



## Volkswagen T4 Transporter Bus Caravelle

EZ 07/2002 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 360.647km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 06\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                         |                                           |                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>T4 Transporter Bus Caravelle |                                           |                                           |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WV2ZZZ70Z3H030859                                | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>360.647km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                        | Leistung<br>116 PS (85 KW)                | Kraftstoff<br>Benzin                      |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Ja                                       | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                           |
| Hubraum<br>2.461 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                  | Letzter Service<br>243.550km              | Letzter Service am<br>10/2013             |
| Emissionsklasse<br>Euro 3                            | Sitze<br>5                                              | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe            |
| EZ<br>07/2002                                        | Farbe<br>Weiß                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>4      |                                           |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                         | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                           |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                         | CO2-Emissionen<br>322g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>13.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

  
(5 mm)

Vorne rechts

  
(5 mm)

Hinten links

  
(5 mm)

Hinten rechts

  
(5 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 175  | Beifahrertür             | 150                                                                                        |
| Kotflügel vorne links   | 200  | Kotflügel vorne rechts   | 170   |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | 1950  |
| Seitenteil hinten links | 820  | Seitenteil hinten rechts | 500   |
| Motorhaube              | 140                                                                                     | Heckklappe               | 495   |
| Dach                    | 140                                                                                     |                          |                                                                                            |



## Technischer Zustand

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Unterer Motorbereich        | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Batterie                    | Tiefenentladen“;                                       |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Teppich
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Batterie 44 Ah
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bremsscheiben hinten 15" (280 mm x 12 mm)
- Bremsscheiben innenbelüftet
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Fahrwerk 15"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Festsattel-Scheibenbremse
- Frontscheibe Verbundglas
- Generator 90 A
- Generator: Bosch
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibe mit Wärmeschutzverglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel rechts
- Nebelschlussleuchte
- ohne Longlife-Service
- Reifen 205/65 R15C 102/100 T
- Rückfahrscheinwerfer
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts

- |                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| • Servolenkung                     | • Sitzanordnung 2-2-3                           |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff    | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank |
| • Stabilisator vorn                | • Wegfahrsperre (elektronisch)                  |
| • Wärmeschutzverglasung Fahrerhaus | • Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum      |
| • Zusatzbremsleuchte               | • Original Fahrzeug Farbe: grauweiß             |



## Sonderausstattung

---

- |                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest                             | • Anti-Blockier-System (ABS)               |
| • Bremsscheiben vorn 15" (280 mm x 24 mm)                      | • Fensterheber elektrisch                  |
| • Frontscheibe mit Scheibenantenne                             | • Motor 2,5 Ltr. - 85 kW KAT (AVT)         |
| • Nebelscheinwerfer                                            | • Radstand 3320 mm                         |
| • Reserverad in Fahrbereifung                                  | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz | • Bremsscheiben innenbelüftet              |
| • Katalysator geregelt                                         | • Motorvariante 2,5 Ltr. Benzinmotoren     |
| • Fahrwerk 15"                                                 |                                            |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos




















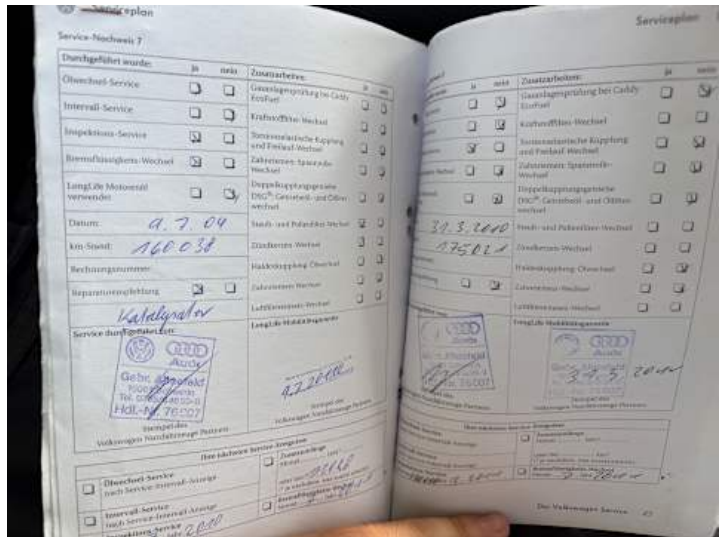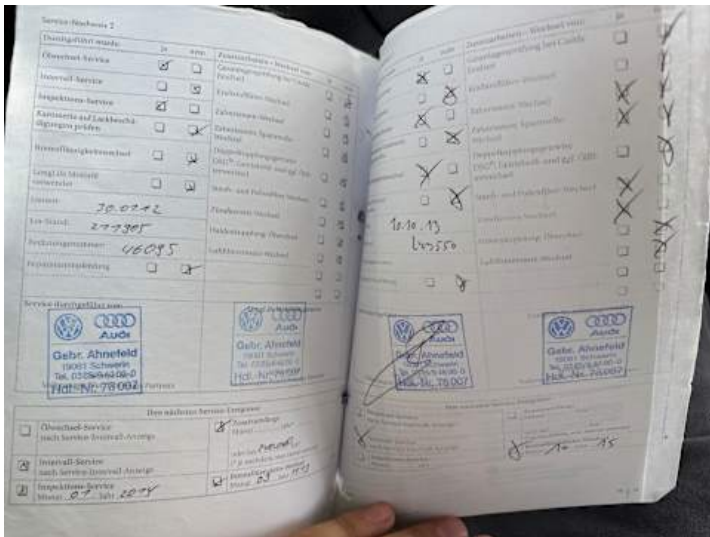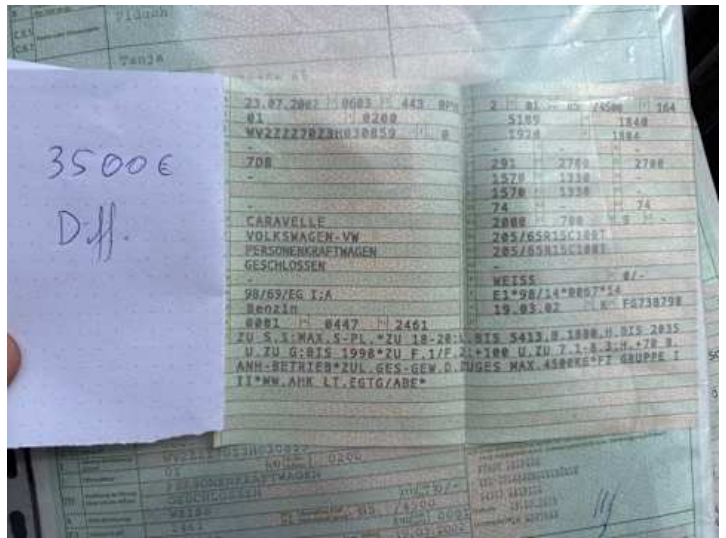





# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)





Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)





Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)





Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)





Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)





Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)