



BMW 320i

EZ 03/2009 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 153.376km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 29***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320i [DE - Kb5 320 i EU5, Touring, (Facelift) 2008 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN WBAUS910X0A182862	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.376km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 140.984km	Letzter Service am 03/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	202 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	383 
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Rauchentwicklung aus dem Motorraum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Aktive Kopfstützen
- Armauflage vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege

- | | |
|--|--|
| • Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V KAT | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reifenpannen-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Vertex | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor |



Sonderausstattung


- | | |
|-----------------------|--|
| • Ablage-Paket | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Metallic-Lackierung | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos





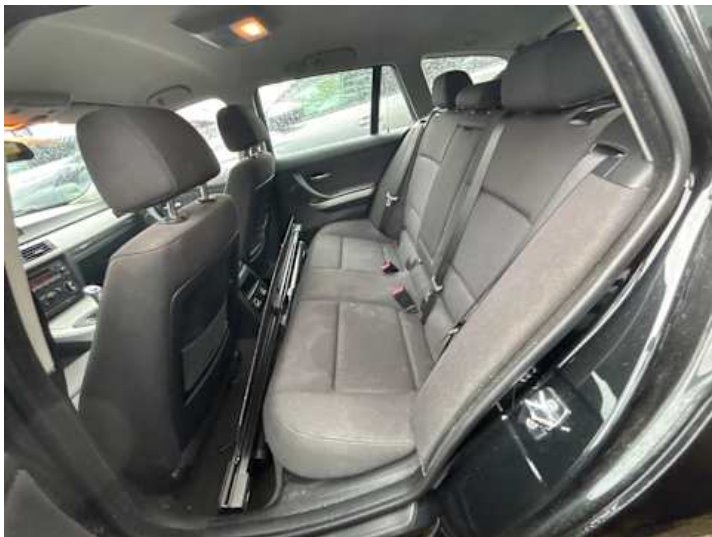

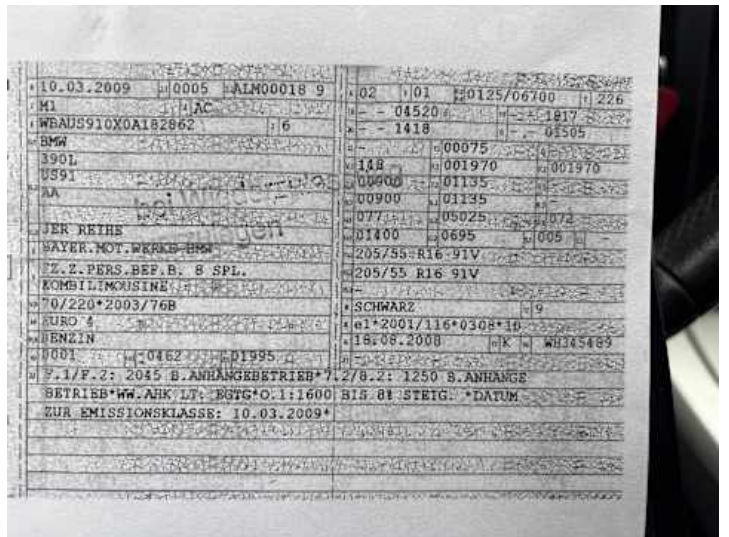

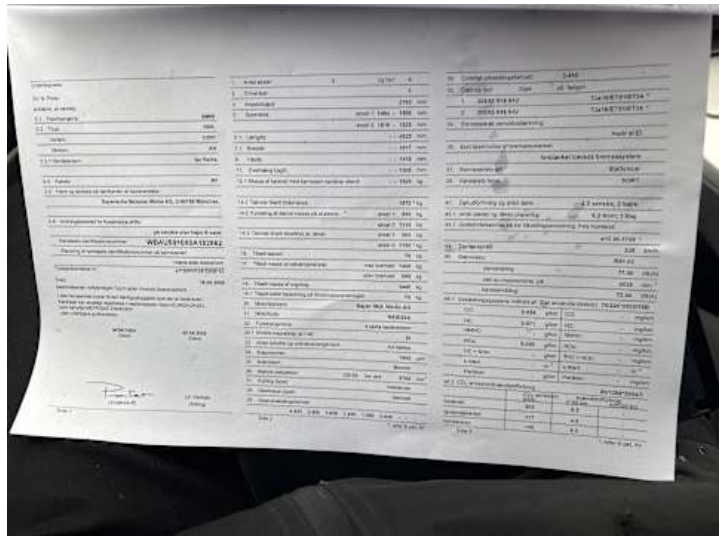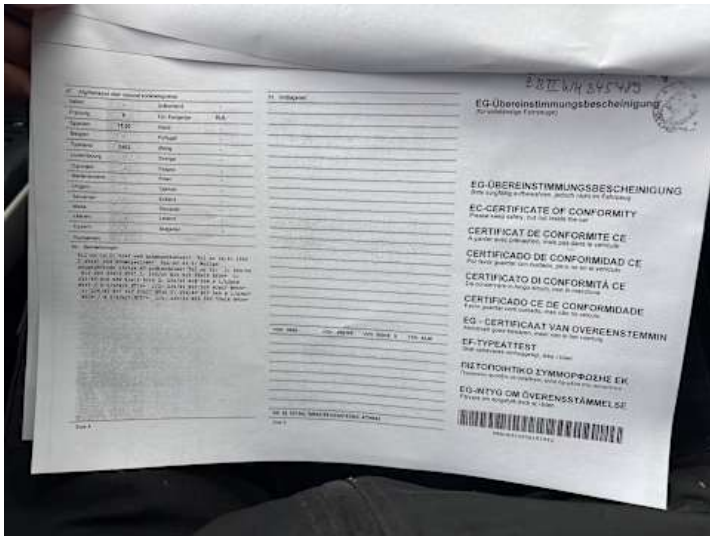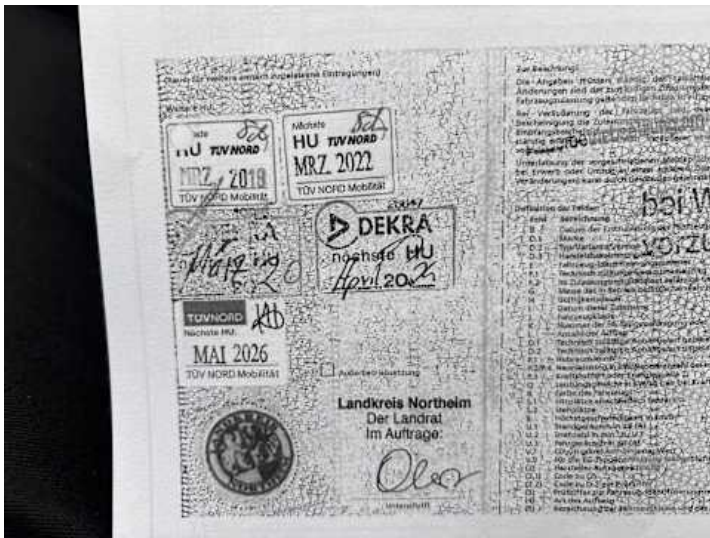



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Delle, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Delle, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Delle, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Delle, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Delle, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)