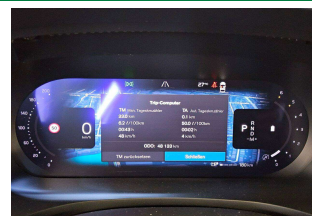
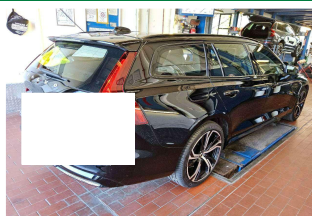
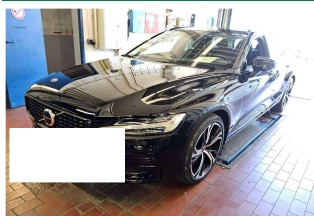


Zustandsbericht ohne Ausstattung

**Kennzeichen****FIN YV1ZWK5V9P2537867**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 11.08.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten
(ohne merkantile Wertminderung)

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 186 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger vorne

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Stoßfängerschaden gem. Rechnung RX/2087884 vom 21.07.2026

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.07.2023	Letzte Zulassung	18.07.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VOLVO
Typ / Verkaufsbez.	V60 B4 D Plus Dark	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1ZWK5V9P2537867	HSN / TSN	9101 / BTH
Schlüssel-Nr.	10512550	Km-Stand abgelesen	48133
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	145
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Uni
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	6 mm
2 links	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.02.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 24.10.2025 bei Kilometerstand 33.751
nächste Wartung:	am 18.07.2026 bei Kilometerstand 90.000

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. 3. Wartung seit 07.2026 fällig, erneuern (Bild 8)
2. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 9)
3. Tür hinten links oberhalb Delle, drücken (Bild 10)
4. Seitenwand hinten links 2-fach auf der Radlaufkante eingedellt, instandsetzen (Bild 11)
5. Seitenwand rechts Delle, drücken (Bild 12)
6. Tür vorne rechts oberhalb Delle, drücken (Bild 13)
7. Kotflügel vorne rechts Delle, drücken (Bild 14)
8. Stoßfänger vorne unsachgemäß instandgesetzt und nachlackiert, Verwerfungen und Lackeinschlüsse ersichtlich, instandsetzen (Bild 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)
9. Felge glanzgedreht vorne links mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 25, 26, 27)

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg hinten links leichte Kratzer,
Frontbereich leichte Steinschläge,
Außenspiegel rechts Blinkerglas leicht verschrammt,
Dach im Antennenbereich leichte Verwerfungen,
Kotflügel vorne links leichte Schramme,
Stoßfänger hinten leichte Kratzer und eine leichte Delle auf der Ladekante,

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

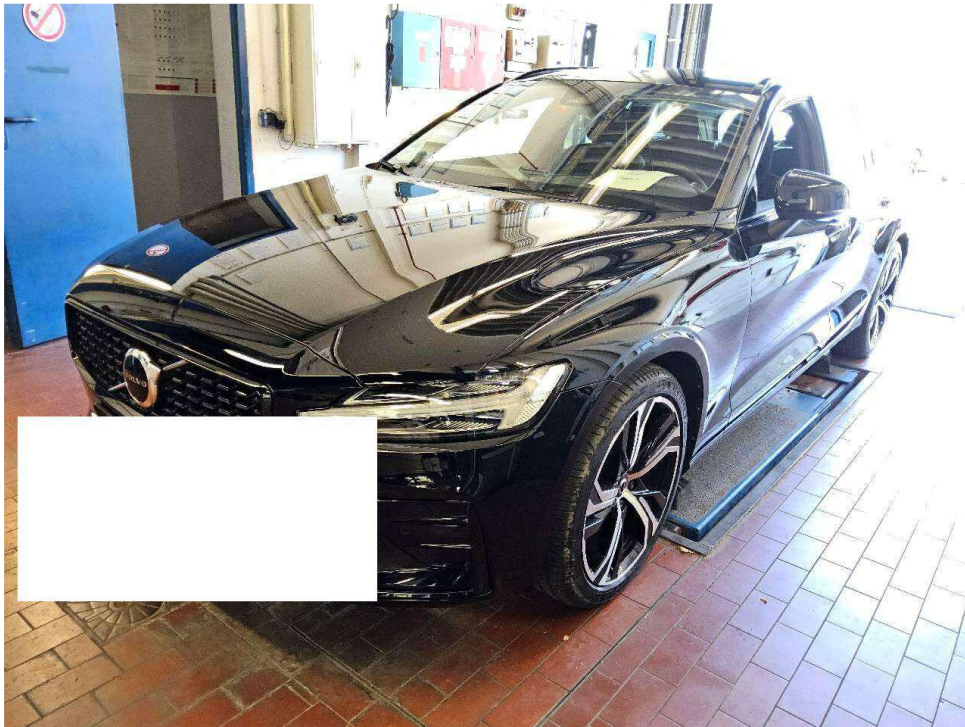


Bild 1 : Diagonale vorn

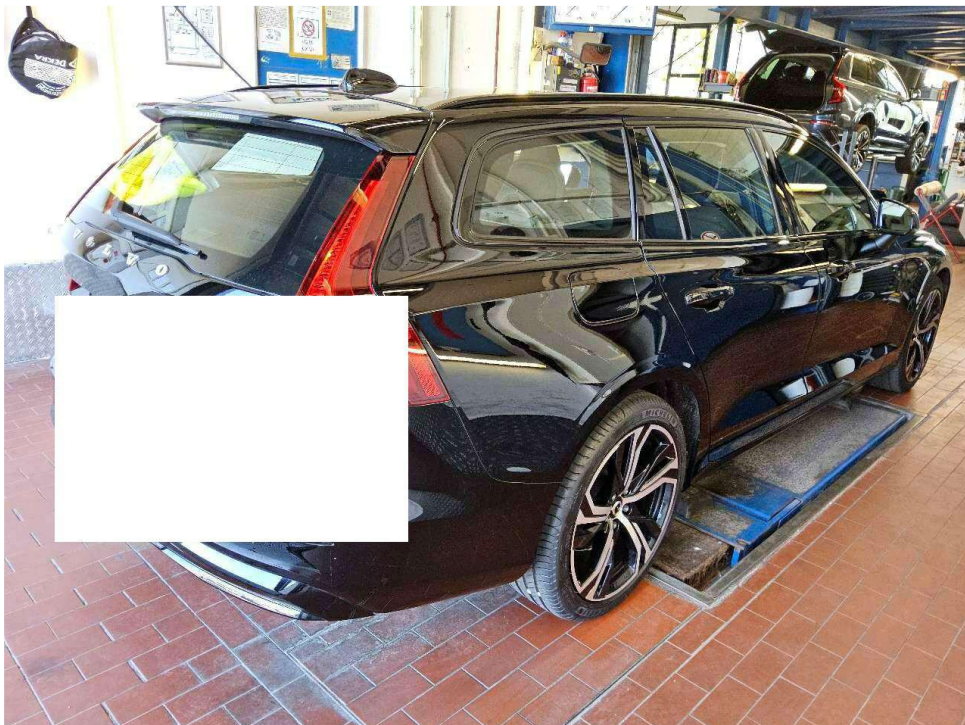


Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

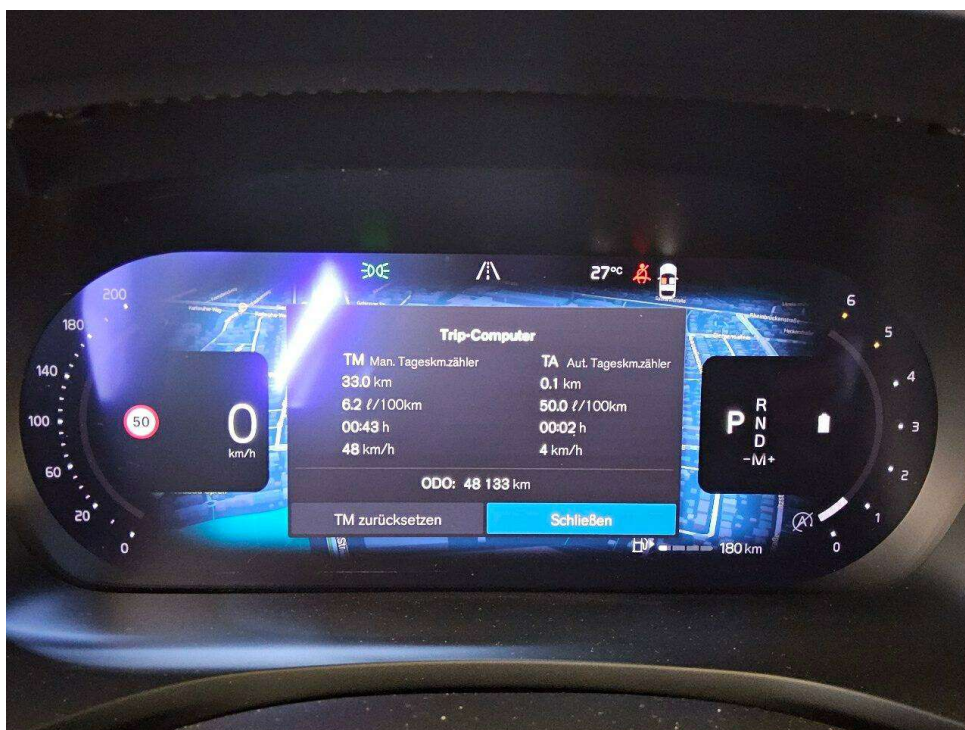


Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe mit Schlüssel



Bild 6 : Laderaum

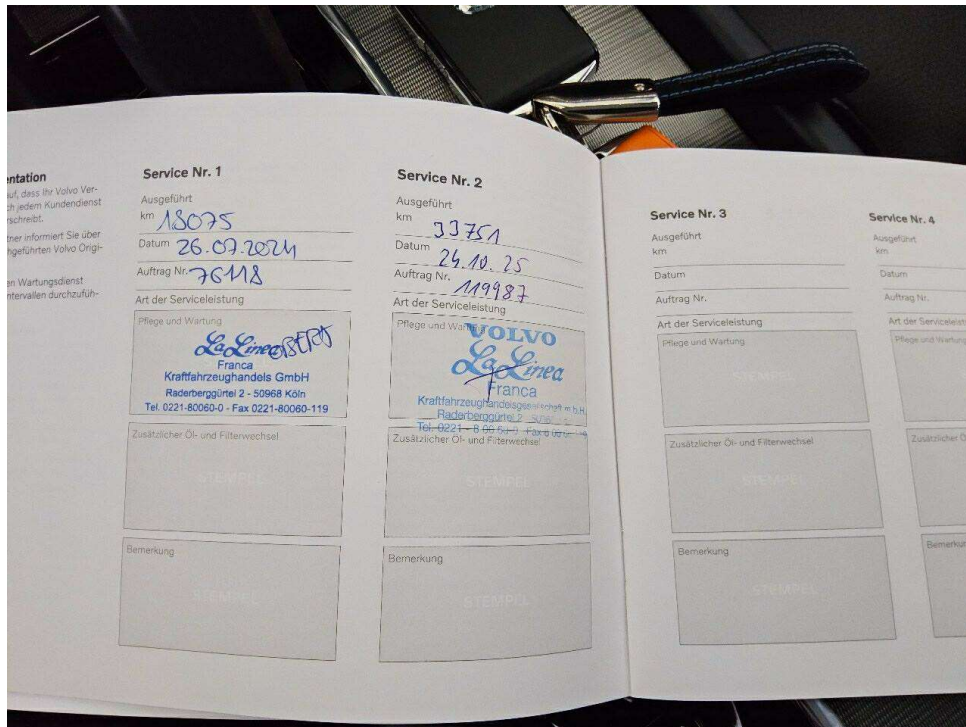


Bild 7 : Wartungsnachweis

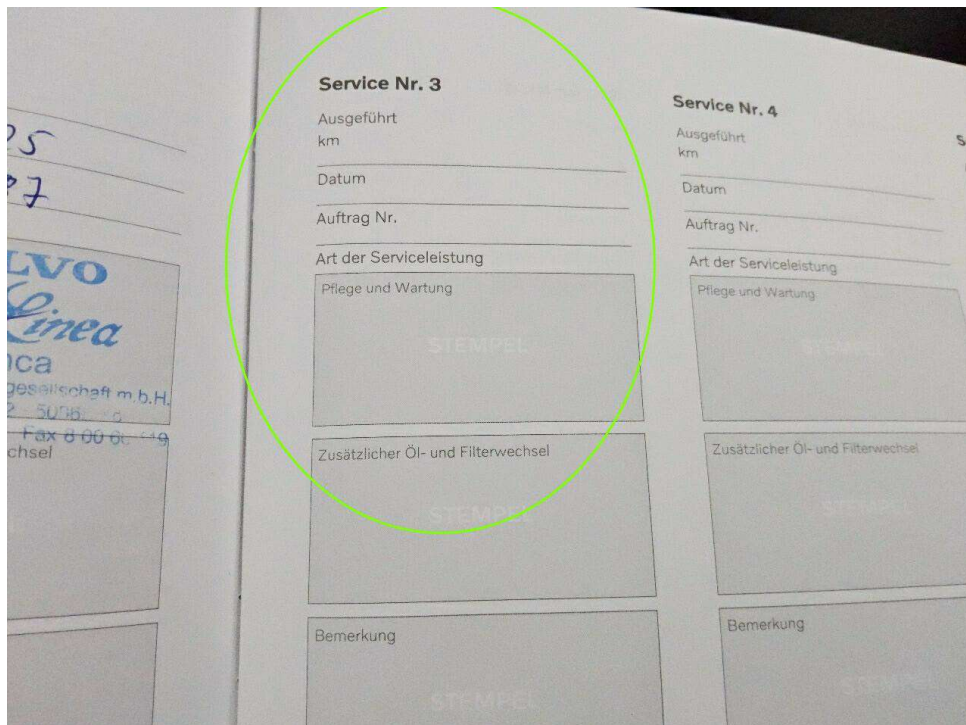


Bild 8 : 3. Wartung seit 07.2026 fällig



Bild 9 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung

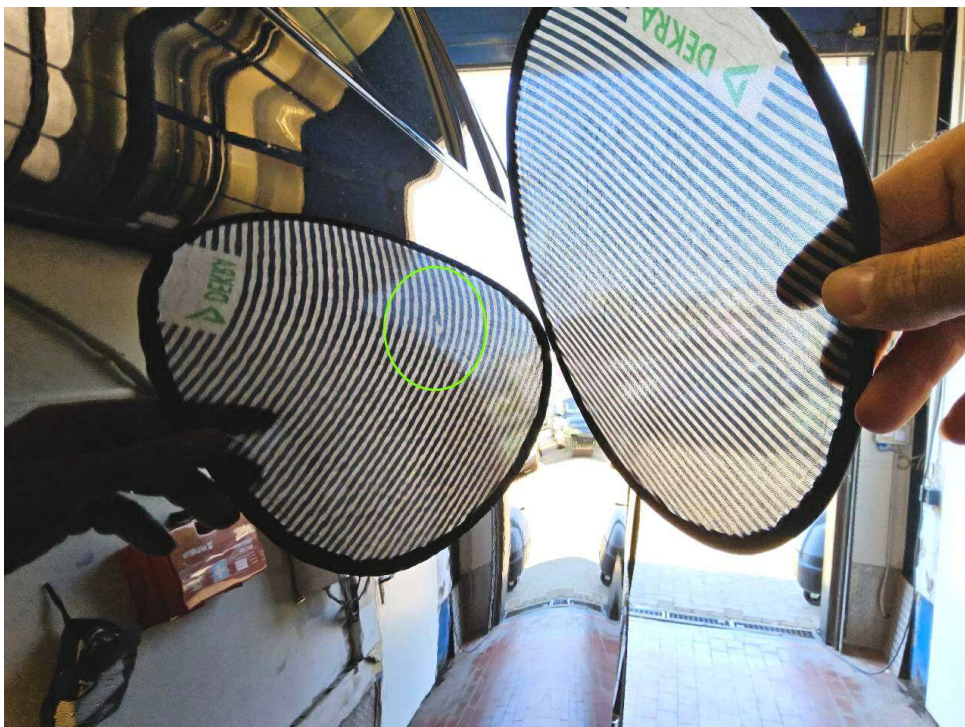


Bild 10 : Tür hinten links oberhalb Delle

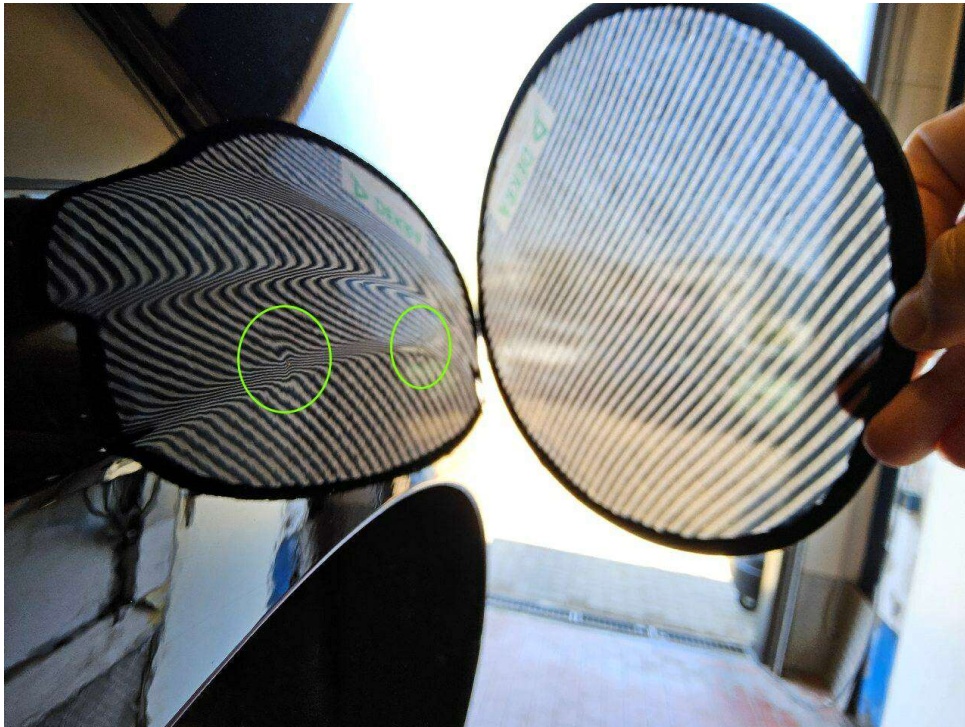


Bild 11 : Seitenwand hinten links 2-fach auf der Radlaufkante eingedellt

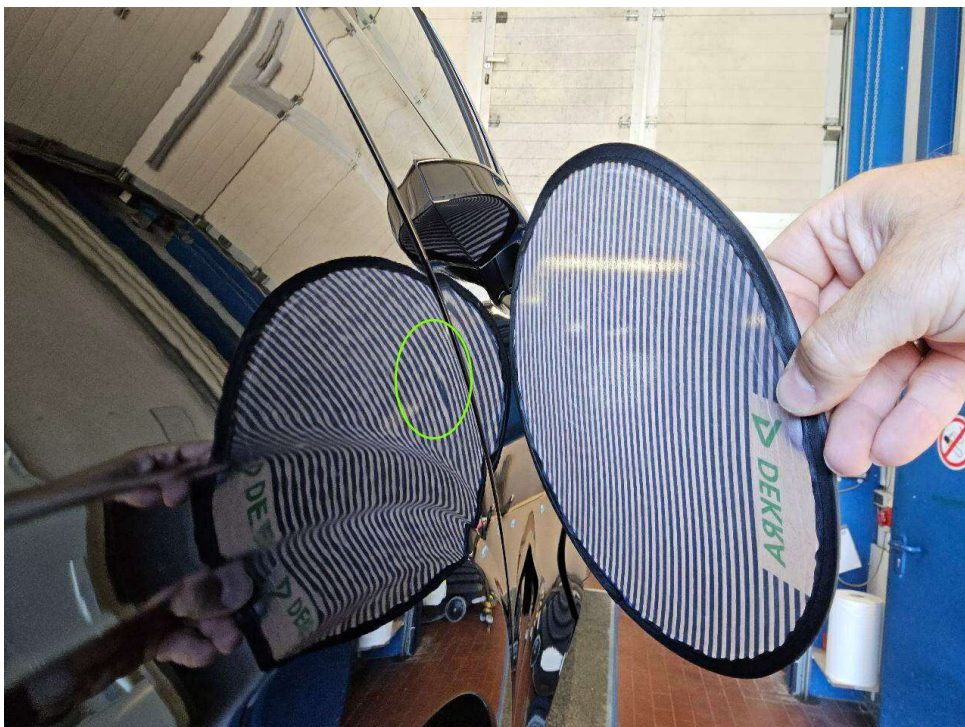


Bild 12 : Seitenwand rechts Delle

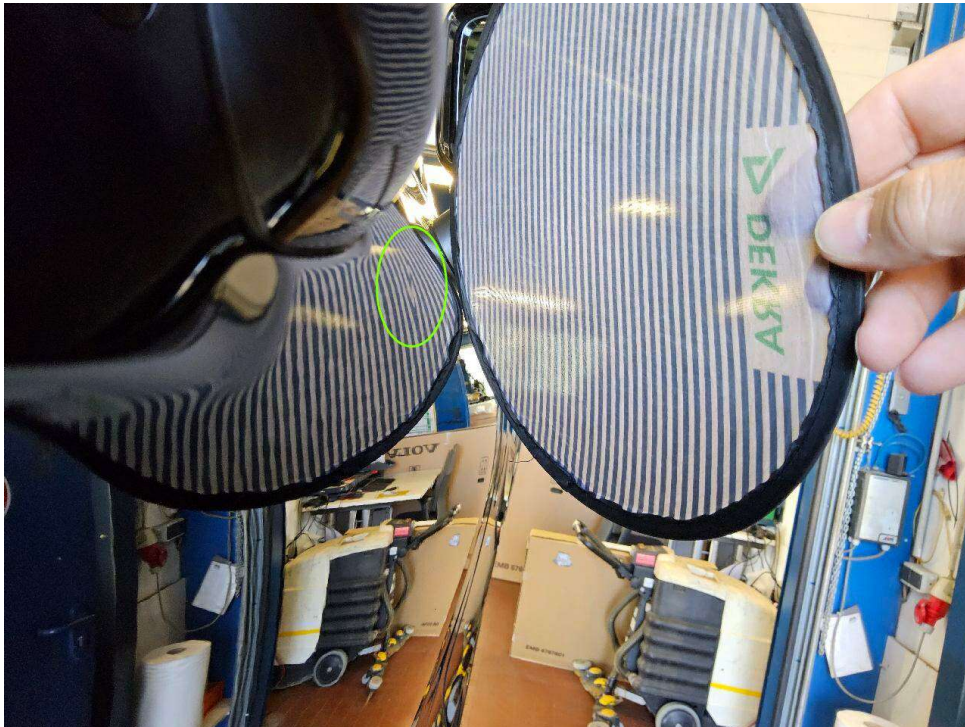


Bild 13 : Tür vorne rechts oberhalb Delle

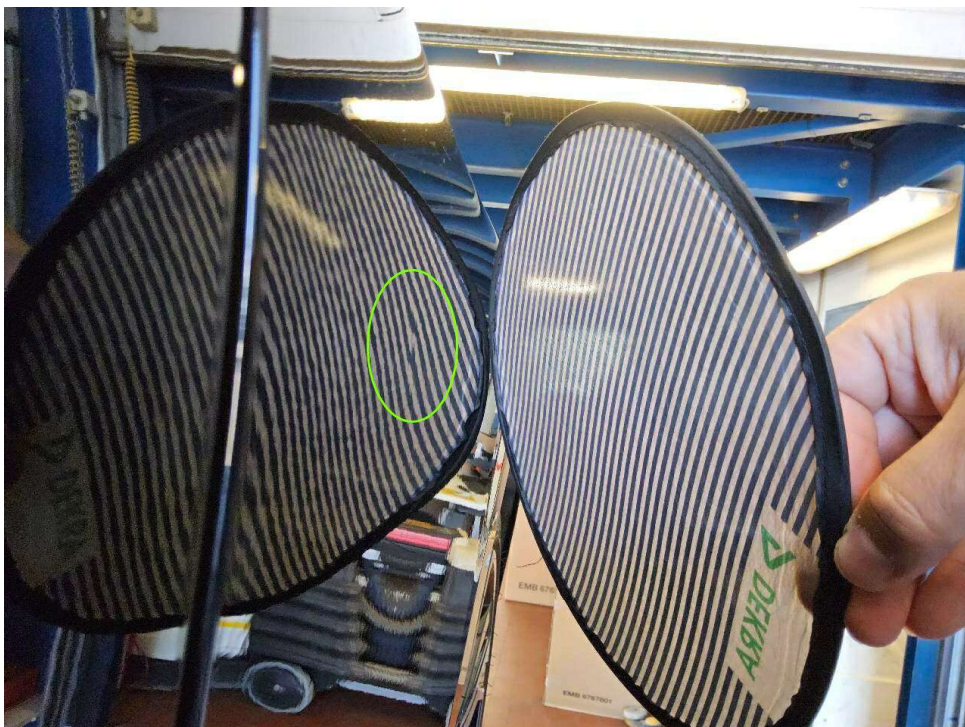


Bild 14 : Kotflügel vorne rechts Delle

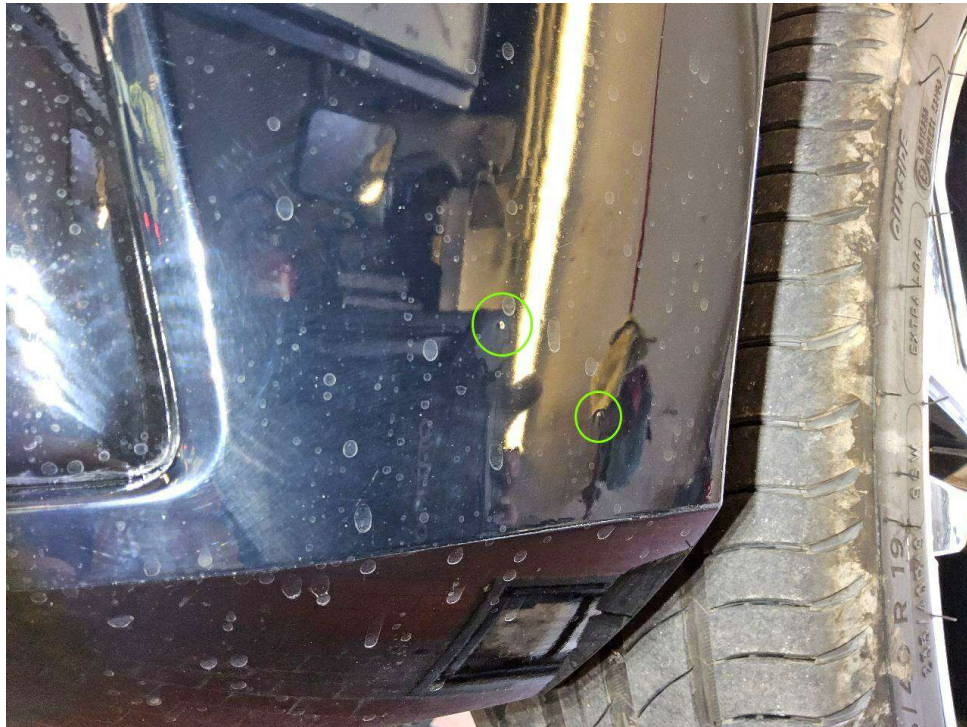


Bild 15 : Stoßfänger vorne unsachgemäß instandgesetzt und nachlackiert, Verwerfungen und Lackeinschlüsse ersichtlich

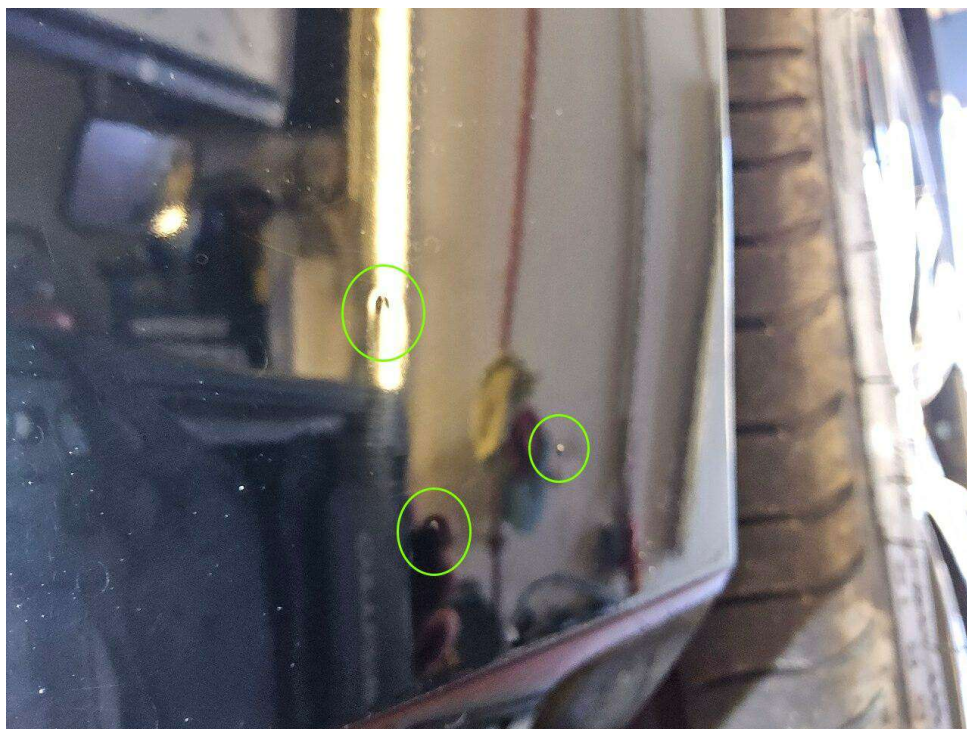


Bild 16 : Stoßfänger vorne unsachgemäß instandgesetzt und nachlackiert, Verwerfungen und Lackeinschlüsse ersichtlich



Bild 17 : Stoßfänger vorne unsachgemäß instandgesetzt und nachlackiert, Verwerfungen und Lackeinschlüsse ersichtlich



Bild 18 : Stoßfänger vorne unsachgemäß instandgesetzt und nachlackiert, Verwerfungen und Lackeinschlüsse ersichtlich

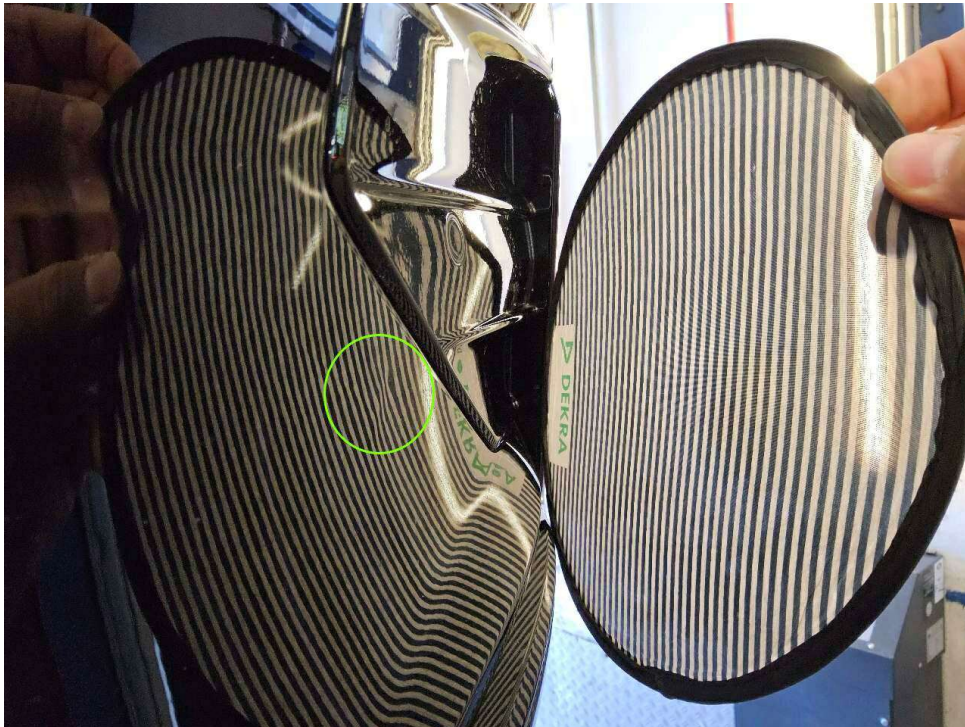


Bild 19 : Stoßfänger vorne unsachgemäß instandgesetzt und nachlackiert, Verwerfungen und Lackeinschlüsse ersichtlich

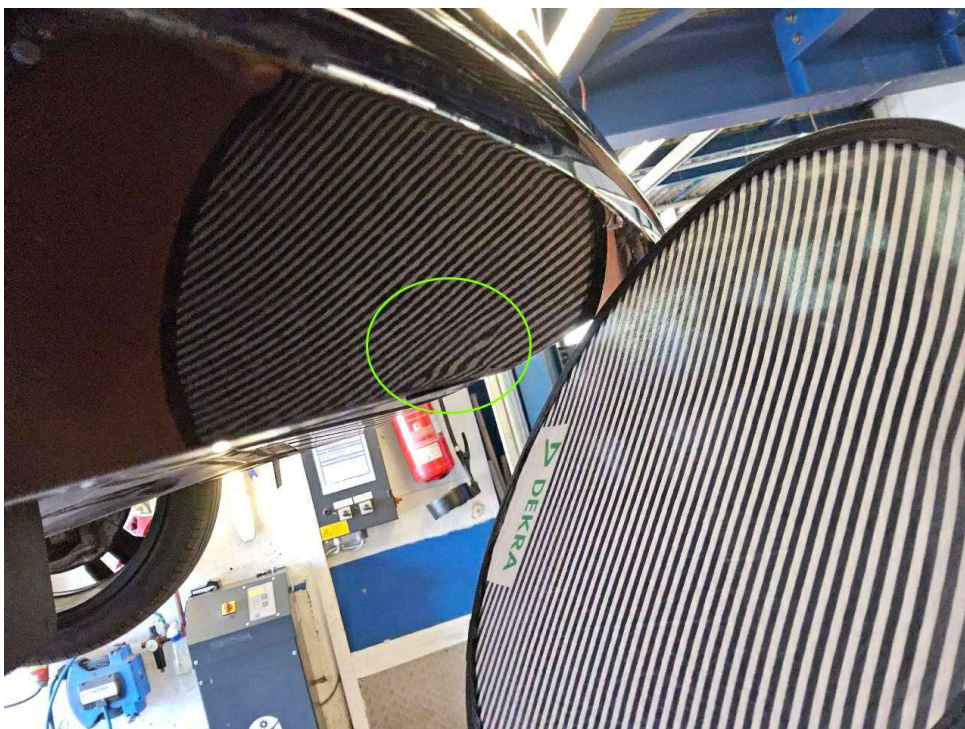


Bild 20 : Stoßfänger vorne unsachgemäß instandgesetzt und nachlackiert, Verwerfungen und Lackeinschlüsse ersichtlich

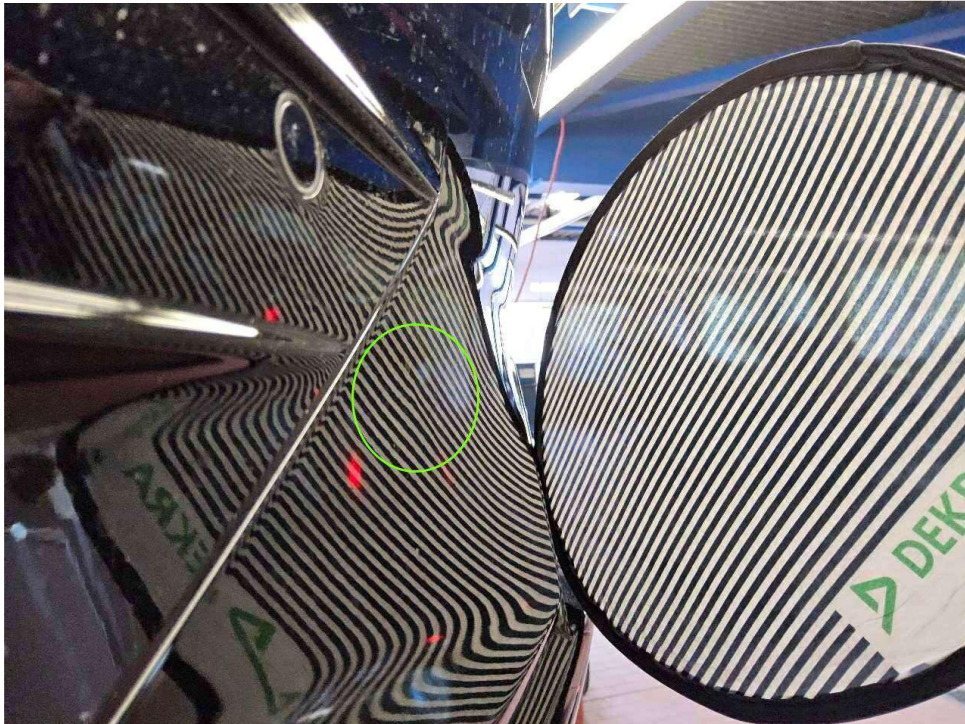


Bild 21 : Stoßfänger vorne unsachgemäß instandgesetzt und nachlackiert, Verwerfungen und Lackeinschlüsse ersichtlich



Bild 22 : Stoßfänger vorne unsachgemäß instandgesetzt und nachlackiert, Verwerfungen und Lackeinschlüsse ersichtlich

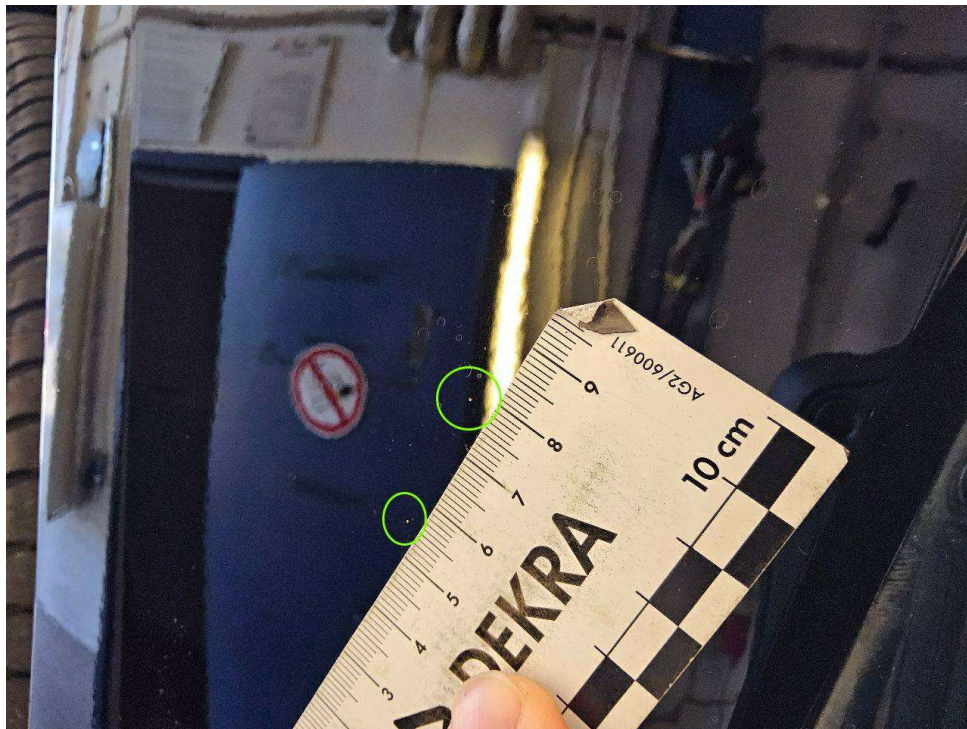


Bild 23 : Stoßfänger vorne unsachgemäß instandgesetzt und nachlackiert, Verwerfungen und Lackeinschlüsse ersichtlich

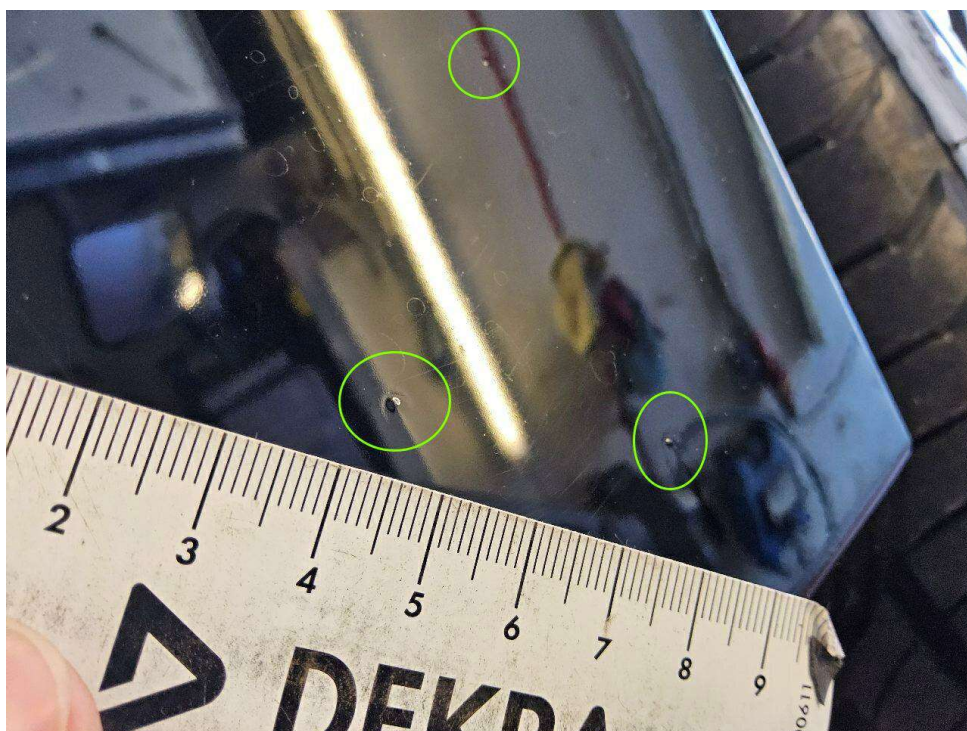


Bild 24 : Stoßfänger vorne unsachgemäß instandgesetzt und nachlackiert, Verwerfungen und Lackeinschlüsse ersichtlich



Bild 25 : Felge glanzgedreht vorne links mehrfach verschrammt

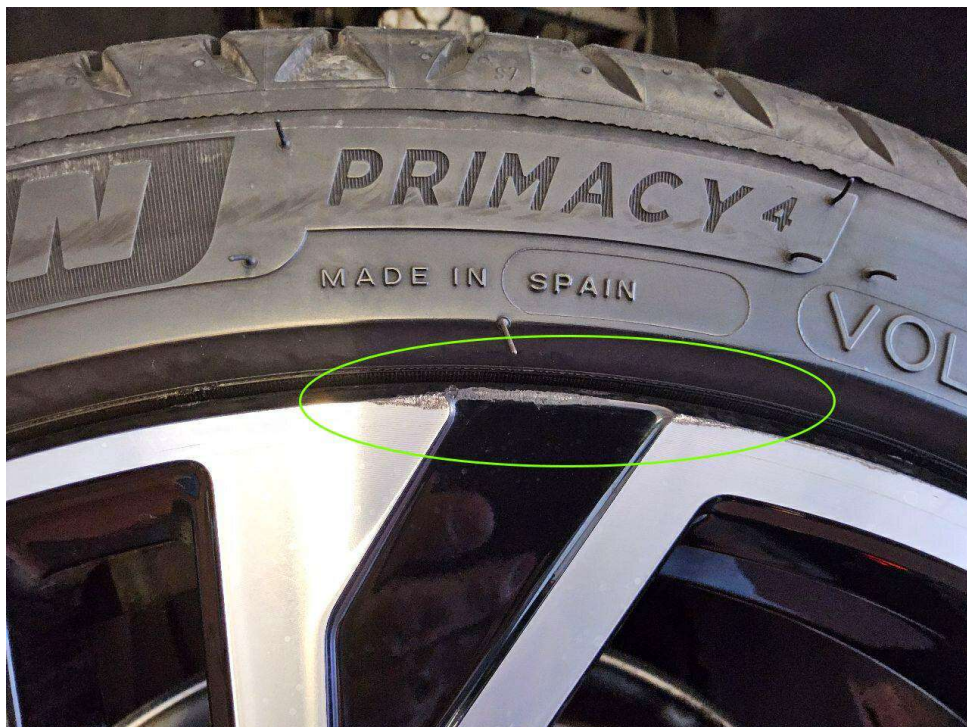


Bild 26 : Felge glanzgedreht vorne links mehrfach verschrammt

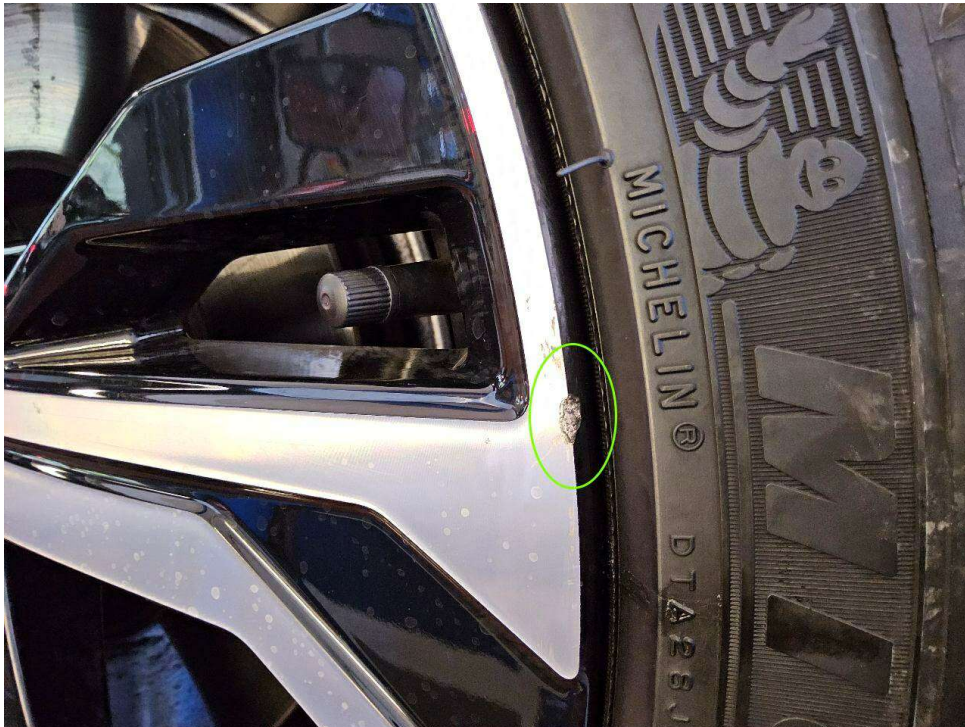


Bild 27 : Felge glanzgedreht vorne links mehrfach verschrammt