



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen

Fahrgestellnummer

VF1AH000767259032

Vorgang

Bemerkungen

Das Fahrzeug hat einen vorhandenen Unfallschaden und ist technisch und optisch komplett zerstört, Bewertung erfolgt nur Pauschal. Aufgrund des Zustands konnte nur eine Schätzung der Schadenshöhe vorgenommen werden. Für die konkrete Ermittlung der Schadenssumme ist ein separates Schadengutachten erforderlich.

Das Fahrzeug ist nicht fahrtauglich, Motor startet nicht, diverse elektrische Fehler, Bewertung ohne Fahrzeug anzuheben.

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

1 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Bemerkungen

Serviceheft vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Servicescheckheft

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Verschmutzt	Besichtigung von unten	Nein, Nicht möglich
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Nein, Standard
Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.			

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Twingo 1.0 SCe 65 Limited (EURO 6d)
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	16.06.2021
FIN	VF1AH000767259032	Laufleistung	173.207 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	FEUERROT / Metallic
Hubraum	998 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Stoff
Leistung	48 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6d / grün
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Schaltgetriebe
Anzahl HalterBesitzer	2	Fälligkeit HU/AU	06/2026
KBA-Nummer	3333 / BLV		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	165/65 R 15	Laufen	A / O	4 mm	3025
Vorne rechts	165/65 R 15	Laufen	A / O	4 mm	3025
Hinten links	185/60 R 15	Laufen	A / O	5 mm	2825
Hinten rechts	185/60 R 15	Laufen	A / O	5 mm	2825

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Zustand / Erhaltung

Serviceheft ohne Einträge, mehrere Wartungen fehlen (Garantieverlust), zur Berechnung der Wartungskosten 10 % des aktuellen Fahrzeugwerts.

Wartungsnachweis: fehlt

Zustand Lackierung:

Oberfläche: Steinschlag, Kratzer, Umweltschäden
Glanz: matt, fleckig

Zustand Karosserie:

Oberfläche: kleine Dellen, kleine Beulen

Zustand Innenraum:

ungepflegt, abgenutzt, verschmutzt

Zustand / Erhaltung


Zustand Koffer-/Laderaum:	ungepflegt, abgenutzt, verschmutzt
Zustand Motorraum:	verschmutzt
Zustand allgemein:	nicht verkehrssicher, nicht fahrbereit

Ausstattung

Serie: 2 Hochtöner, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide, Bordcomputer, Bremsassistent, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 5-Gang, Gurtstraffer, Handschuhfach mit Klappe, Heckspoiler, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kofferraumabdeckung, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Kopfstützen integriert, Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 48 kW SCe, Paketkombination: R&GO + Klima-Paket, Radzierkappen, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts umklappbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sondermodell Limited, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonder/Zusatzausstattung: Look-Paket schwarz (innen), Sonderlackierung Metallic Dezir Rot

Optischer Zustand

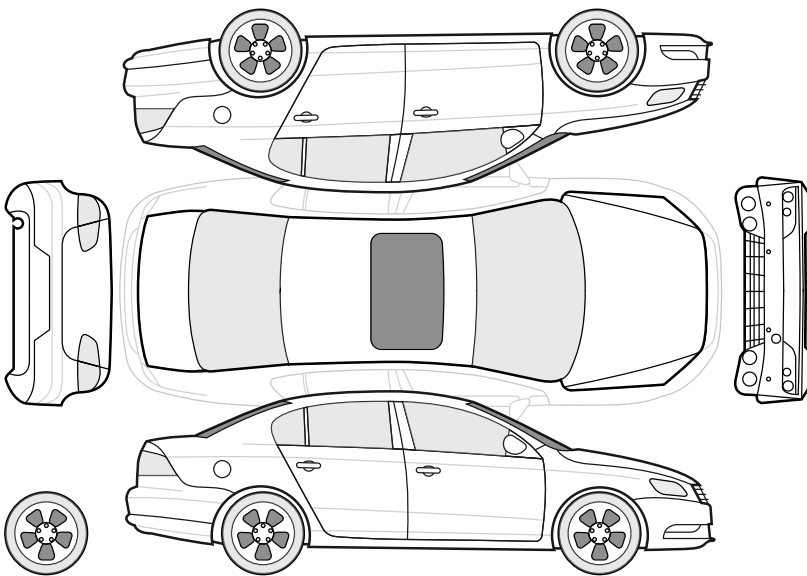

1. Pauschalbetrag für sämtliche Schäden, entfernen (Bild 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
2. Pauschalbetrag für Gutachten, Abmeldung

Zwischensumme

Innenraum

1. Innenraum - sehr stark verschmutzt fleckig, reinigen
(Bild 3, 4, 5)

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. HU/AU überfällig, durchführen
2. Motor startet nicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
3. Service/Inspektion - Inspektion groß überfällig, durchführen
(Bild 2)

Zwischensumme

Fehlteile

1. Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schließanlage fehlt, erneuern (Bild 1)

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand

Innenraum

Technischer Zustand

Fehlteile

Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand



KM-Stand



Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten links



Innenraum



Kofferraum



Innenraum



Innenraum



Bild 1:
Fehlteile, Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schließanlage, fehlt, erneuern

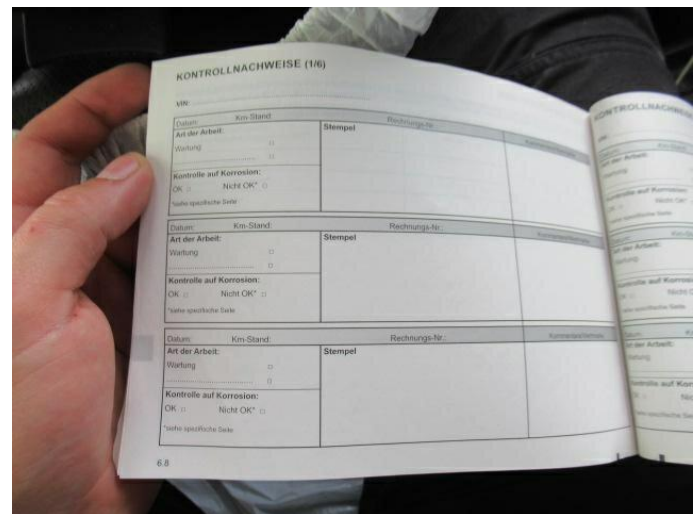


Bild 2:
Technik, Service/Inspektion - Inspektion groß, überfällig, durchführen

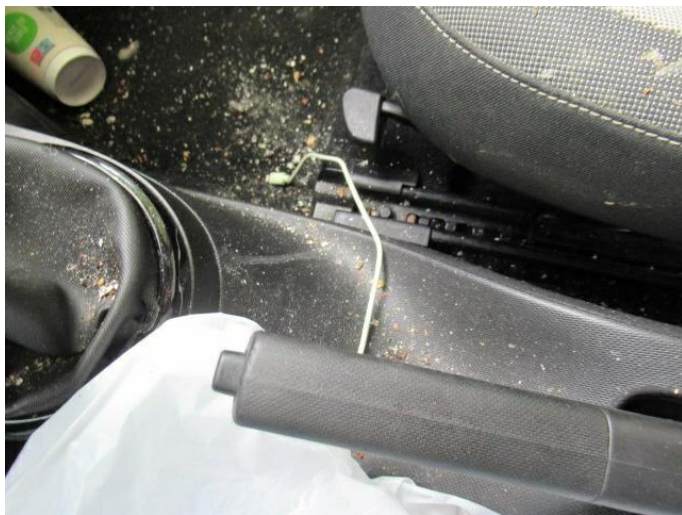


Bild 3:
Innen, Innenraum - sehr stark verschmutzt, fleckig, reinigen



Bild 4:
Innen, Innenraum - sehr stark verschmutzt, fleckig, reinigen



Bild 5:
Innen, Innenraum - sehr stark verschmutzt, fleckig, reinigen



Bild 6:
Außen, Pauschalbetrag , für sämtliche Schäden, entfernen



Bild 7:
Außen, Pauschalbetrag , für sämtliche Schäden, entfernen



Bild 8:
Außen, Pauschalbetrag , für sämtliche Schäden, entfernen



Bild 9:
Außen, Pauschalbetrag , für sämtliche Schäden, entfernen



Bild 10:
Außen, Pauschalbetrag , für sämtliche Schäden, entfernen



Bild 11:
Außen, Pauschalbetrag , für sämtliche Schäden, entfernen



Bild 12:
Außen, Pauschalbetrag , für sämtliche Schäden, entfernen



Bild 13:
Außen, Pauschalbetrag , für sämtliche Schäden, entfernen



Bild 14:
Außen, Pauschalbetrag , für sämtliche Schäden, entfernen



Bild 15:
Außen, Pauschalbetrag , für sämtliche Schäden, entfernen

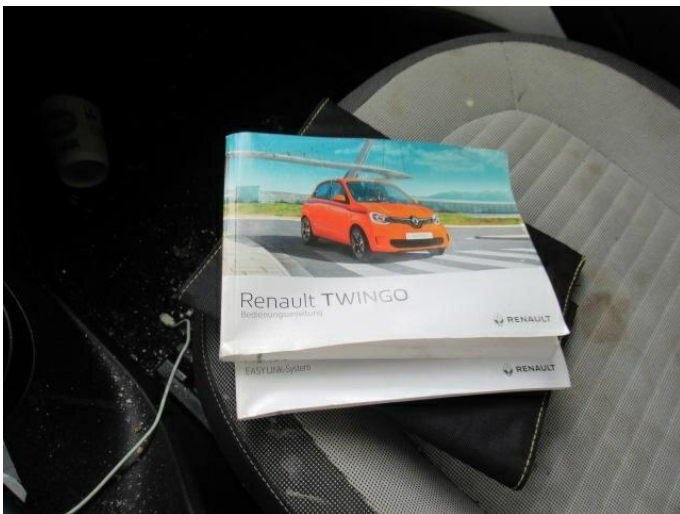


Bild 16:
Außen, Pauschalbetrag , für sämtliche Schäden, entfernen



Bild 17:
Außen, Pauschalbetrag , für sämtliche Schäden, entfernen

Sonstige Bilder



Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.