



Ford Fiesta Ambiente

EZ 02/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 96.908km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Ambiente [DE - LimS5 1.4 16V EU4, Ambiente, (Facelift) 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0HXXGAJH6A17276	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.908km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.388 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 51.451km	Letzter Service am 10/2013
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2007	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	215 	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	225 	Kotflügel vorne rechts	225 
Türe hinten links	225 	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	265 	Seitenteil hinten rechts	265 
Motorhaube	185 	Heckklappe	155 
Dach	215 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Lager-/Laufgeräusche: Knacken;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Rücksitzlehne klappbar
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Stoßfänger 2-teilig - Oberteil Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Check-Control-System
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Modellpflege
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| • Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player) | • Frontscheibe heizbar |
| • Klimaanlage | • Lackierung Colorado-Rot |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Heizung mit Umluftschaltung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)

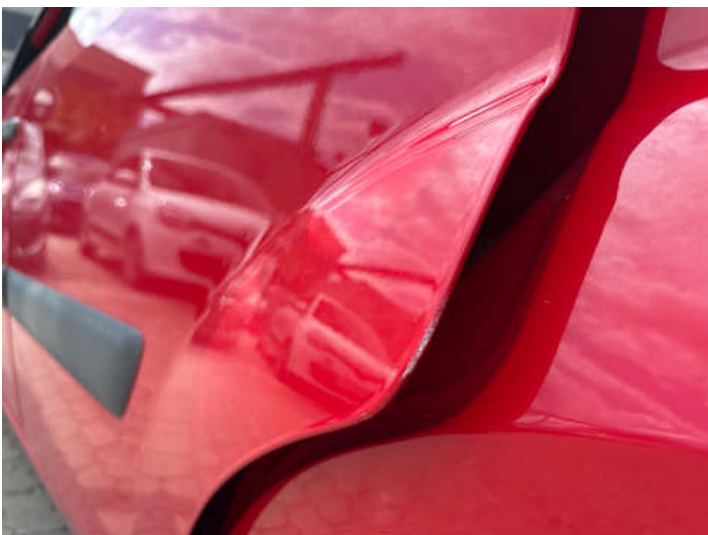

Türe hinten links (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)