



PROTOKOLLNUMMER: 45389948

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 12.05.2026

Gutachten

Betreff

Leasingbewertung

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer

WBAJU810409P15071



PROTOKOLLNUMMER: 45389948

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 12.05.2026

Gutachten

Betreff Leasingbewertung

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart Geländewagen

Hersteller BMW

Modell / Verkaufsbezeichnung X5 xDrive30d

Schlüssel-Nummern HSN / TSN 0005 DAD 01702

Fahrzeug-Identnummer WBAJU810409P15071

Anzahl Besitzer 1

Erstzulassung / Letzte Zulassung 15.11.2022 / 15.11.2022

Nächste HU 11/2027

Fahrzeug Dokumente Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.

Laufleistung 138.600 km / abgelesen

Farbe / Farbcode 475 Black-Sapphire

Antriebsart Allradantrieb

Kraftstoffart Hybr.Diesel/E

Hubraum / Leistung 2.993 ccm/ 210 kW

Zylinder / Schadstoffklasse / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I

zul. Gesamtgewicht (kg) 2.940

Anzahl Türen / Anzahl Sitze 5 / 5

Getriebe Automatik

Polster / Farbe Leder / Braun



PROTOKOLLNUMMER: 45389948

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 12.05.2026

Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	24.000 km
Durchgeführte Wartungen	18.03.2026 bei 133.535 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 275/35 R22 104Y	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 315/30 R22 107Y	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr - durchführen
2	Seitenwand links	Radlauf - verkratzt / verschürft - lackieren
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Verglasung	Frontscheibe (RKÜ liegt vor) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - Ozonbehandlung
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug



Unfallschäden

Nr. Schadenort

1 Front, Seite rechts

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Fzg hat einen Unfallschaden

Stoßfänger vorne erneuern

Schwellerverkleidung rechts erneuern

Tür hinten rechts instandsetzen

Kostenvoranschlag liegt vor

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos, 10 Unfallfotos

PROTOKOLLNUMMER: 45389948

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 12.05.2026

Übersichtsfotos

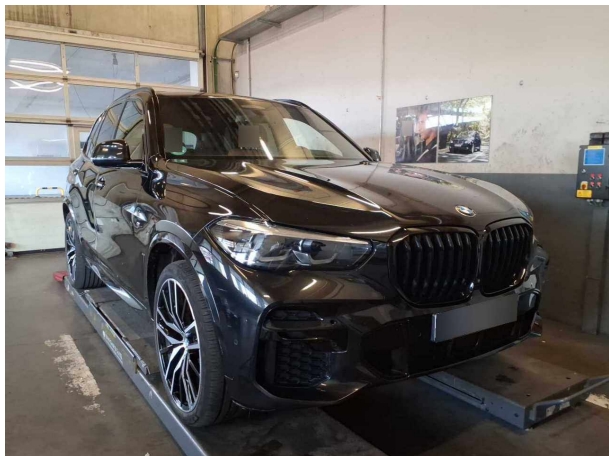


Abbildung 1: Schräg vorne (links)

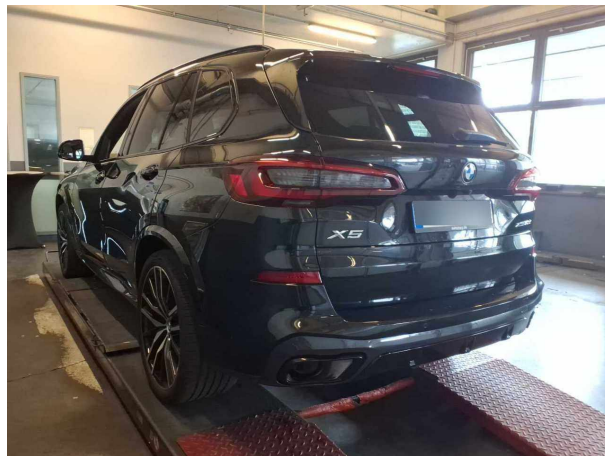


Abbildung 2: Schräg hinten (links)

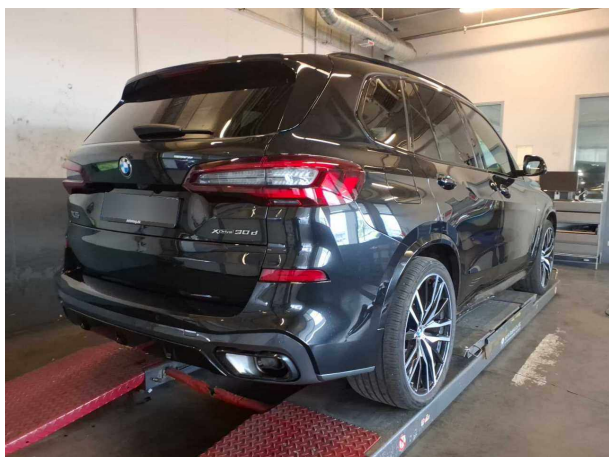


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

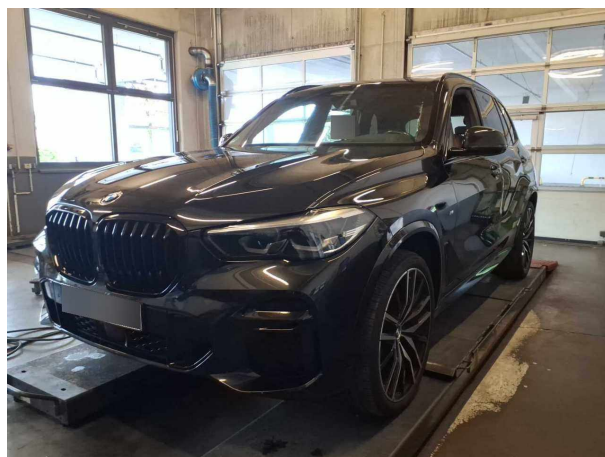


Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 45389948

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 12.05.2026

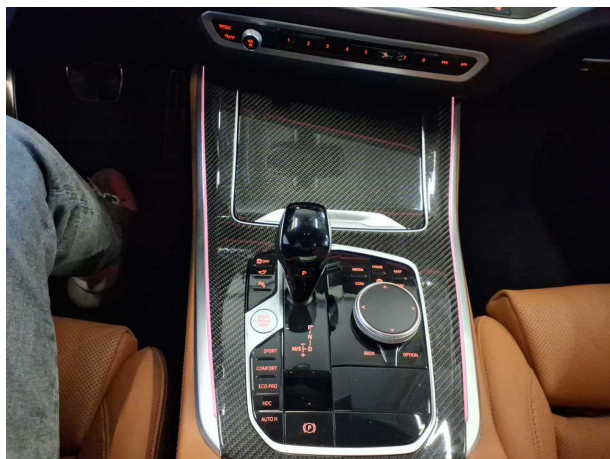


Abbildung 7: Innenraum vorne

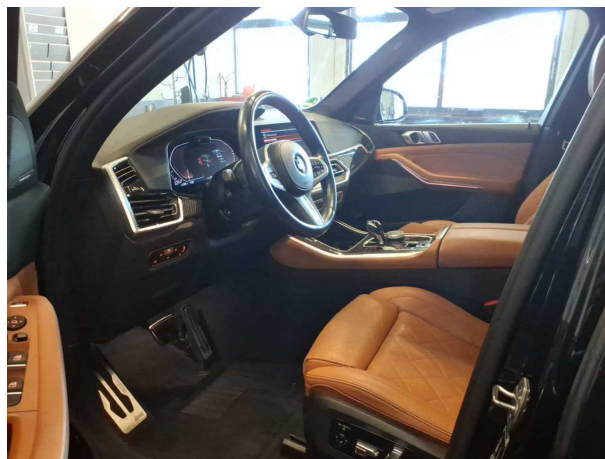


Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne

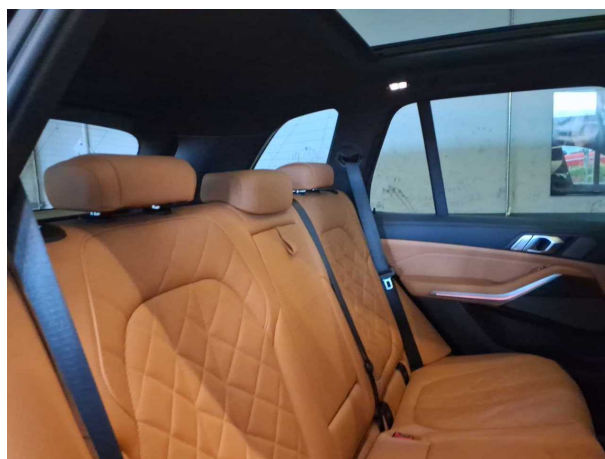


Abbildung 10: Innenraum vorne

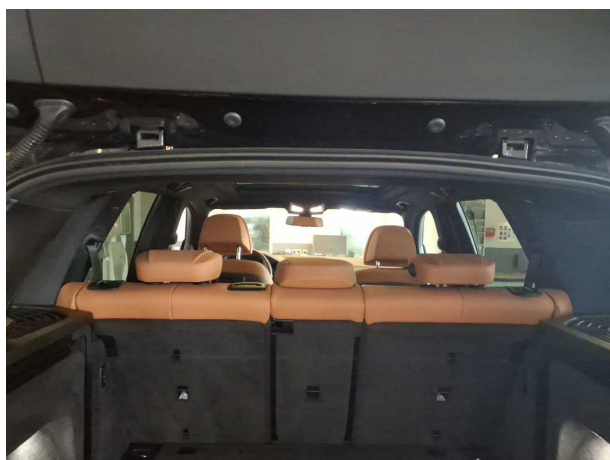


Abbildung 11: Innenraum vorne



Abbildung 12: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 45389948

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 12.05.2026



Abbildung 13: Montierte Bereifung

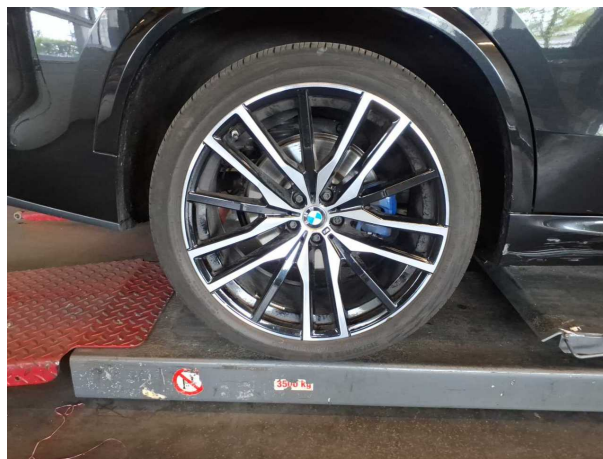


Abbildung 14: Montierte Bereifung

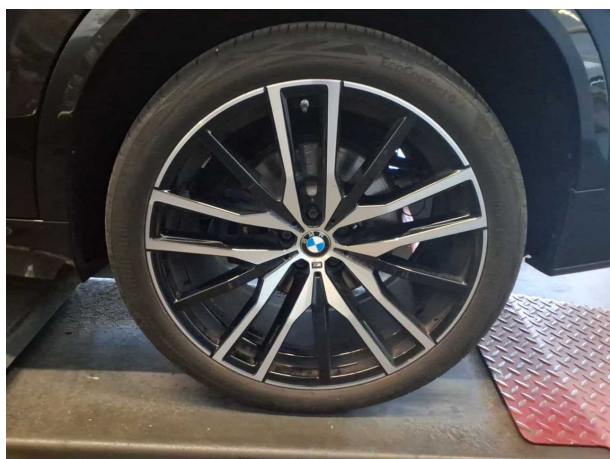


Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung

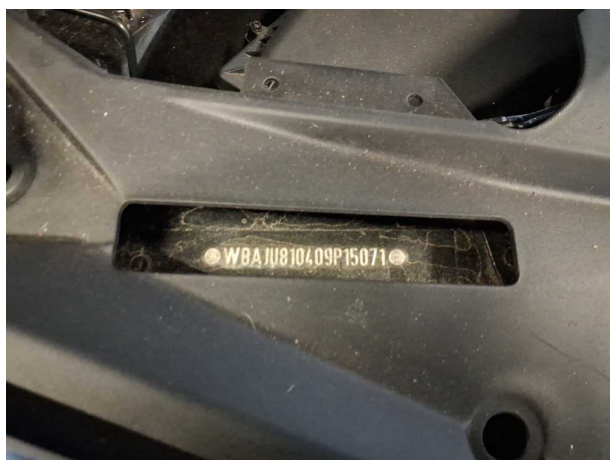


Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: FIN


PROTOKOLLNUMMER: 45389948

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 12.05.2026


Beschädigungsfotos

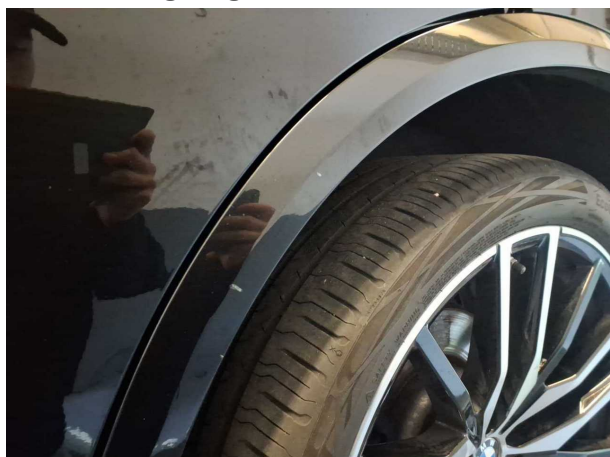


Beschädigung 2: Seitenwand links: Radlauf - verkratzt / verschü...
- lackieren



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft - Wertminderung

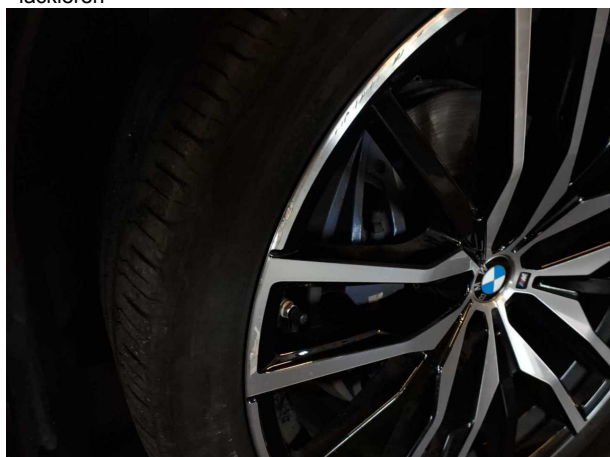

Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft - Wertminderung

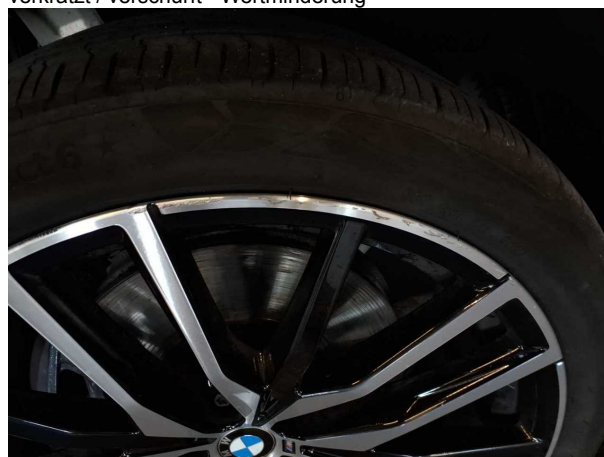

Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe (RKÜ liegt vor) -
Steinschlag - erneuern



Gebrauchsspur 1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
Ozonbehandlung

PROTOKOLLNUMMER: 45389948

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 12.05.2026

Unfallfotos



Unfall 1: Front, Seite rechts

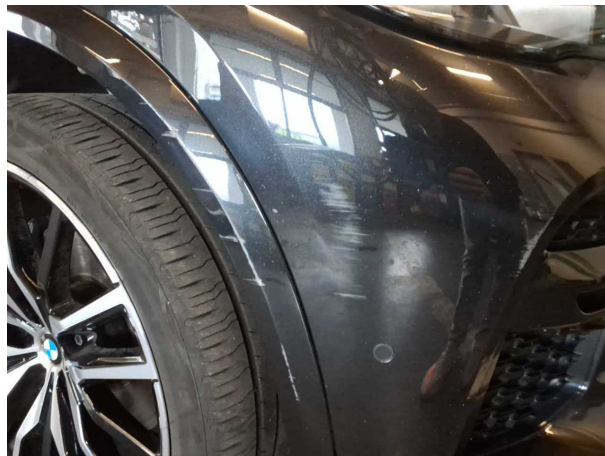

Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 45389948


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 12.05.2026




Unfall 1: Front, Seite rechts

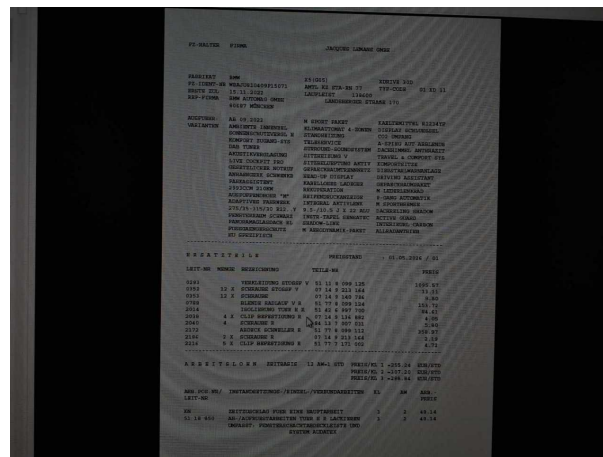

Unfall 1: Front, Seite rechts

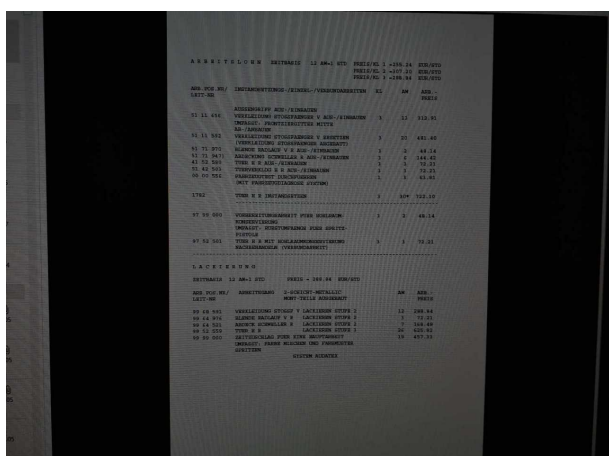

Unfall 1: Front, Seite rechts

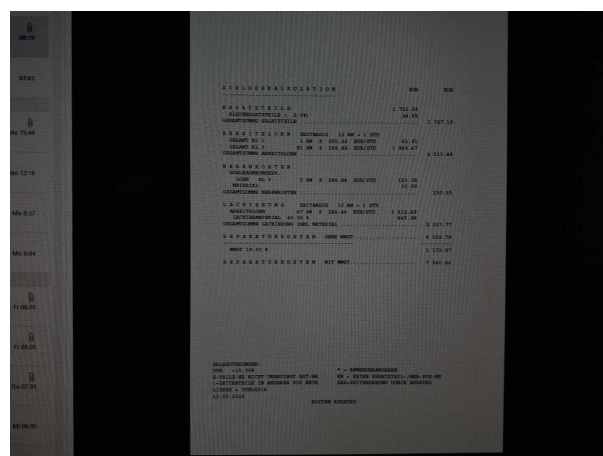

Unfall 1: Front, Seite rechts