

» Übersicht

Besichtigt am:

29.07.2026 12:31

Berichts-Nr:

11094597

FIN:

VSSZZK1XPP034454



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Born
HSN / TSN:	7593 / ASM
Erstzulassungsdatum:	12.07.2023
Laufleistung:	42.250 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Rayleigh-Rot
Farbe Dach:	Rayleigh-Rot
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Mittelgrau/Soul/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	326 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

19"-Ganzjahresreifen + 19"-Leichtmetallräder "Typhoon",
bearbeitet, in Kupfer

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Allwetter, Kreuzungs und Autobahnlicht

Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e)
seitlich

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

AR-HUD: Augmented-Reality-Head-up-Display + Frontscheibe
in Wärmeschutzverglasung

Armaturentafel Standard

Aufkleber/Schilder in deutsch

Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar,
mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-
Limiter

Batterie 320A (49Ah)

Batterieladegerät (Ausf.3)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 395 W-
Verstärker und Surround-Technologie

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Car2X High Variante

Climatronic, FCKW-frei

Cockpit Infotainment (Ausführung 2)

Dämpfung hinten,Sportausführung

Dämpfung vorn

DC Batterieladung (Ausf. 2)

DC/DC Wandler 3,0 KW

Digitaler Radioempfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung

Dynamiklenkung

Dynamikpaket

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 170KW Grundmotor ist:
N06/N07/T1R/TB7

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -10S-

Federbereich 09 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge,
Fußgänger und Radfahrer

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk

Ganzjahresreifen 215/50 R19 93T / EU
(Polymerbeschichtung)

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Glasdach

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
akustisch

Head-Up Display

Heckantrieb

Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)

Kältemittel R744

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kompensor Ausf. 1

Kurzheck Born

Ladedose Combo 2 (EU)

Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer

LED-SBBR-Leuchte

Leichtmetallräder 7 1/2J x 19

Lendenwirbelstütze, pneumatisch einstellbar beidseitig

Linkslenker

Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Sitzbezüge in Stoff
Mit Verkehrszeichenerkennung	Sitzeinstellung, elektrisch, für beide Vordersitze
Mittelkonsole	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Müdigkeitserkennung	Skyline: Panoramadach mit Ambientebeleuchtung
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket o.b.Abgas	Softwareverbund Ausführung 11
Ohne Anhängervorrichtung	Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Ohne Armlehnen f.Vordersitze	Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sprachsteuerung
Ohne Fußmatten	Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent
Ohne Individualeinbau	Stabilisator hinten
Ohne Ladeboden	Stabilisator vorn
Ohne Ladekabel	Standard-Klimazonen
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	Stoßfänger Sport
Ohne Sonderspezifikationen	Supersportlenkrad, beheizbar
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	TECH M ohne SAFE-Verriegelung
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Trainiertes Parken
Ohne Überführungsausrüstung	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne UNECE CS&SU	Trommelbremsen hinten
Ohne zusätzliche Bereifung	Tür und Seitenverkleidung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Typprüfand Deutschland
Pan-European-eCall	Typzeichen und Firmenemblem
Parklenkassistent IPA (Intelligent Park Assist)	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Pilot L (+ 8A2)	Wärmepumpe
Plattformgruppenklasse 1	Wärmepumpe
Premium-Ausstattung eBOOST	Wegfahrsperre elektronisch
Privacy: Getönte Seitenscheiben	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	Zellmodul A
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifendruckkontrolle	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Schalensitze in Stoff "Dinamica" in Grau	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Schwellerverkleidung rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
6	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Fußmatten	Loch	Ersetzen
8	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
9	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
10	Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb)	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	170,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZK1XPP034454

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

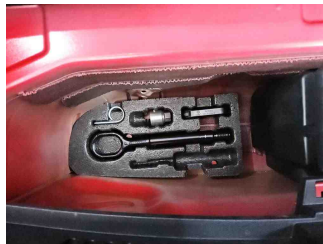

Equipment - Bordwerkzeug

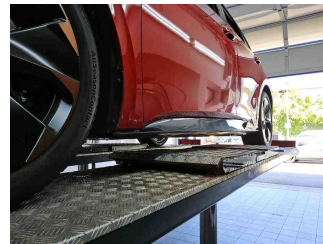

Seitenansicht - Schweller links

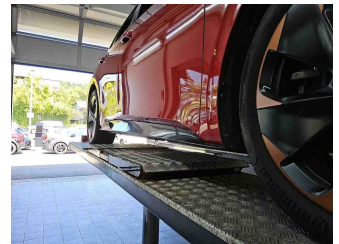

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

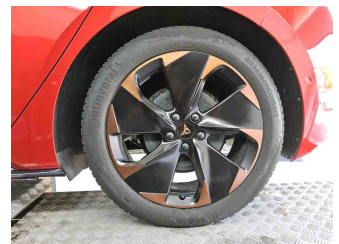

Räder - Rad montiert hinten
links

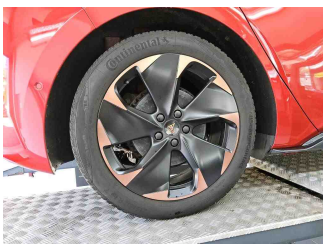


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

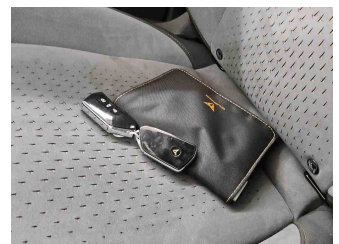

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

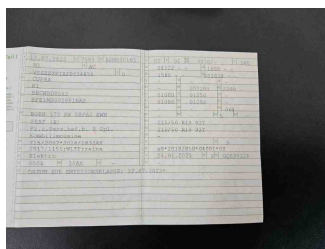

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment

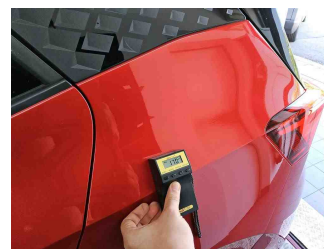


Lackstärke Seitenwand hinten links




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

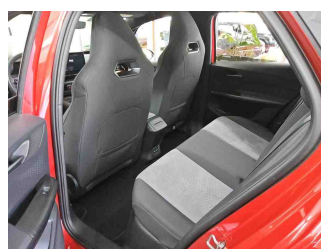

Innenraum - hinten

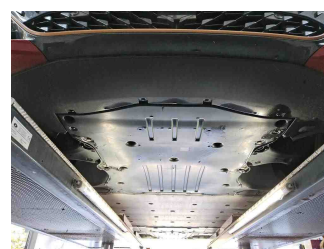

Unterbodenscan



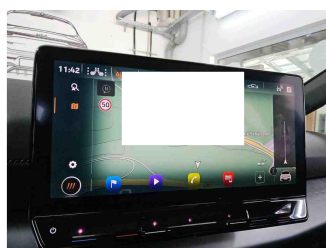


Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

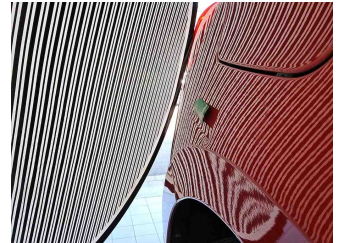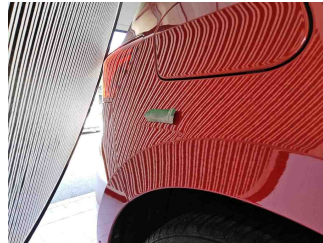
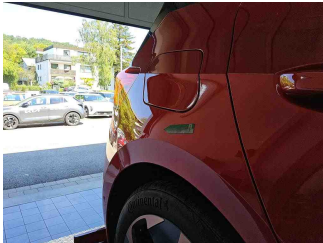


2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Schwellerverkleidung rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

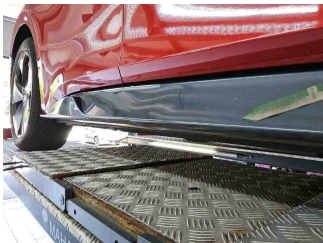


4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair

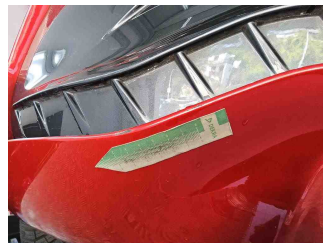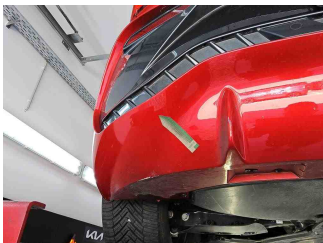


5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

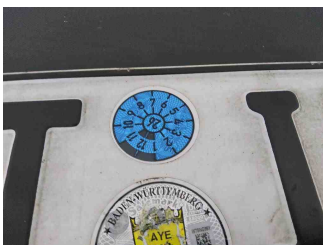

6 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

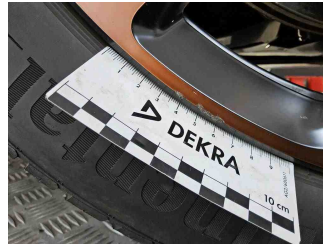



7 - Fußmatten - Loch - Ersetzen

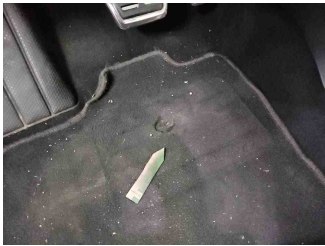


8 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar



Tierbissspuren im im "Motorraum"

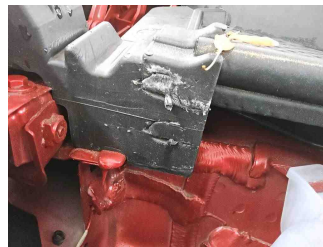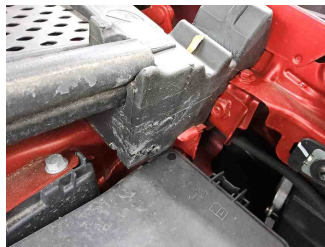

9 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

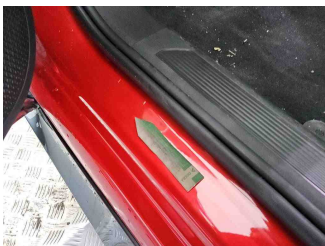


10 - Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb) - Kratzer - Polieren

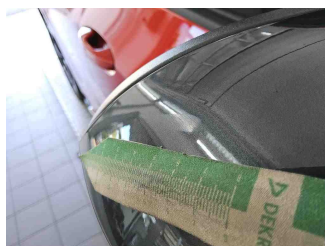
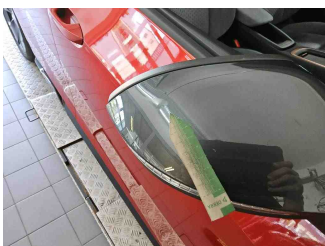


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

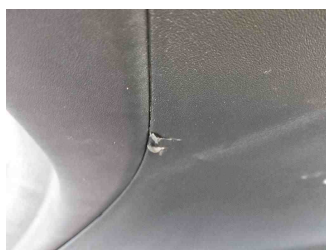

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

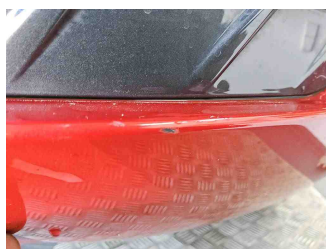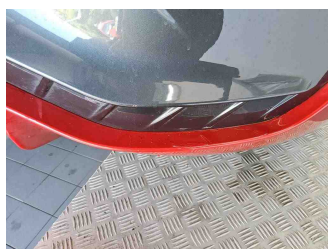

3 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

