

Zustandsbericht ohne Ausstattung



Kennzeichen

FIN YV1XZ13BCK2128630

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 251 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Heckklappe

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: ANKAUF

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

3 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.02.2019	Letzte Zulassung	13.07.2020
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC40 T5 AWD Geartronic
Aufbauart	Geländewagen	Türen	R-Design
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	5
HSN / TSN	9101 / BKO	Schlüssel-Nr.	YV1XZ13BCK2128630
Km-Stand abgelesen	66552	Nächste HU §29 StVZO	40514225
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	06 / 2027
Leistung (kW)	182	Hubraum (ccm)	/
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M,	Antriebsart	1969
	N1 I		Allrad
		Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 20 103 W	Michelin / CrossClimate 3	S / O	7 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 W	Michelin / CrossClimate 3	S / O	7 mm
2 links	245 / 45 R 20 103 W	Michelin / CrossClimate 3	S / O	7 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 W	Michelin / CrossClimate 3	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2024			

S/ Sommer; /O Original;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 11.07.2024 bei Kilometerstand 46.833

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR	
			netto	brutto
1. Beide schwarze Funk-Fahrzeugschlüssel Cover verschrammt, erneuern				
2. Roter Funk-Fahrzeugschlüssel ohne Funktion, Batterie ersetzen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich				
3. 2. Wartung 3 Monate verspätet durchgeführt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich				
4. 3. Wartung 5 Monate verspätet durchgeführt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich				
5. 4. Wartung fehlt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich				
6. 5. Wartung verspätet durchgeführt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich				
7. 6. Wartung 02.2025 fehlt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich				
8. 7. Wartung seit 02.2026 fällig, erneuern				
9. Türeinstieg vorne links Delle, smart repair (Bild 8)				
10. Seitenwand links Schrammen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9)				
11. Tür vorne links oberhalb Delle drücken, Kratzer, Unterkante Lackschäden auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 10, 11, 12)				
12. Streifschaden rechts, Radlauf- u. Türblende verschrammt, Tür hinten verschrammt u. deformiert, Felge glanzgedreht verschrammt, instandsetzen (Bild 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)				
13. Stoßfänger vorne leichte Steinschläge und leichte Kratzer, leichte Lackanätzung und links verschrammt, smart repair (Bild 23, 24)				
14. Anfahrschaden vorne links, Kühlergrill unten eingedrückt und Diffusor glanzschwarz verschrammt, instandsetzen (Bild 25, 26, 27)				
15. Felge glanzgedreht vorne links				

- ringsum verkratzt - Wertminderung,
prüfen und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich (Bild 28,
29, 30)
16. Felge glanzgedreht hinten links
ringsum verkratzt - Wertminderung,
prüfen und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich (Bild 31,
32, 33)
17. Felge glanzgedreht vorne rechts
ringsum verkratzt - Wertminderung,
prüfen und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich (Bild 34,
35, 36)
18. Bremsscheiben Vorderachse
verschlissen, erneuern (Bild 37, 38)
19. Bremsscheiben und Bremsbeläge
Hinterachse verschlissen, erneuern
(Bild 39, 40)
20. Antriebswellen Vorderachse,
Manschetten innen ölfeucht / fettig,
prüfen und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich (Bild 41)
21. Lenkung knarzt, Lenkgetriebe /
Domlager, prüfen und Befund
festlegen, Schadenerweiterung
möglich
22. Pannenset Reifendichtmittel seit
01.2024 abgelaufen, erneuern

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Laderaum Seitenwand rechts
Gummispannband überdehnt,
Heckklappenverkleidung leichte Schrammen,
Fahrsitz Rückschale leichte Kratzer,
Fahrsitz altersbedingte Nutzungsspuren,
Frontbereich leichte Steinschläge,
Motorhaube kleine Delle,
Frontscheibe leichte Steinschläge,
Außenspiegel links Blinkerglas Steinschlag,
Türblende vorne links hintere Kante leicht
verschrammt,
Stoßfänger und Diffusor hinten leichte Kratzer,
Türblende vorne rechts hintere Kante
verschrammt,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Fütterer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe mit Schlüssel und Transponder



Bild 6 : Laderaum

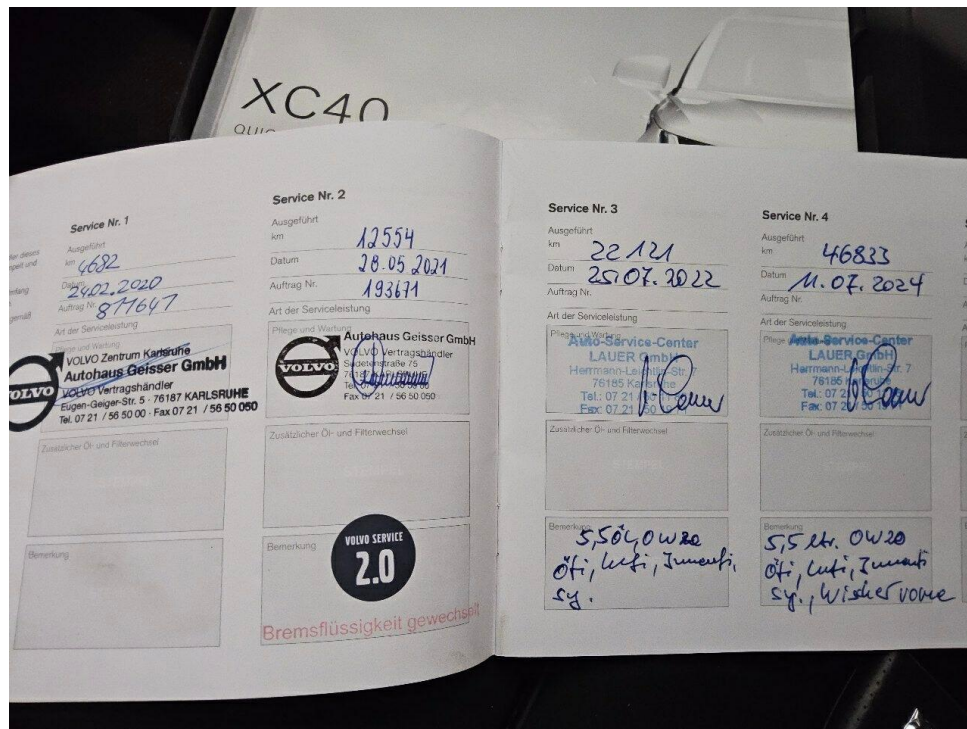


Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Türeinstieg vorne links Delle



Bild 9 : Seitenwand links Schrammen



Bild 10 : Tür vorne links oberhalb Delle drücken, Kratzer, Unterkante Lackschäden auslegen schleifen und polieren



Bild 11 : Tür vorne links oberhalb Delle drücken, Kratzer, Unterkante Lackschäden auslegen schleifen und polieren



Bild 12 : Tür vorne links oberhalb Delle drücken, Kratzer, Unterkante Lackschäden auslegen schleifen und polieren



Bild 13 : Streifschaden rechts, Radlauf- u. Türblende verschrammt, Tür hinten verschrammt u. deformiert, Felge glanzgedreht verschrammt

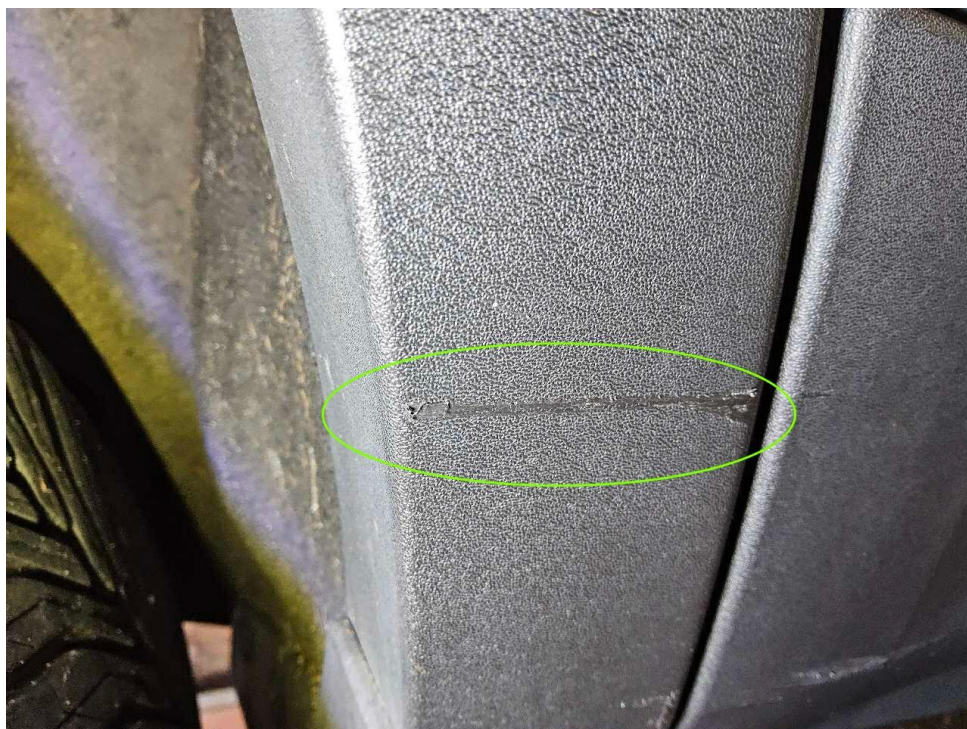


Bild 14 : Streifschaden rechts, Radlauf- u. Türblende verschrammt, Tür hinten verschrammt u. deformiert, Felge glanzgedreht verschrammt

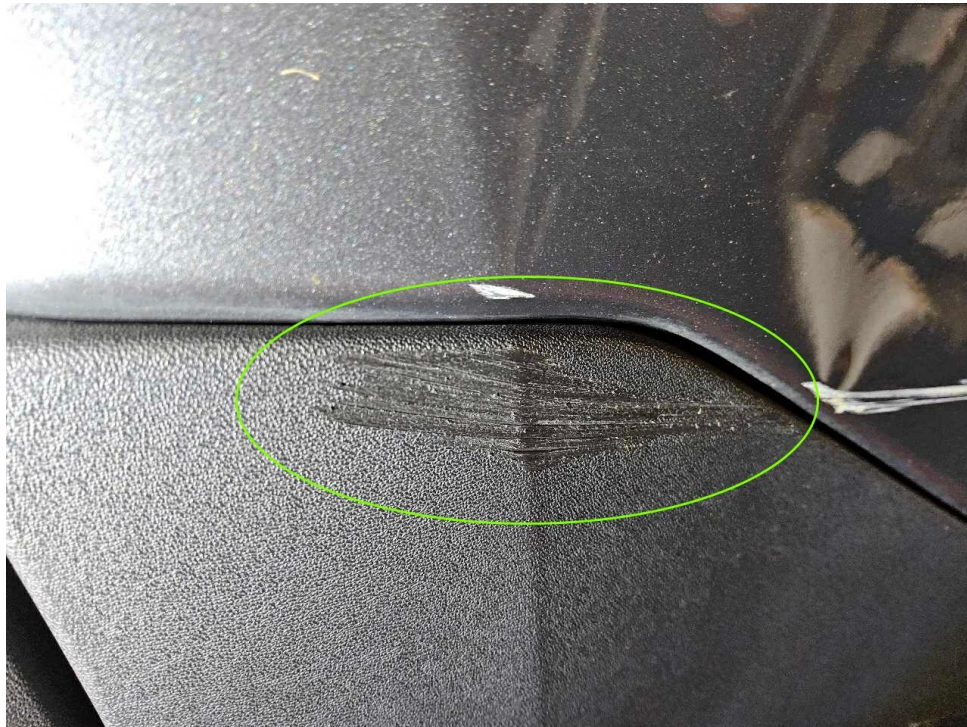


Bild 15 : Streifschaden rechts, Radlauf- u. Türblende verschrammt, Tür hinten verschrammt u. deformiert, Felge glanzgedreht verschrammt



Bild 16 : Streifschaden rechts, Radlauf- u. Türblende verschrammt, Tür hinten verschrammt u. deformiert, Felge glanzgedreht verschrammt



Bild 17 : Streifschaden rechts, Radlauf- u. Türblende verschrammt, Tür hinten verschrammt u. deformiert, Felge glanzgedreht verschrammt

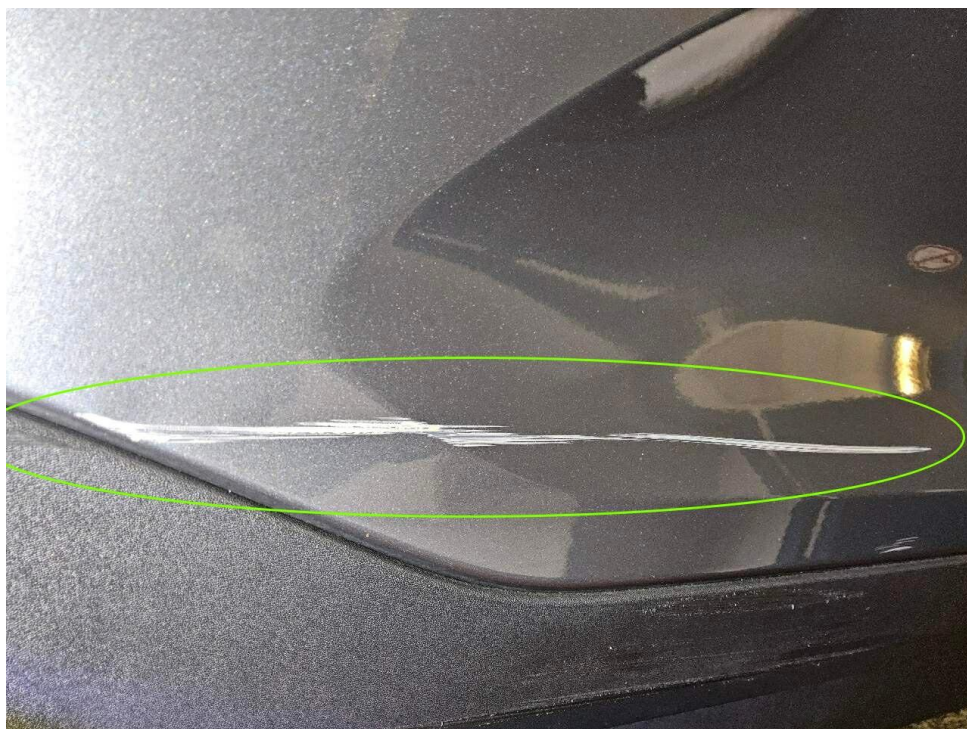


Bild 18 : Streifschaden rechts, Radlauf- u. Türblende verschrammt, Tür hinten verschrammt u. deformiert, Felge glanzgedreht verschrammt



Bild 19 : Streifschaden rechts, Radlauf- u. Türblende verschrammt, Tür hinten verschrammt u. deformiert, Felge glanzgedreht verschrammt



Bild 20 : Streifschaden rechts, Radlauf- u. Türblende verschrammt, Tür hinten verschrammt u. deformiert, Felge glanzgedreht verschrammt



Bild 21 : Streifschaden rechts, Radlauf- u. Türblende verschrammt, Tür hinten verschrammt u. deformiert, Felge glanzgedreht verschrammt

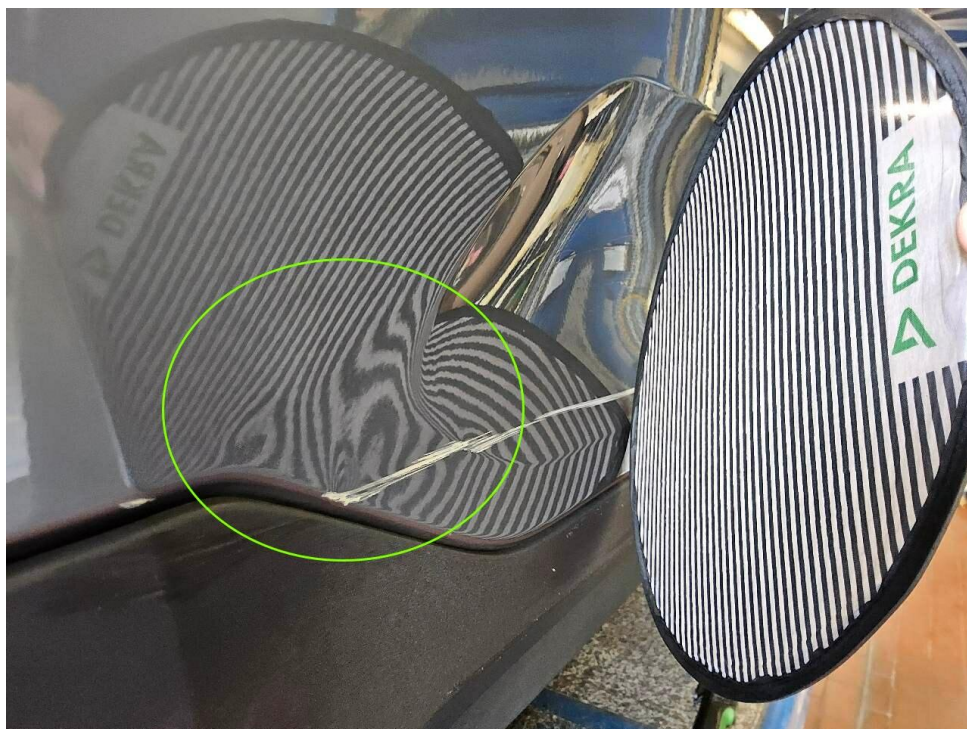


Bild 22 : Streifschaden rechts, Radlauf- u. Türblende verschrammt, Tür hinten verschrammt u. deformiert, Felge glanzgedreht verschrammt



Bild 23 : Stoßfänger vorne leichte Steinschläge und leichte Kratzer, leichte Lackanätzung und links verschrammt

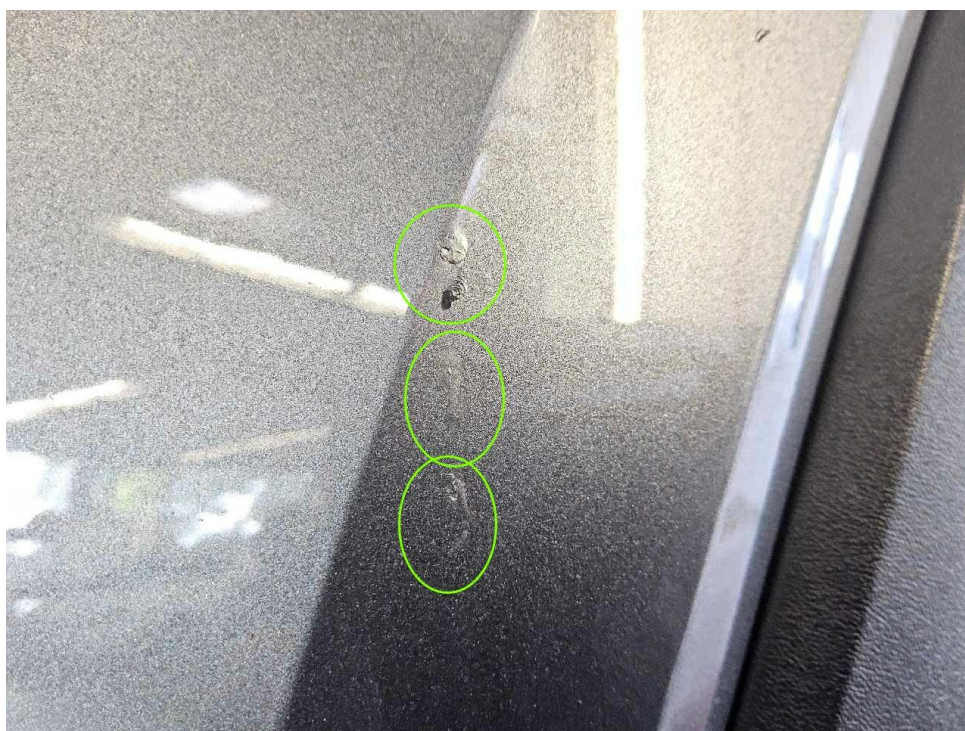


Bild 24 : Stoßfänger vorne leichte Steinschläge und leichte Kratzer, leichte Lackanätzung und links verschrammt

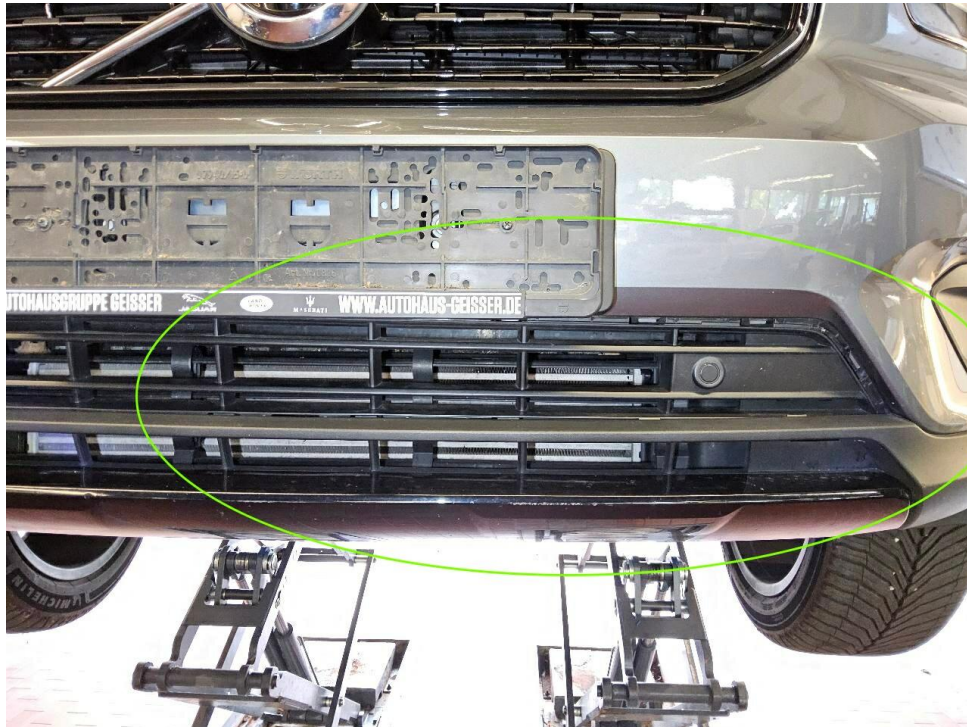


Bild 25 : Anfahrtschaden vorne links, Kühlergrill unten eingedrückt und Diffusor glanzschwarz verschrammt



Bild 26 : Anfahrtschaden vorne links, Kühlergrill unten eingedrückt und Diffusor glanzschwarz verschrammt



Bild 27 : Anfahrschaden vorne links, Kühlergrill unten eingedrückt und Diffusor glanzschwarz verschrammt



Bild 28 : Felge glanzgedreht vorne links ringsum verkratzt - Wertminderung



Bild 29 : Felge glanzgedreht vorne links ringsum verkratzt - Wertminderung



Bild 30 : Felge glanzgedreht vorne links ringsum verkratzt - Wertminderung



Bild 31 : Felge glanzgedreht hinten links ringsum verkratzt - Wertminderung

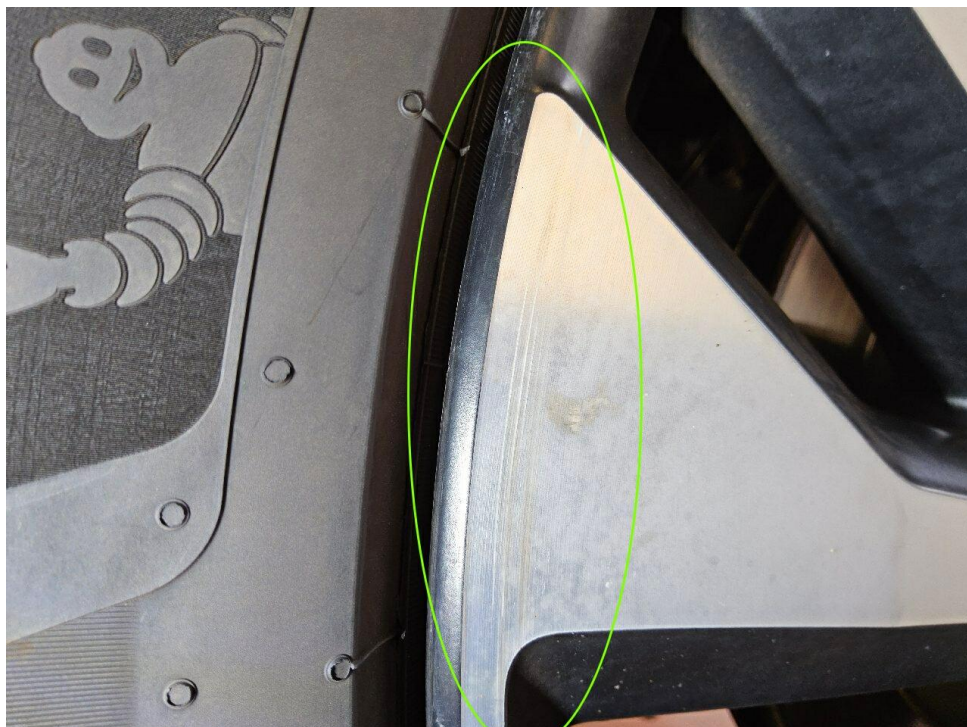


Bild 32 : Felge glanzgedreht hinten links ringsum verkratzt - Wertminderung



Bild 33 : Felge glanzgedreht hinten links ringsum verkratzt - Wertminderung



Bild 34 : Felge glanzgedreht vorne rechts ringsum verkratzt - Wertminderung



Bild 35 : Felge glanzgedreht vorne rechts ringsum verkratzt - Wertminderung



Bild 36 : Felge glanzgedreht vorne rechts ringsum verkratzt - Wertminderung

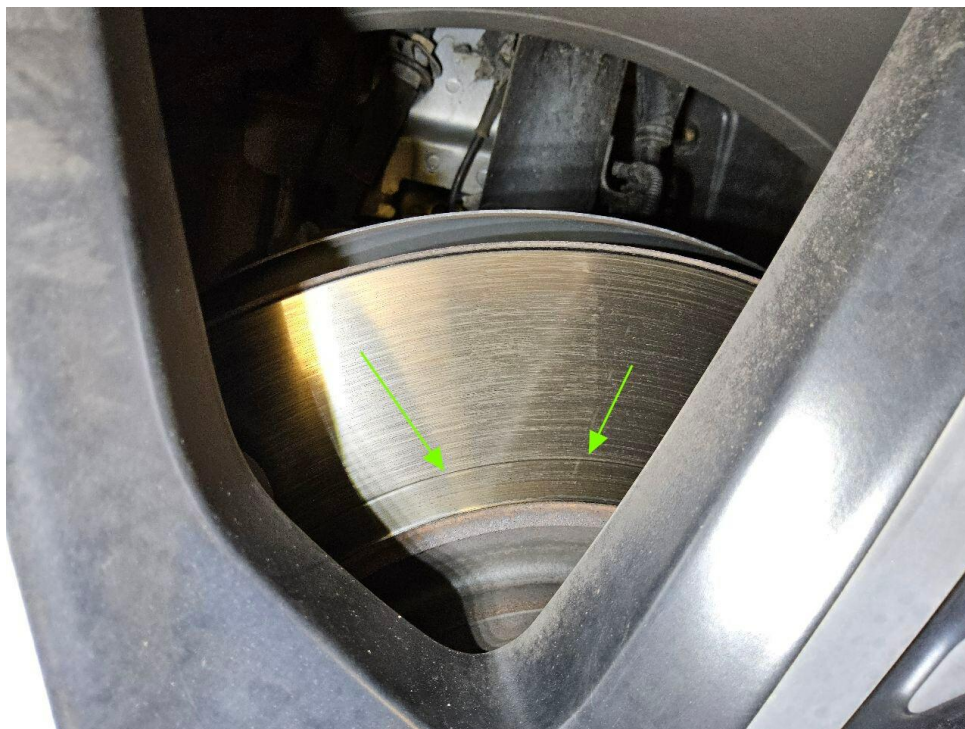


Bild 37 : Bremsscheiben Vorderachse verschlissen



Bild 38 : Bremsscheiben Vorderachse verschlissen

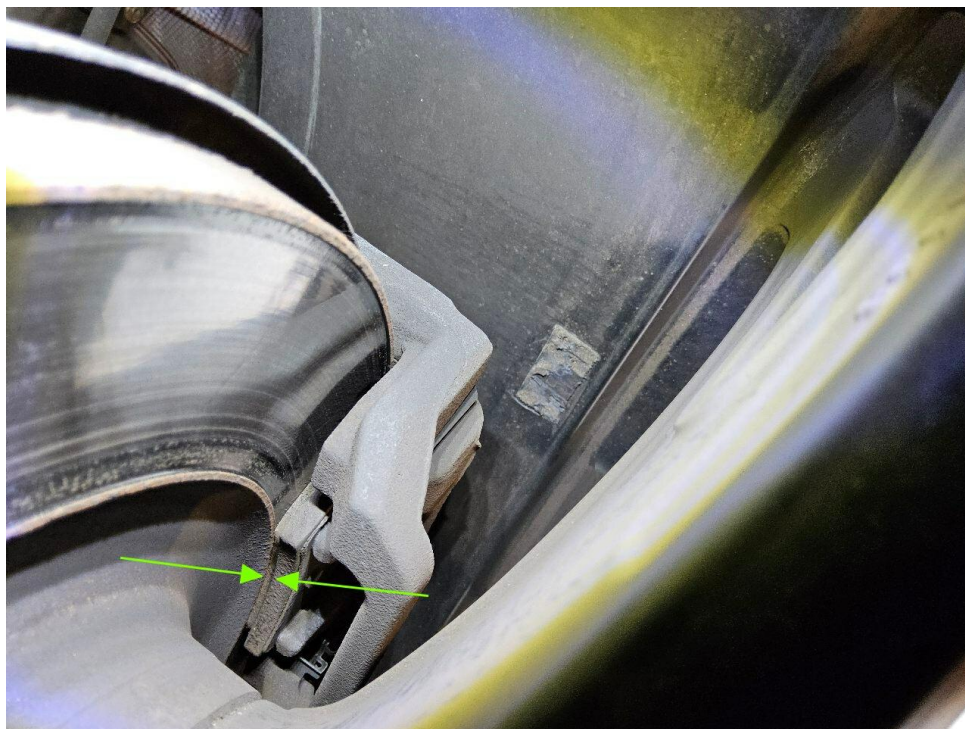


Bild 39 : Bremsscheiben und Bremsbeläge Hinterachse verschlissen

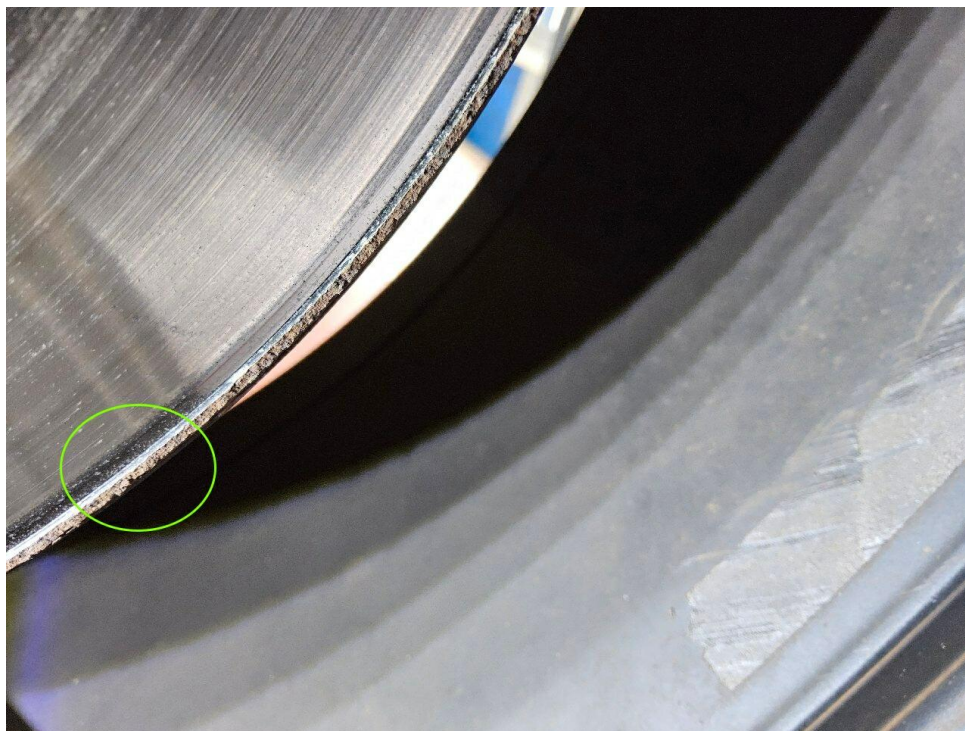


Bild 40 : Bremsscheiben und Bremsbeläge Hinterachse verschlissen

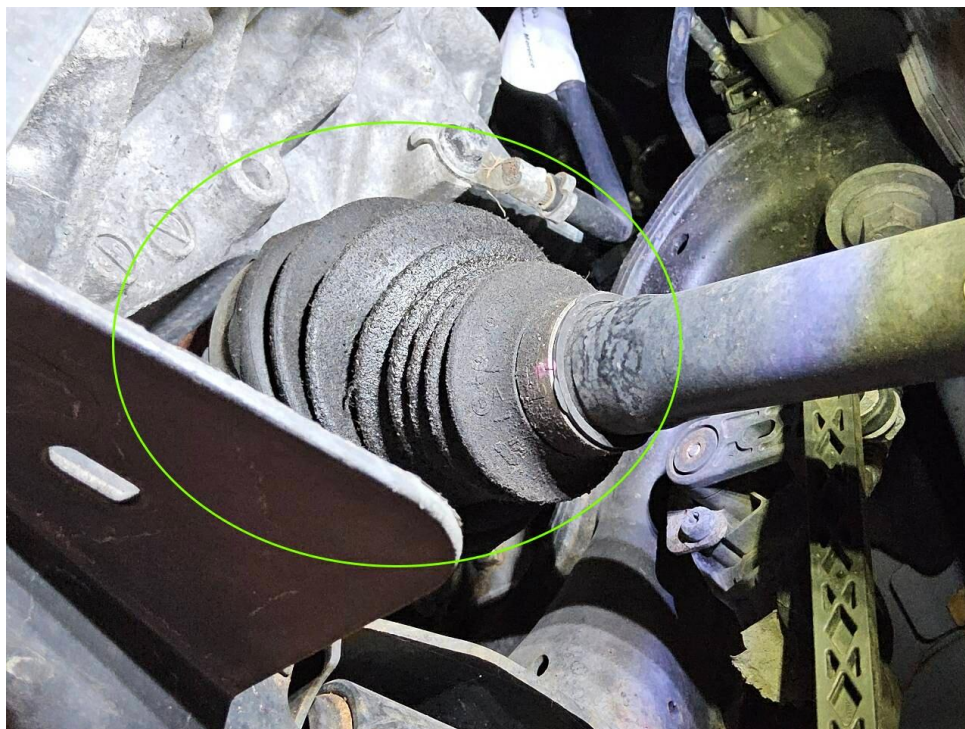


Bild 41 : Antriebswellen Vorderachse, Manschetten innen ölfeucht / fettig