
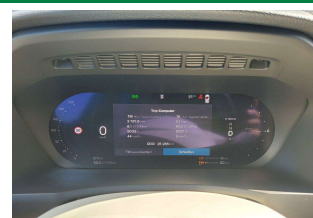
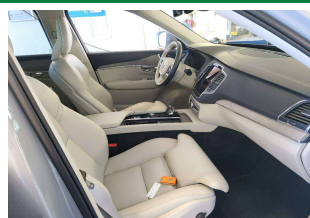


Zustandsbericht ohne Ausstattung

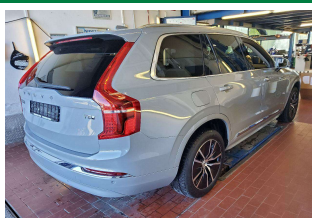

Kennzeichen

FIN

YV1LFH7V2S1307057

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 14.08.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-8.250,00 EUR
	ohne MwSt.	-6.932,77 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-8.250,00 EUR
	ohne MwSt.	-6.932,77 EUR

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie
Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.08.2024	Hersteller	VOLVO
Typ / Verkaufsbez.	XC90 T8 AWD Plug-in Hybrid Core	Türen	5
Sitzplätze	7	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1LFH7V2S1307057
Maße Länge/Breite/Höhe	4953 / 1931 / 1727 (mm)	Achsen / anetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2984	zul. Gesamtmasse	2950 kg
HSN / TSN	9101 / BUL	Schlüssel-Nr.	40518394
Km-Stand abgelesen	25286	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	228
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
		Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	VAPOUR GREY		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	6 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2028			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 20.05.2026 bei Kilometerstand 23.255

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Dritte Sitzreihe, linker Sitz, Leder verschrammt, smart repair (Bild 7)	50,42	60	voll	-50,42	-60
2. Motordämmung, Tierverschleiß, erneuern (Bild 8, 9)	421,85	502	voll	-421,85	-502
3. Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt, smart repair (Bild 10, 11, 12)	252,10	300	voll	-252,10	-300
4. Stoßfänger vorne, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15)	554,62	660	voll	-554,62	-660
5. Tür hinten links, eingedellt und Kante verkratzt, smart repair (Bild 16, 17)	101,68	121	voll	-101,68	-121
6. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 18)	63,03	75	voll	-63,03	-75
7. Eine Wartung ausgelassen/überzogen	453,78	540	voll	-453,78	-540
8. Ein Fahrzeugschlüssel fehlt	210,08	250	voll	-210,08	-250
9. Sommerradsatz fehlt, erneuern	4.825,21	5.742	voll	-4.825,21	-5.742
Gesamt	6.932,77	8.250		-6.932,77	-8.250

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kotflügel vorne rechts, Kratzer,
Frontbereich, Steinschläge
Frontscheibe, Glasabplatzungen

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Robin Dietz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

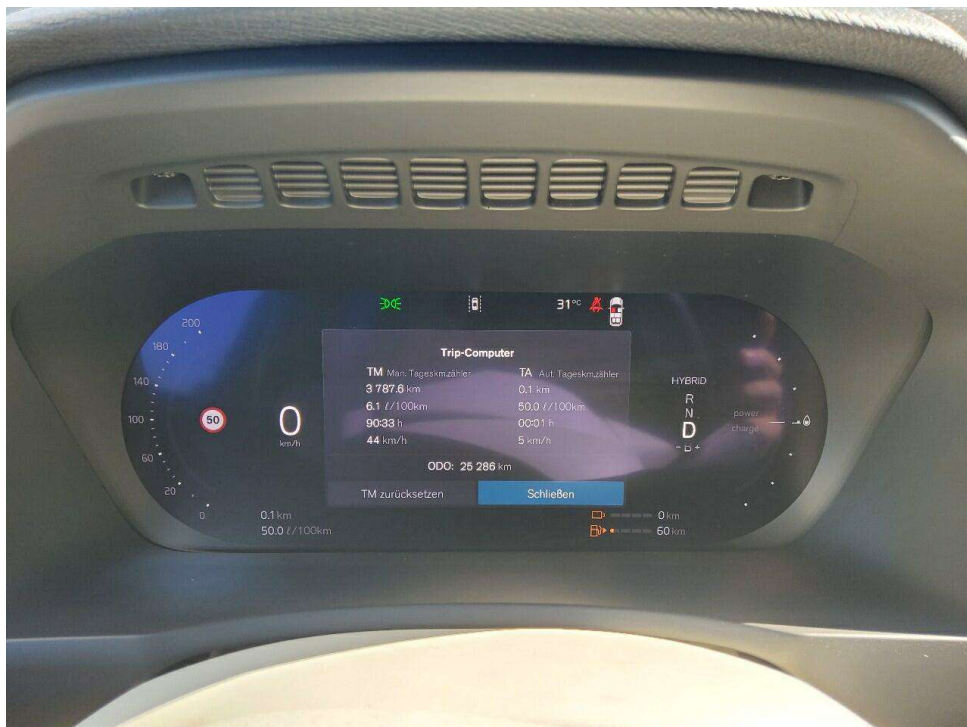


Bild 4 : Kombiinstrument

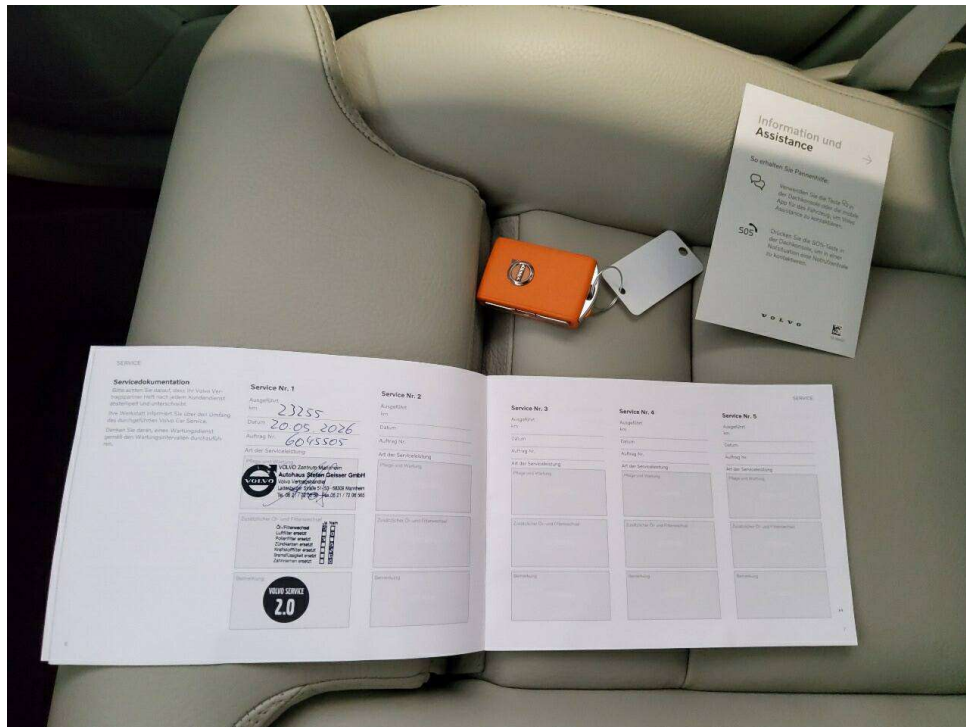


Bild 5 : Unterlagen mit Fahrzeugschlüsseln



Bild 6 : Lose Teile



Bild 7 : Dritte Sitzreihe, linker Sitz, Leder verschrammt



Bild 8 : Motordämmung, Tierversbiss



Bild 9 : Motordämmung, Tierversbiss

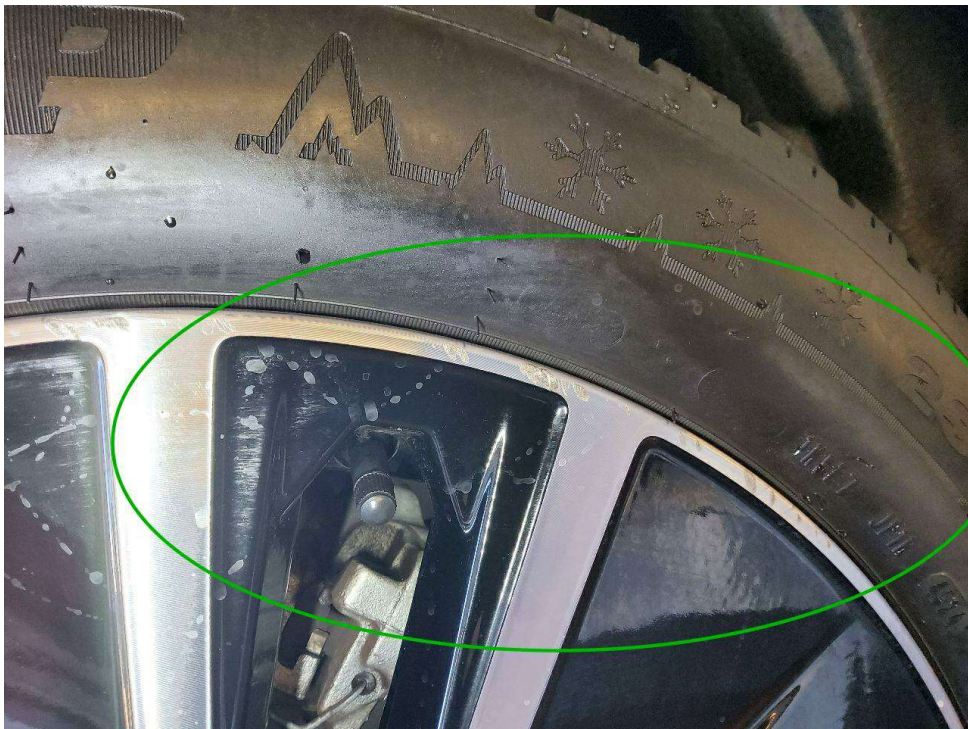


Bild 10 : Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt

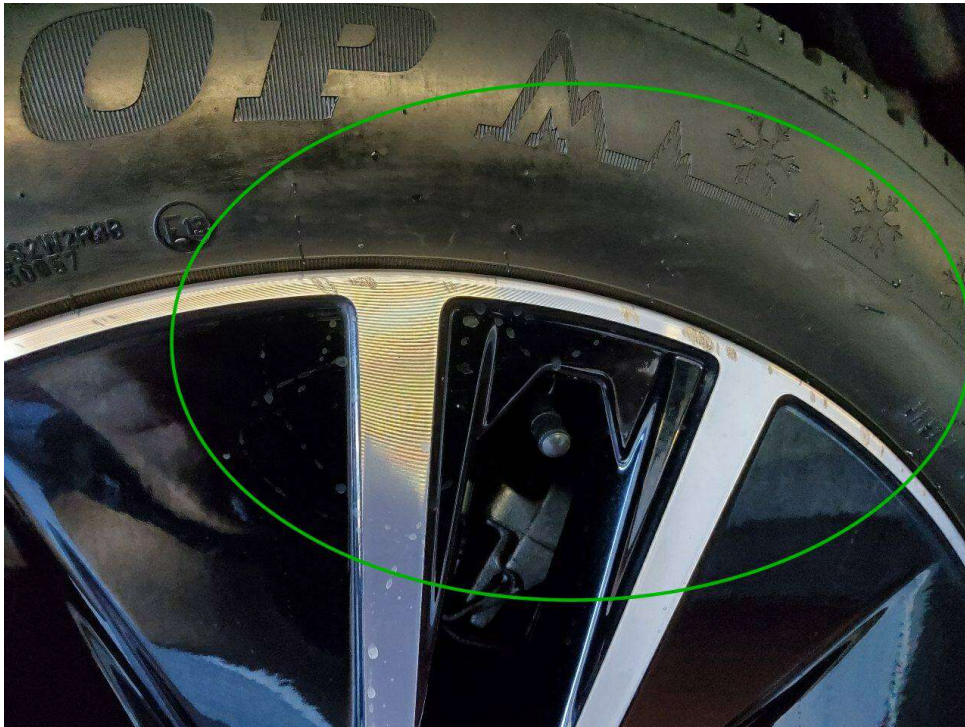


Bild 11 : Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt

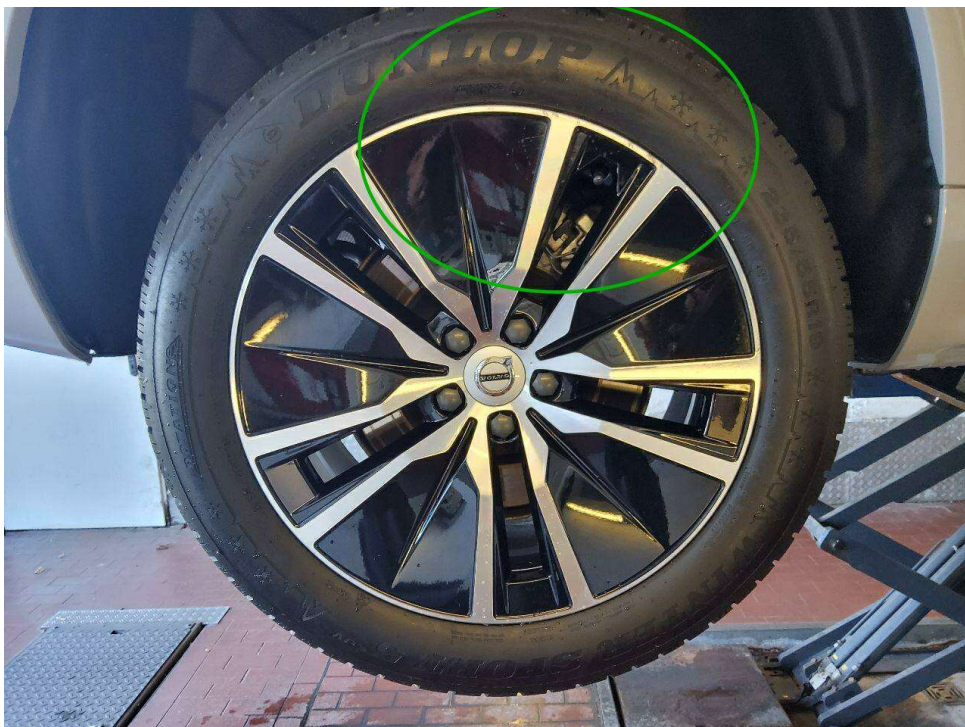


Bild 12 : Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt



Bild 13 : Stoßfänger vorne, verschrammt



Bild 14 : Stoßfänger vorne, verschrammt



Bild 15 : Stoßfänger vorne, verschrammt



Bild 16 : Tür hinten links, eingedellt und Kante verkratzt

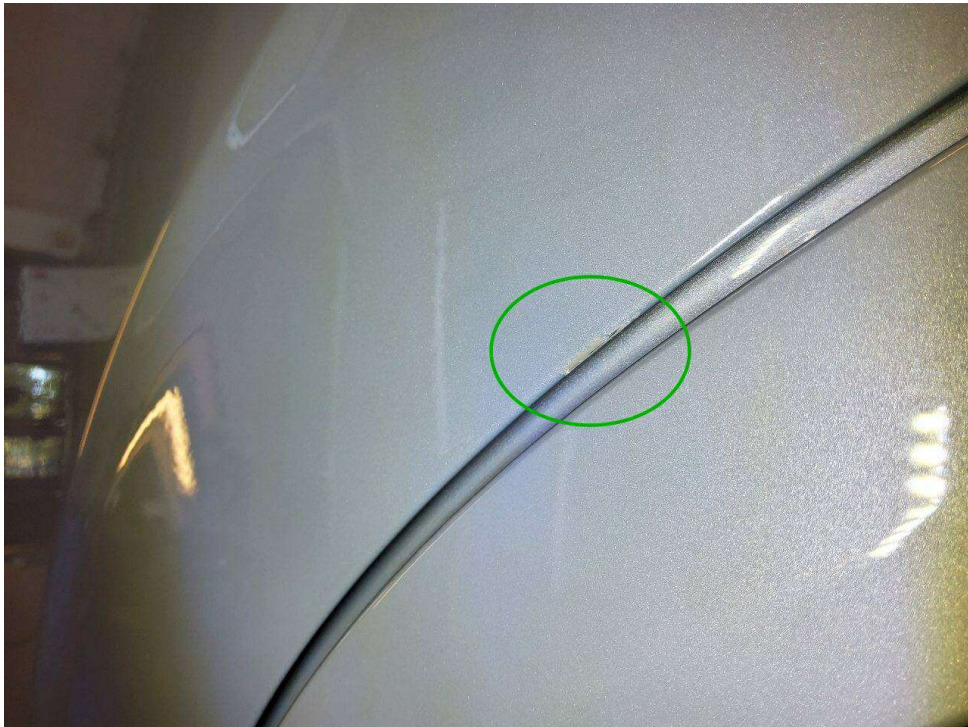


Bild 17 : Tür hinten links, eingedellt und Kante verkratzt

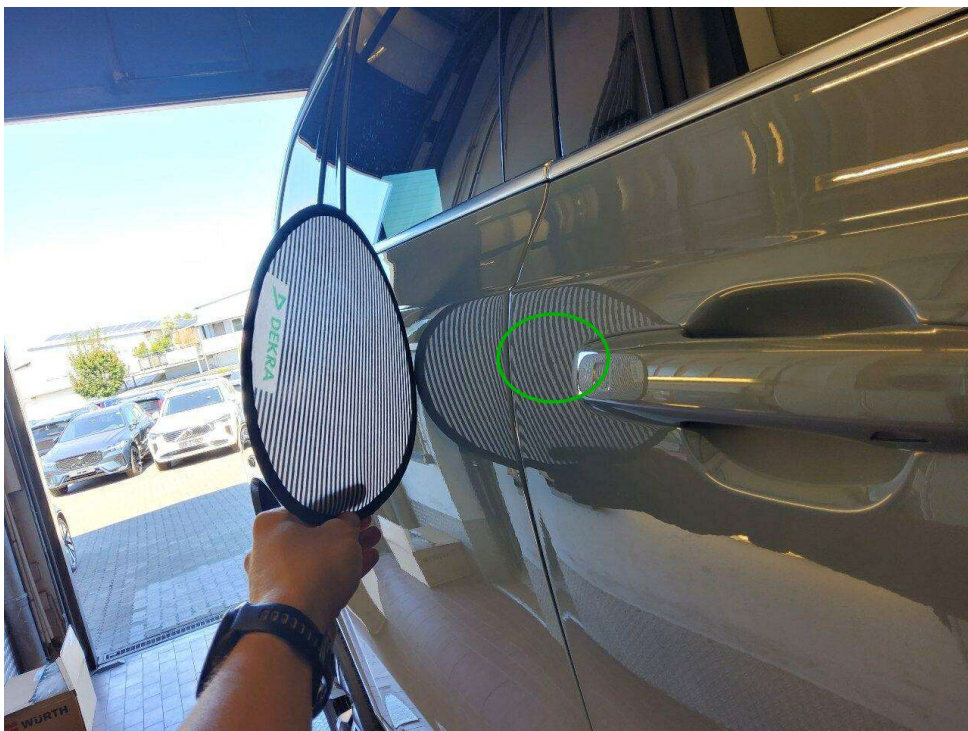


Bild 18 : Tür vorne rechts, eingedellt