



Suzuki Ignis Basic

EZ 04/2020 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 65.236km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 15***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung Ignis Basic [DE - SUV5 1.2 EU6d-T, 2019 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JSAMFH21S00307995	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 65.236km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 28.142km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	150 
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	190 	Heckklappe	-
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Multifunktionsanzeige
- Radstand 2435 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW 16V DualJet KAT
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP

- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht
- Vorhangairbag vorn und hinten
- Zentralverriegelung
- Seitenaufprallschutz
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)

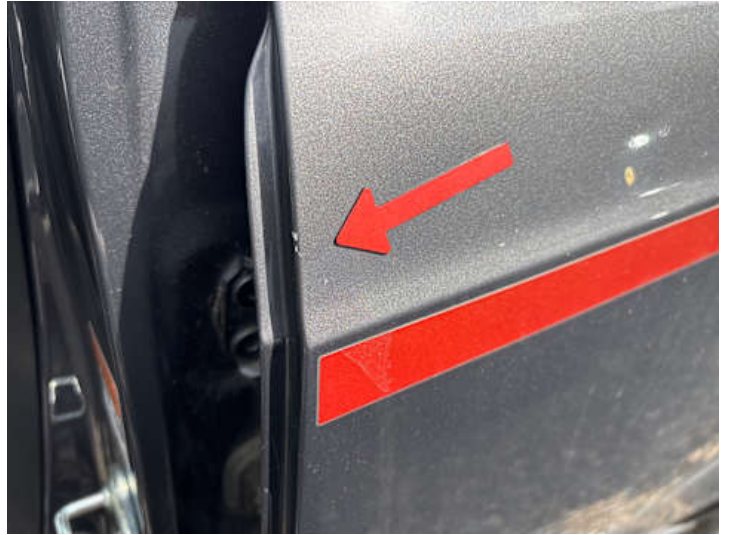

Türe hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)