

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002574786
Besichtigt am: 27.07.2026 08:55
Berichts-Nr: 11078015
FIN: TMBJB7NY2MF029427



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11078015
vom: 27.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Enyaq iV
HSN / TSN:	8004 / AWR
Erstzulassungsdatum:	21.07.2021
Laufleistung:	61.407 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	132 kW (180 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Loft
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	322 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 11078015
 vom: 27.07.2026

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

12 Volt-Steckdose im Kofferraum
 230V Wechselrichter und Steckdose für Europa
 5 Sitze
 8 Lautsprecher (passiv)
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung
 Ambientelicht Ausführung 1
 Antenne nur für FM Empfang, Diversity
 Assisted Drive Plus
 Aufkleber/Schilder in deutsch
 Außen-Sound Standard
 Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
 Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar
 Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
 Batterie 280A (51Ah)
 Batterieladegerät (Ausf.3)
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Bordliteratur in Deutsch
 Bordwerkzeug
 Chrom-Paket
 Clever 60s
 Clever 60s
 Climate Plus
 Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
 Cockpit Infotainment (Ausführung 2)
 Comfort Seat Basic (LHD)
 Convenience Plus
 DAB - Digitaler Radioempfang
 Dachreling, blank
 Dämpfung hinten,Basis 1
 Dämpfung vorn
 DC Batterieladung (Ausf. 2)
 DC/DC Wandler 3,0 KW
 Dekor-Einlagen
 Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10
 Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung
 Einparkhilfe vorn und hinten
 Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung
 Elektro-Motor Aggr.0EH.A
 Elektro-Motor Systemleistung 132KW Grundmotor ist: N06/N10
 Entriegelung Hintersitz mechanisch
 Erweiterte Innengeräuschkämpfung
 Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
 Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -50A-
 Family Basic (LHD)
 Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fertigungsablauf Standard
 Feststellbremse
 Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
 Fußhebelwerk "Standard"
 Fußmatten vorn und hinten
 Gepäckraumabdeckung, schiebbar
 Gepäckraumbeleuchtung
 Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
 Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
 Getriebe Übersetzung 12,976
 Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
 Heckantrieb
 Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
 Heckspoiler
 Hinterachsgewicht Ausführung 1
 Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
 Infotainment Online 3Y
 Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
 Kältemittel R744
 Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kindersicherung, elektrisch betätigt
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
 Klimakomfortscheibe
 Kofferraumnetz
 Komfortausstattung
 Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11078015
vom: 27.07.2026

Komfortsitze vorn	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Durchladeeinrichtung
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kurzheck	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Ladedose Combo 2 (EU)	Ohne Ladekabel
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leergewichtsbereich 1	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Leichtmetallräder "REGULUS", Anthrazit Metallic, glanzgedreht, 8J x 19", 4 Stücken	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne zusätzliche Bereifung
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Plattformgruppenklasse 2
Licht & view Basic	Radschrauben Standard
Linkslenker	Rechtsverkehr
Matrix-Beam	Region
Mirror Link	Regionscode " ECE " für Radio
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Reifen 235/55 R19 101T EU
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Reifendruckkontrolle
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Mit Regenschirm	Scheiben seitlich und hinten
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Scheibenbremsen vorn
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Mittelkonsole	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Müdigkeitserkennung	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket	Schriftzugsatz in Grundaufführung
Netztrennwand	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Nichtraucherausführung	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Notrufsystem eCall	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
o.b.Abgas	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Ablagekasten	Sitzbezüge in Stoff/Kunstleder
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höhenstellbar
Ohne Ablagenpaket/box	Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
Ohne Armlehnen f.Vordersitze	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sprachsteuerung
Ohne Car2X	Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11078015
vom: 27.07.2026

Spurwechselassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung und coming und leaving home
Funktion
Transport
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wärmepumpe
Wärmepumpe
Wegfahrsperr elektronisch
Zierleisten in Chrom
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11078015
vom: 27.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kleber	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 105 V	5,0 mm
Kleber	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 105 V	5,0 mm
Kleber	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 105 V	6,0 mm
Kleber	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 105 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 11078015
 vom: 27.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Verbrannt	Ersetzen
2	Stoßfängerspoiler vorne	Gebrochen	Ersetzen
3	Kontrollleuchte	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Ersetzen
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
6	Stoßfänger vorne	Fehlstellung	Demontage/Montage
7	Diffusor	Kratzer	Spotrepair
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11078015
vom: 27.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11078015
vom: 27.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJB7NY2MF029427

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11078015
vom: 27.07.2026

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

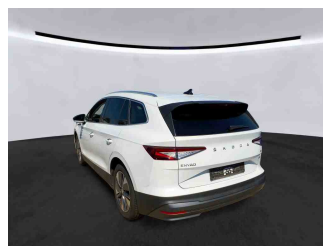 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

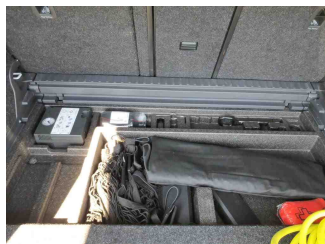
 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

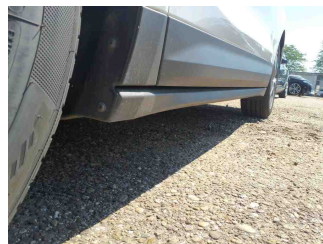
Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

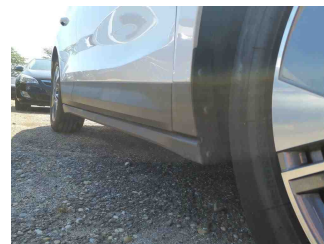


Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links


 Räder - Rad montiert vorne
rechts

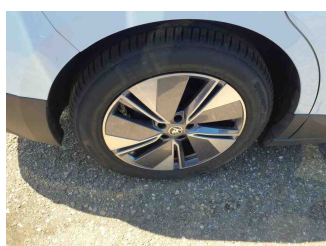 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole

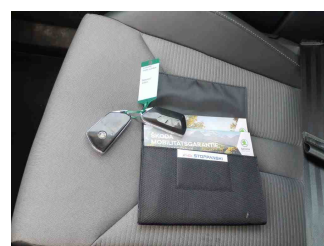

Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11078015
vom: 27.07.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1

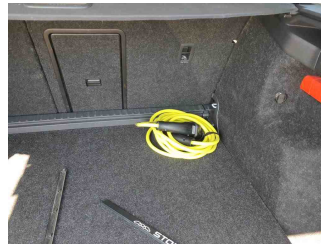


Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

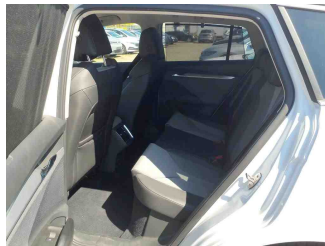

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Sitzbezug vorne links - Verbrannt - Ersetzen




2 - Stoßfängerspoiler vorne - Gebrochen - Ersetzen

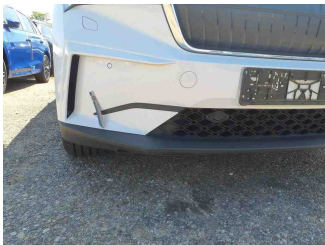

3 - Kontrolleuchte - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

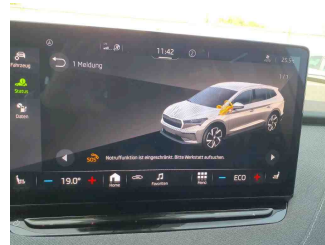

4 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Ersetzen

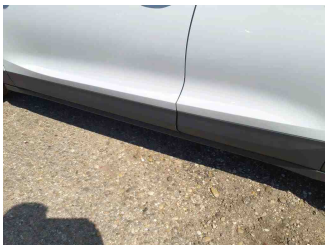

5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair







Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11078015
vom: 27.07.2026

6 - Stoßfänger vorne - Fehlstellung - Demontage/Montage

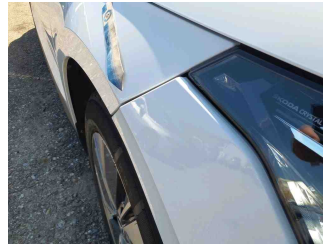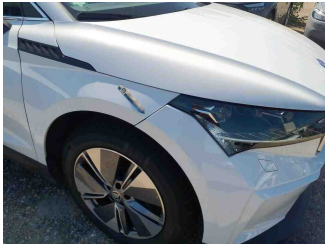

7 - Diffusor - Kratzer - Spotrepair

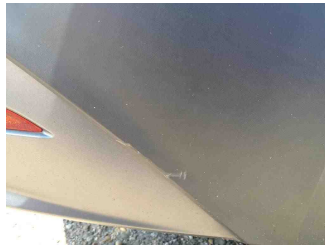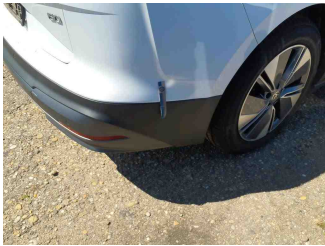

8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

