

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002568994
Besichtigt am: 21.07.2026 14:11
Berichts-Nr: 11043153
FIN: WVVZZZCD1PW194254



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNY
Erstzulassungsdatum:	16.08.2023
Laufleistung:	65.910 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Ventura" 7,5 J x 17

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 85 kW

6+1 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Ambientebeleuchtung 10-farbig

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Autobahnlicht

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Dachhimmel

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ200

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

ergoActive-Fahrsitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelaufgabe

ergoActive-Sitz mit 14-Wege-Einstellung und Memory-Funktion auf Fahrerseite

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel abblendbar

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Feuerlöscher
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Head-Up Display
Komfortausstattung	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Komfortsitze vorn	Ohne Ladekabel
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag	Ohne Lichtassistent
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Mode3 Ladekabel
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Rückleuchten	Ohne Spurwechselassistent
LED-Scheinwerfer	Ohne Stabilisator hinten
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Trennwand
Leuchtwertenregulierung dynamisch	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne zus.Zierleisten
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
Motorenstart Standard	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Radio
Multifunktionskamera	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radstand
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 225/45 R 17
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenkontrollanzeige
Normal-Lackierung	Reifenlieferanten für EU Länder
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Rückfahrkamera "Rear View"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dachreling	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Dynamic Drive Control	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Türgriffmulden beleuchtet
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Ventura 7,5 J x 17, Reifen 225/45 R 17
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H, Radvollblenden

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD1PW194254

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

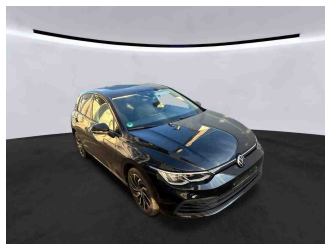

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

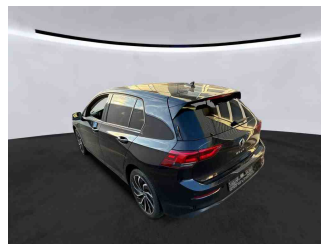


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

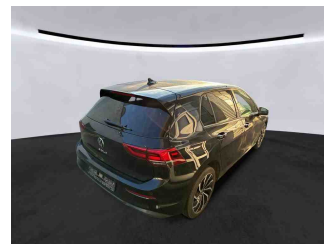


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

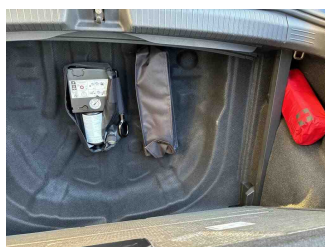


Equipment - Bordwerkzeug

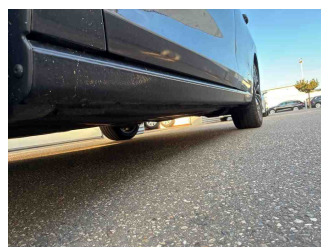


Seitenansicht - Schweller links

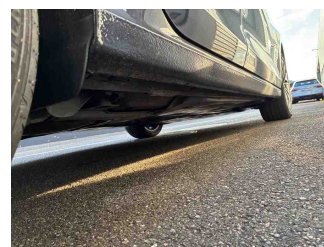


Seitenansicht - Schweller rechts

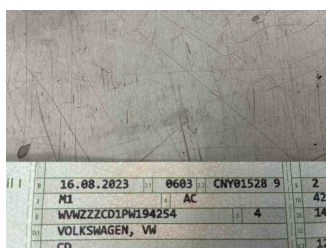


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

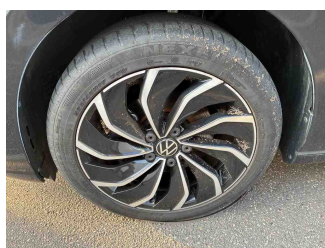


Räder - Rad montiert vorne
links

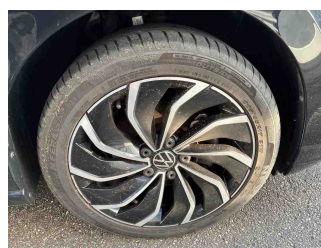

Räder - Rad montiert vorne
rechts

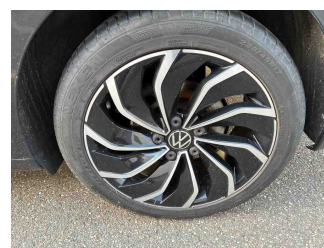


Räder - Rad montiert hinten
links

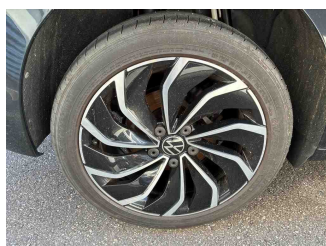


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

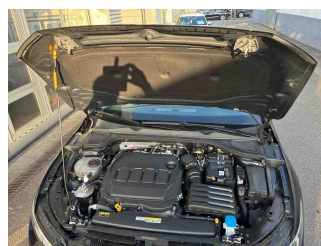


Fahrzeug - Motorraum offen

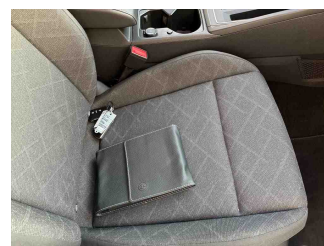


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

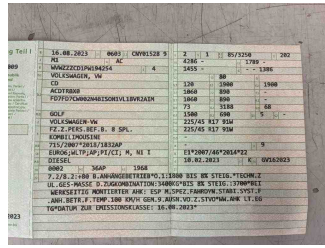


Fahrzeug - abgegebene ZB1

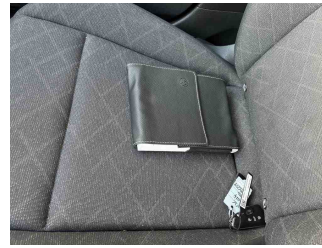

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

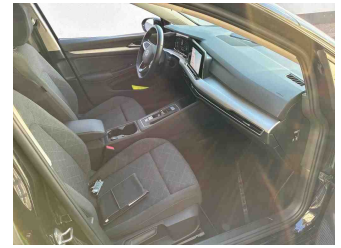

Innenraum - vorne

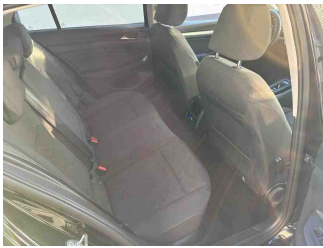


Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan

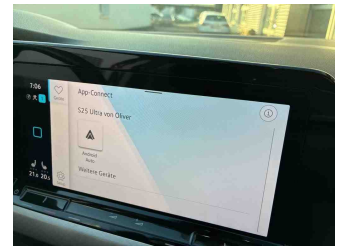

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

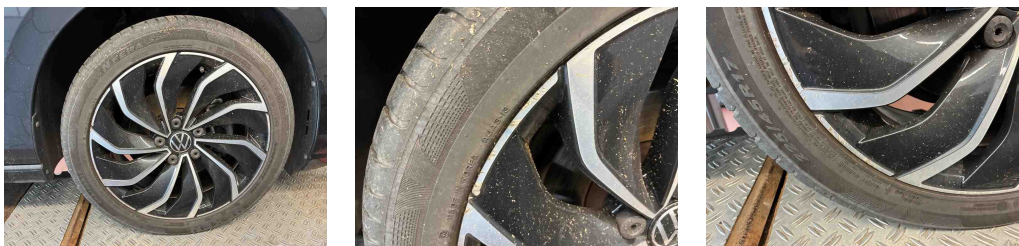

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

