



Mercedes-Benz 114/116/119 CDI/BT RWD lang

EZ 12/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 98.216km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 76\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                              |                                           |                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>114/116/119 CDI/BT RWD lang [DE - Ka4 116 CDI/BlueTEC EU6, RWD lang, 2016 - 2020] |                                           |                                        |
| Kategorie<br>Kastenwagen                                   | FIN<br>WDF44760313544992                                                                                     | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>98.216km    |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>01/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                                             | Leistung<br>163 PS (120 KW)               | Kraftstoff<br>Diesel                   |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                          | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                        |
| Hubraum<br>2.143 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                       | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>3                                                                                                   | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe         |
| EZ<br>12/2018                                              | Farbe<br>Rot                                                                                                 | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1      |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                              | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                              | CO2-Emissionen<br>158g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 125                                                                                     | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 100                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | 105                      |
| Seitenteil hinten links | 265  | Seitenteil hinten rechts | 110                      |
| Motorhaube              | 105                                                                                     | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 90                                                                                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

---

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Fahrzeug ist Beklebt/Foliert; Laut Einlieferer sind zwei Schlüssel vorhanden;

## Verschleißteile

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Bremsanlage | Andere: Schleift/Quitscht; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten;     |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten;     |



## Serienausstattung

---



## Sonderausstattung

---


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos





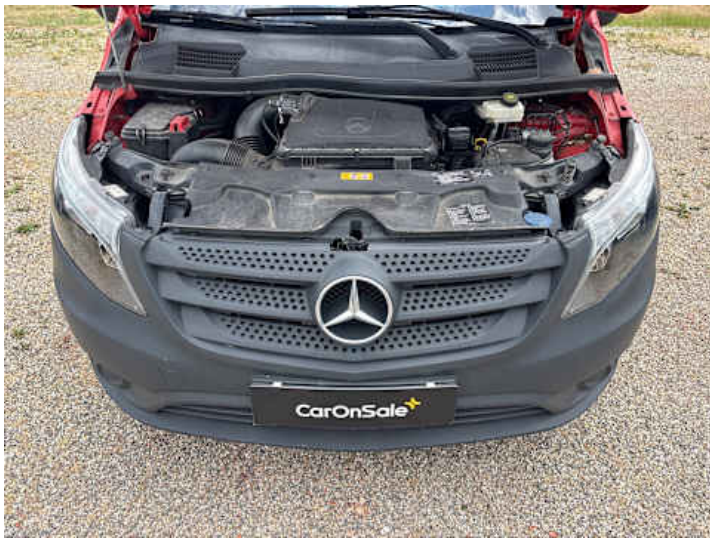





|                                                        |      |          |   |                    |          |               |     |
|--------------------------------------------------------|------|----------|---|--------------------|----------|---------------|-----|
| 10.12.2018                                             | 1313 | BQK89654 | 6 | 02                 | 01       | 0120/03800    | 194 |
| N1                                                     | BB   |          |   | 05140--            |          | 1928--        |     |
| WDF44760313544992                                      | 9    |          |   | 1909--             |          | 001956-002075 |     |
| Mercedes-Benz                                          |      |          |   | -                  | 00100    | -             |     |
| 639/4                                                  |      |          |   | 0169               | 002800   | 2800          |     |
| KWA3L280V                                              |      |          |   | 01490              | 01490    | -             |     |
| ZSLP8S33XX                                             |      |          |   | 01490              | 01490    | -             |     |
|                                                        |      |          |   | 078                | 02850    | 075           |     |
| Vito                                                   |      |          |   | 02500              | 0750     | 3             | -   |
| Daimler (D)                                            |      |          |   | 205/65R16C         | 103/101H |               |     |
| Ez.Z.GU.bef. b. 3,5 t                                  |      |          |   | 205/65R16C         | 103/101H |               |     |
| Van                                                    |      |          |   | -                  |          |               |     |
| 715/2007*2015/45Y                                      |      |          |   |                    |          |               |     |
| EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2                              |      |          |   | e1*2007/46*0458*14 |          |               |     |
| Diesel                                                 |      |          |   | 18.09.2018         | K        | FF124345      |     |
| 0002                                                   | 36Y0 | 02143    |   | -                  |          |               |     |
| ZU 20: MAX.1983*AHK LT. EGTG*ZU T: OPT. 160 KM/H*TECHN |      |          |   |                    |          |               |     |
| .ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION: 5050*8.1:MAX.*         |      |          |   |                    |          |               |     |



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)




Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)

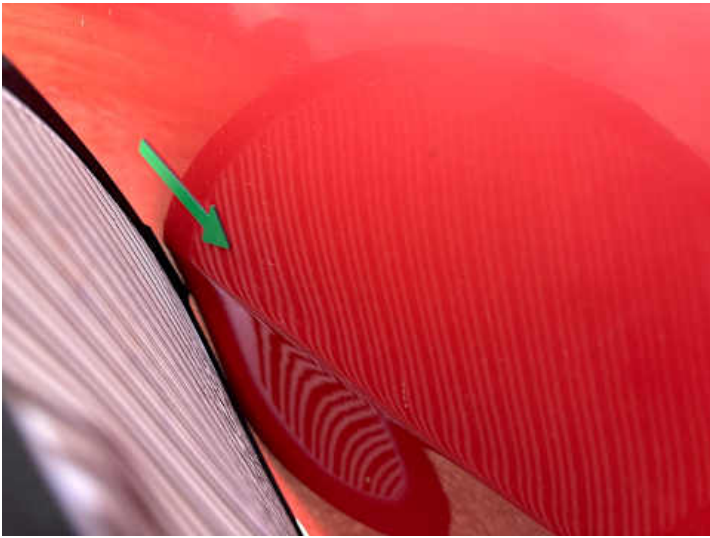

Türe hinten rechts (Delle)

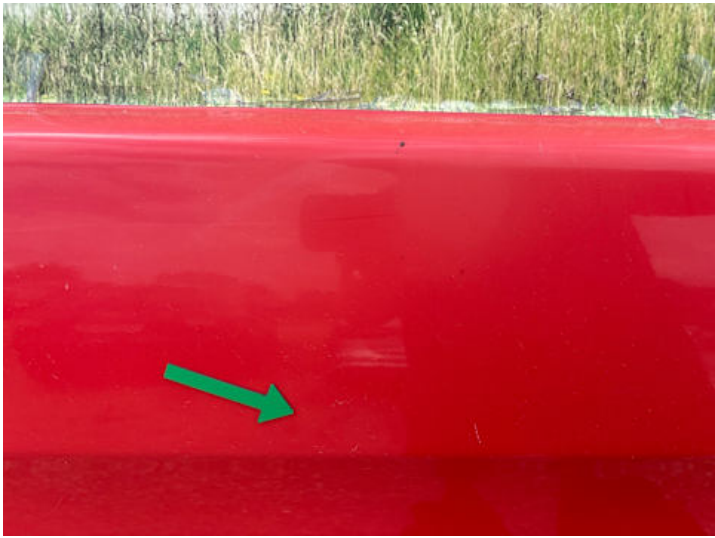


Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer, Delle)

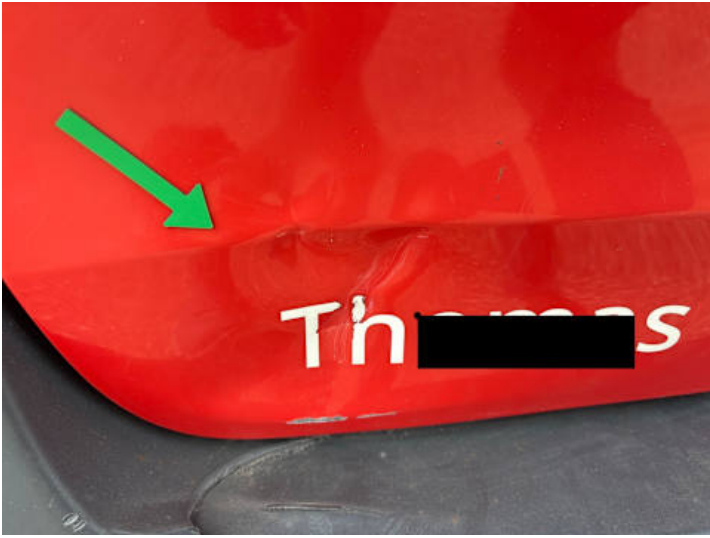

Heckklappe (Kratzer, Verformung)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden, Riss/Bruch)