



Opel Combo Kasten L1H1 2,2t

EZ 04/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 184.218km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Combo Kasten L1H1 2,2t [AT - Ka3 1.3 CDTI EU6, L1H1 2,2t ecoFlex S/S (Euro 6), 2016 - 2018]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0L6WZU1AJ9627726	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.218km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 177.898km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	105
Dach	105		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Partikelfilter übersättigt sich wiederkehrend; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Defekt; Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Partikelfilter übersättigt sich wiederkehrend

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne; Bremsen nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagegalerie (über Frontscheibe)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW 16V CDTI
- Radstand 2755 mm
- Rußpartikelfilter
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablagegalerie (über Frontscheibe) | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Armlehne vorn links | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außentemperaturanzeige |
| • Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (PVC) | • Handschuhfach abschließbar |
| • Klimaanlage | • Komfort-Paket (1) |
| • Komfortsitz vorn links | • Laderaumtrennwand geräuschkämmend |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Parkpilotsystem hinten |
| • Radkappen | • Schiebetür rechts |
| • Sitz vorn rechts mechan. verstellbar | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos







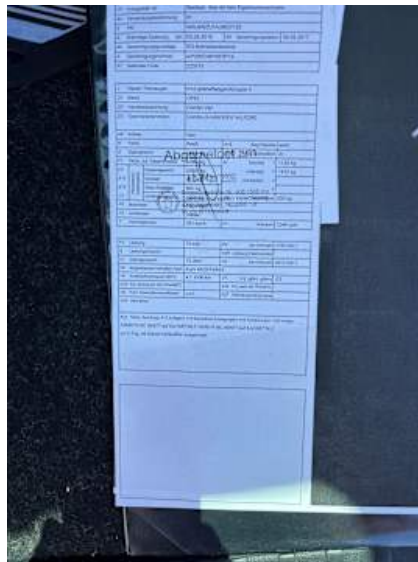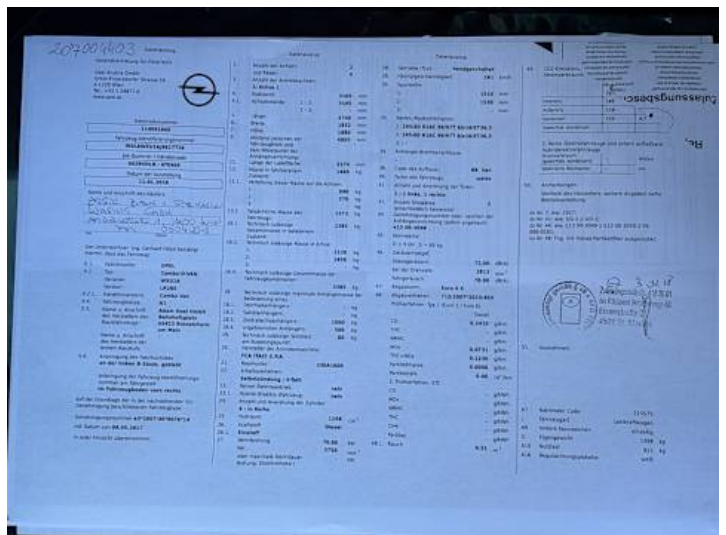

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Delle)



Heckklappe (Verformung, Delle)



Heckklappe (Verformung, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)