
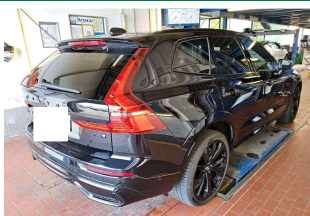


Zustandsbericht ohne Ausstattung

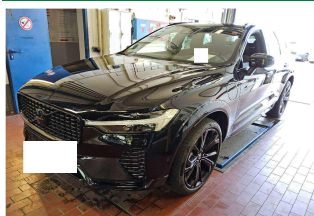

Kennzeichen

FIN **LYVUZH1V8SB223585**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 17.08.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie
Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.07.2025	Letzte Zulassung	28.07.2025
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC60 T6 AWD Plug-in Hybrid Plus Black Edition
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	LYVUZH1V8SB223585
HSN / TSN	9101 / BRS	Schlüssel-Nr.	40518284
Km-Stand abgelesen	13361	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	186
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
		Felgen	Leichtmetall
Farbe	Onyx Black Metallic		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	5 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	5 mm
2 links	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	5 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Türeinstieg hinten rechts verkratzt,
smart repair (Bild 7)
2. Sitz vorne links Flanke verschrammt,
smart repair (Bild 8)
3. Dachholm rechts eingedellt, drücken
(Bild 9)
4. Motorraumabdichtung links, mittig und
rechts Tierverschleiß, erneuern (Bild 10,
11, 12, 13)
5. Wartung zum Besichtigungszeitpunkt
fällig, erneuern

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe leichte Steinschläge mit
Glasabplatzer,
Frontbereich leichte Steinschläge,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

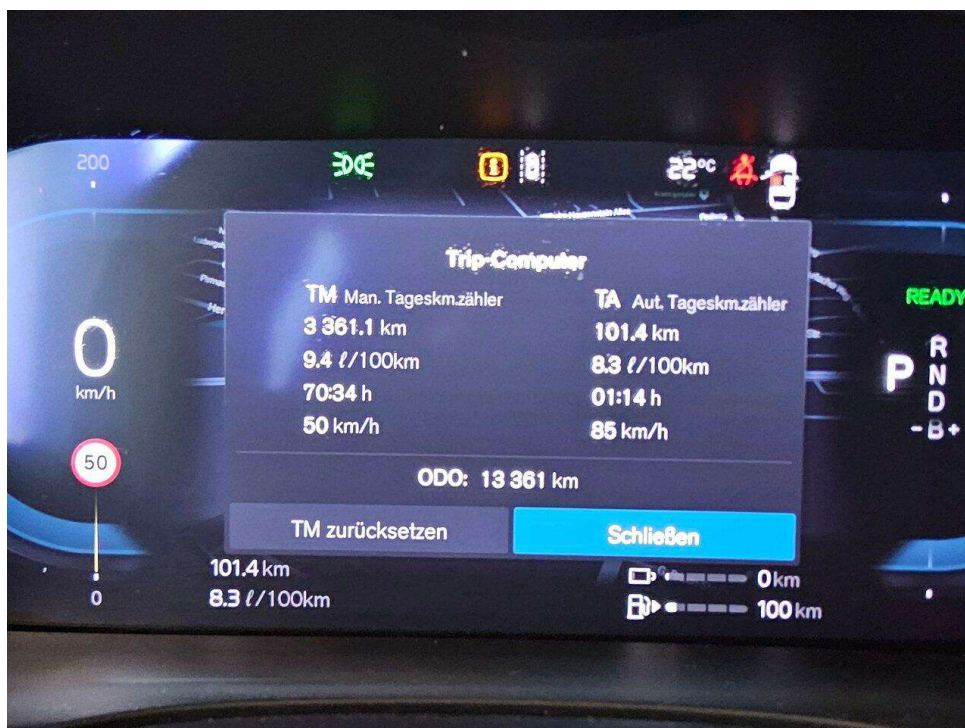


Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe inkl. FZG-Schlüssel



Bild 6 : Lose Teile



Bild 7 : Türeinstieg hinten rechts verkratzt



Bild 8 : Sitz vorne links Flanke verschrammt

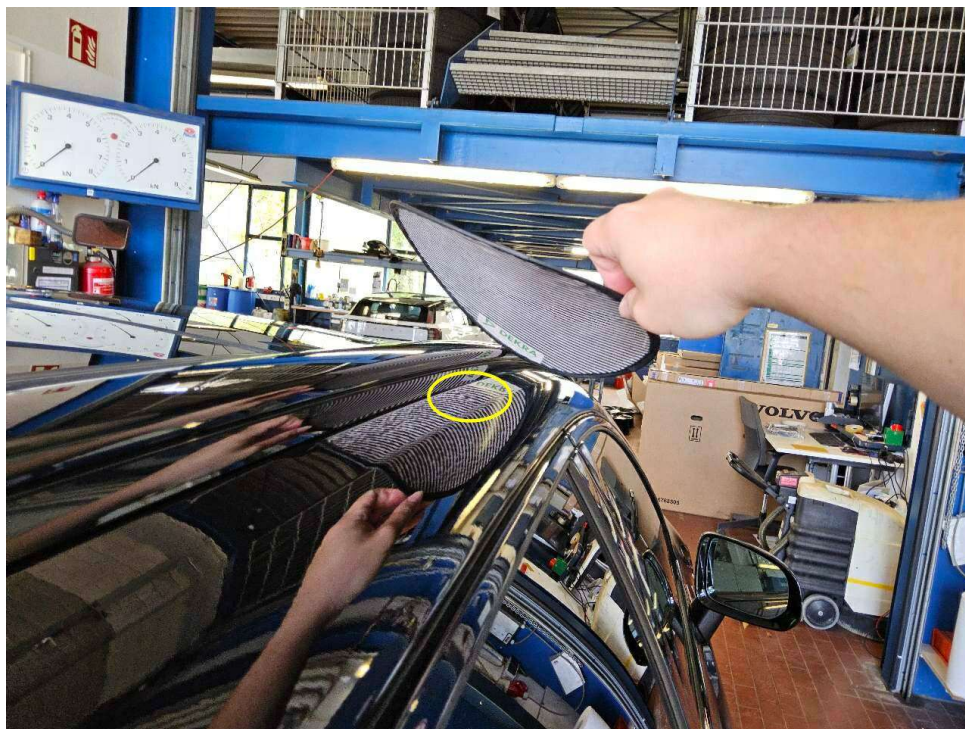


Bild 9 : Dachholm rechts eingedellt

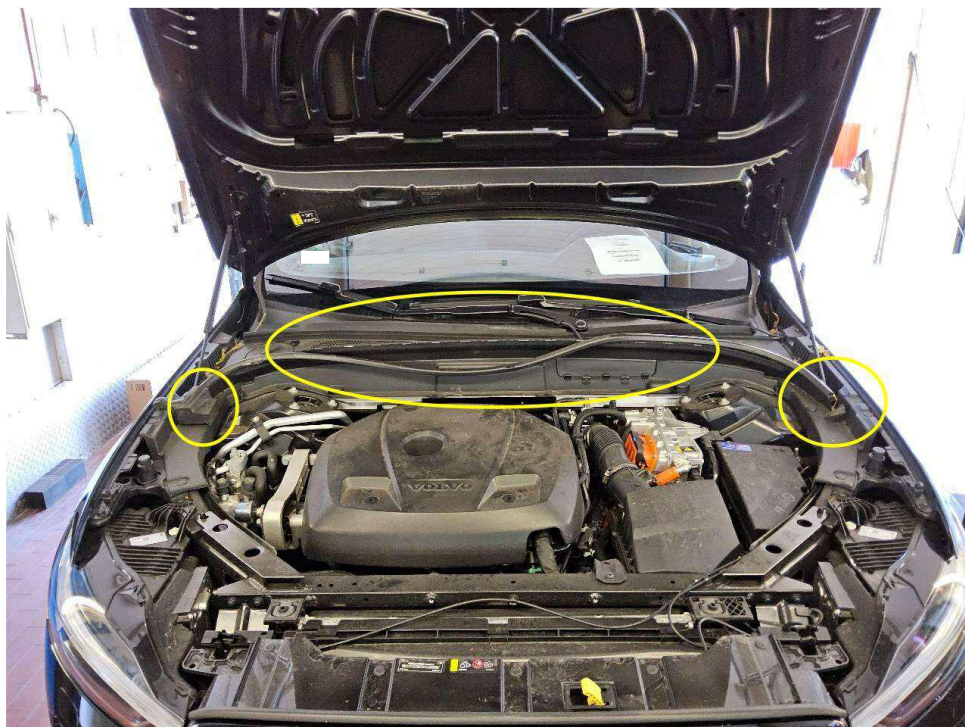


Bild 10 : Motorraumabdichtung links, mittig und rechts Tierverbiss



Bild 11 : Motorraumabdichtung links, mittig und rechts Tierversbiss

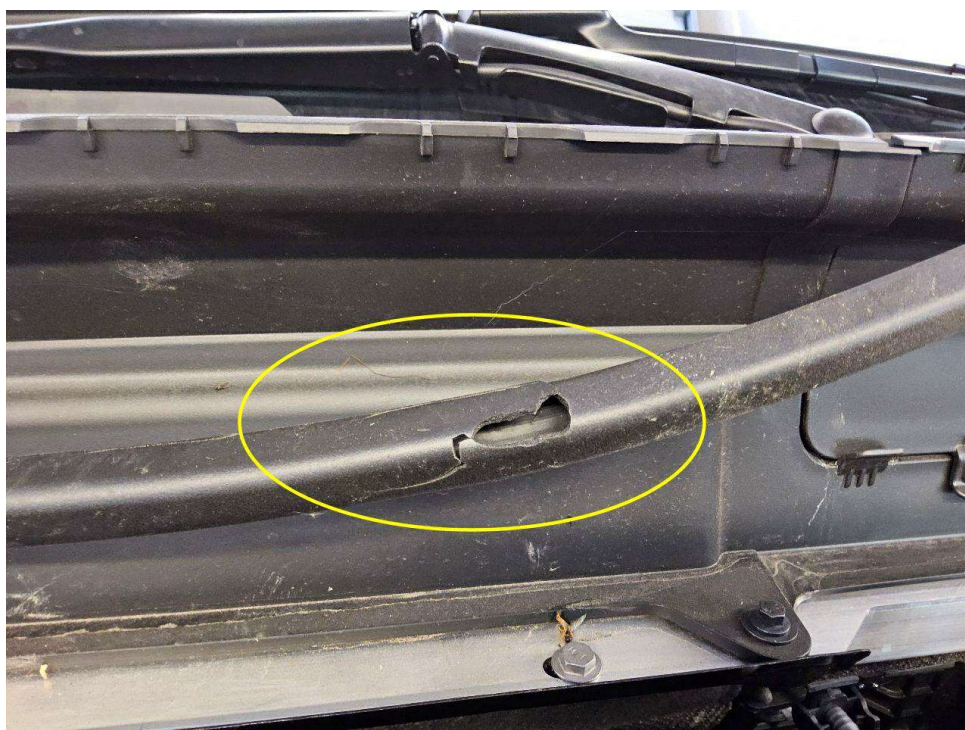


Bild 12 : Motorraumabdichtung links, mittig und rechts Tierversbiss



Bild 13 : Motorraumabdichtung links, mittig und rechts Tierversbiss