



Volkswagen Golf III Lim. CL

EZ 11/1996 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 170.946km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf III Lim. CL		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1HZVW336596	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.946km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.904km	Letzter Service am 03/2005
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/1996	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	125 
Kotflügel vorne links	225 	Kotflügel vorne rechts	1535 
Türe hinten links	110 	Türe hinten rechts	115 
Seitenteil hinten links	1530 	Seitenteil hinten rechts	1285 
Motorhaube	550 	Heckklappe	120 
Dach	125 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Ölverlust: am Ventildeckel;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze; Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten seitlich
- Fzg. ohne Anti-Blockier-System (ABS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Lenkrad (Sport)
- Original Fahrzeug Farbe: dragongreen perleffekt
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Trommelbremse
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Batterie 44 Ah
- Drehzahlmesser
- Generator 70 A
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Leuchtweitenregelung
- Reifen 175/70 R13 ..T
- Servolenkung
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung Klarglas



Sonderausstattung

- Getriebe 5-Gang
- Motor 1,6 Ltr. - 55 kW KAT (AEE)
- Schiebedach elektrisch
- Karosserie: 4-türig
- Scheinwerfer: Valeo
- Zentralverriegelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos









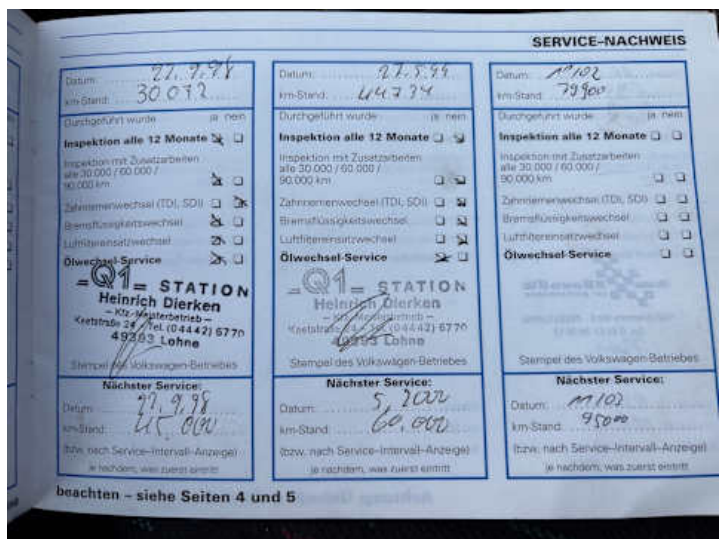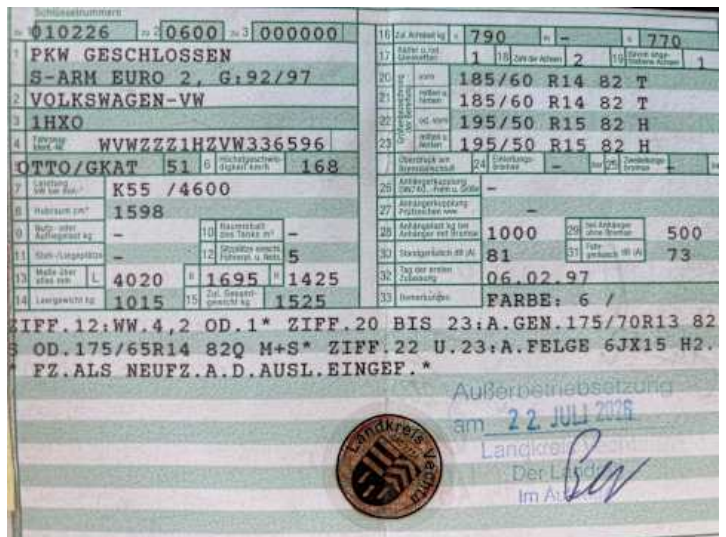



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)