



Toyota C-HR Hybrid Team D

EZ 06/2018 | Geländewagen | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 93.350km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung C-HR Hybrid Team D [DE - SUV5 1.8 Hybrid EU6, Team D, 2018 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN NMTKZ3BX20R182371	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.350km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 98 PS (72 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.184km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: vehicle.tire-type-label.without-tires
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	-	-

Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 53 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Hybrid 90 kW (Motor 1,8 Ltr. - 72 kW 16V)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|---|--|
| • Motor 1,8 Ltr. - 72 kW (System: 90 kW) 16V Hybrid | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: WHITE CRYSTAL SHINE | • Radstand 2640 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitz geteilt |
| • Rücksitz klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start-Stop-Knopf | • Tagfahrlicht LED |
| • Toyota Safety Sense | • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









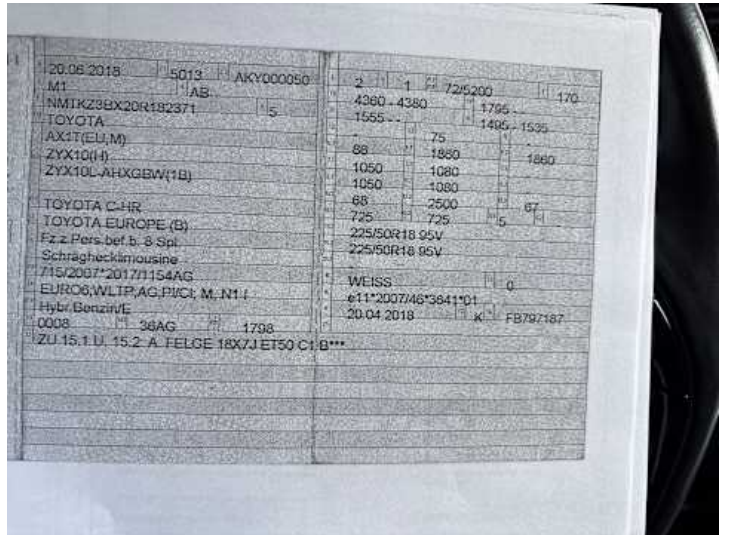



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Delle)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)