



Audi Q3

EZ 06/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 201.824km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 43***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [AT - SUV5 2.0 TDI DPF EU5, quattro, 2012 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U0ER093448	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.824km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.812km	Letzter Service am 04/2019
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Felgen zerkratzt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	205 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	155	Heckklappe	155
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Monometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2603 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrer-Informationssystem (FIS) |
| • Frontscheibe Akustikglas | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Heckleuchten LED |
| • Innenlicht-Paket LED | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Raucher-Paket | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Inspiration | • Sitzheizung vorn |
| • Skisack | • Sonderlackierung Brilliant-Schwarz |
| • Tagfahrlicht LED | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






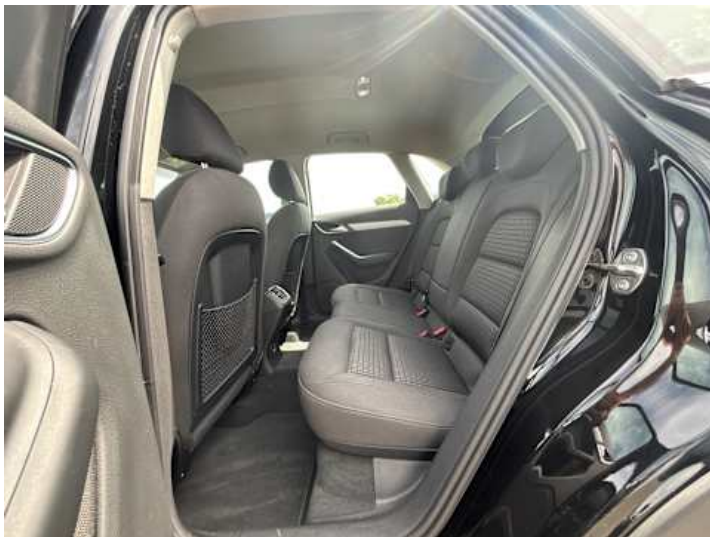





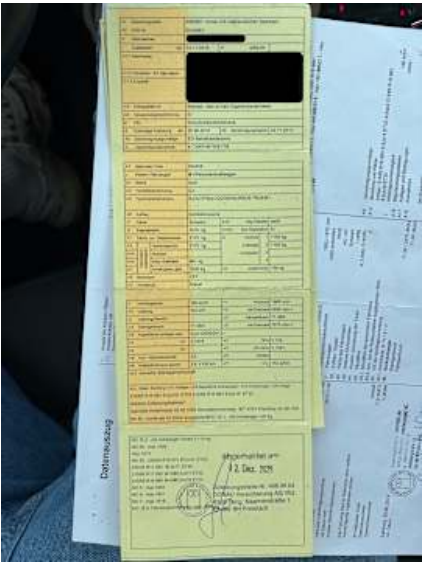

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)