



BMW 116i

EZ 06/2009 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 248.535km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 116i [DE - LimS5 116 i (2.0Ltr.) EU5, 2009 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN WBAUH31020E329101	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 248.535km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 246.586km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Kerben und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	175 	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	805 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	165 	Heckklappe	150
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorkontrollleuchte blinkt!; Unrunder Lauf; Zündaussetzer;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- EfficientDynamics-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW KAT
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn

- Servolenkung elektr. (EPS)
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Servolenkung Servotronic





Sonderausstattung

- Advantage-Paket
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Klimaautomatik
- Sitzheizung vorn
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Mittelarmlehne vorn
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos



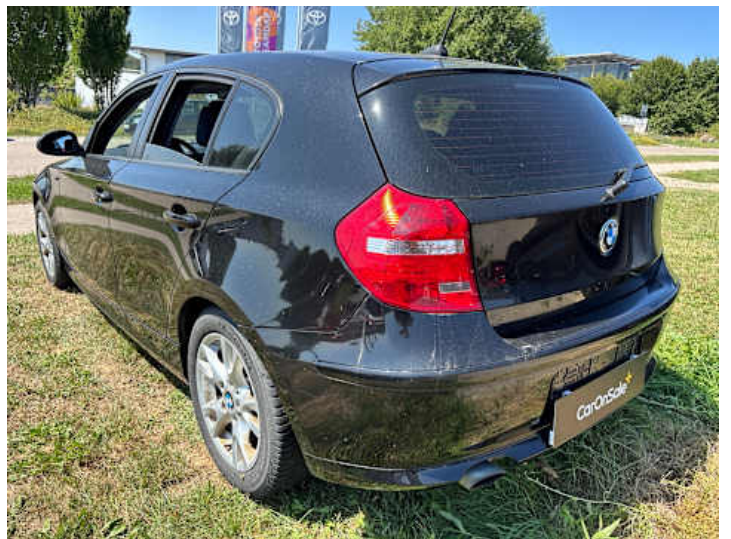
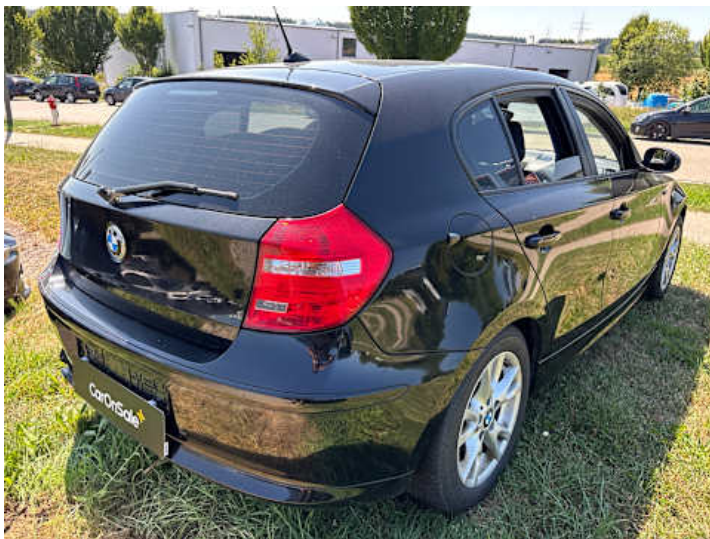








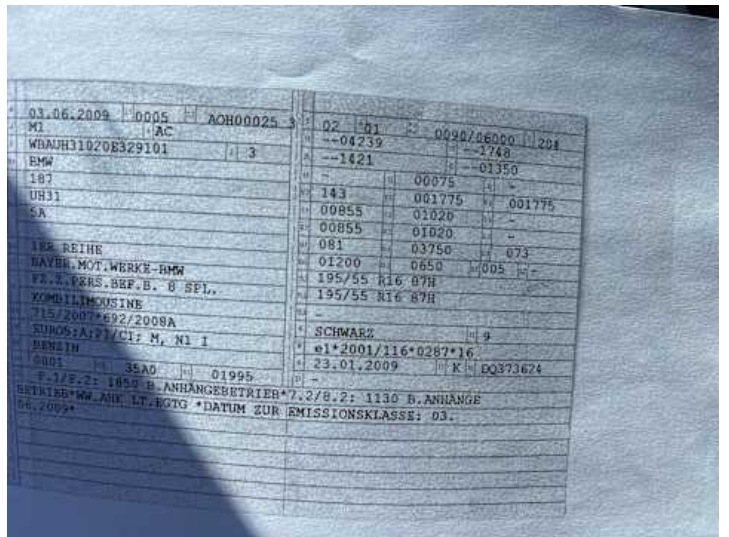

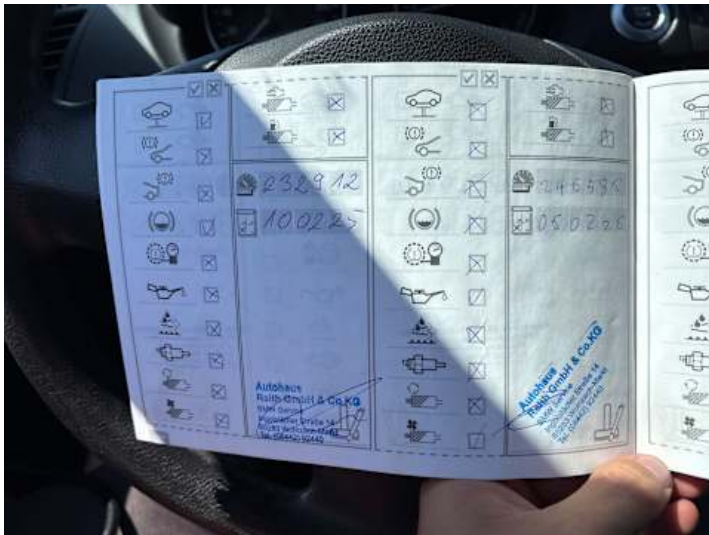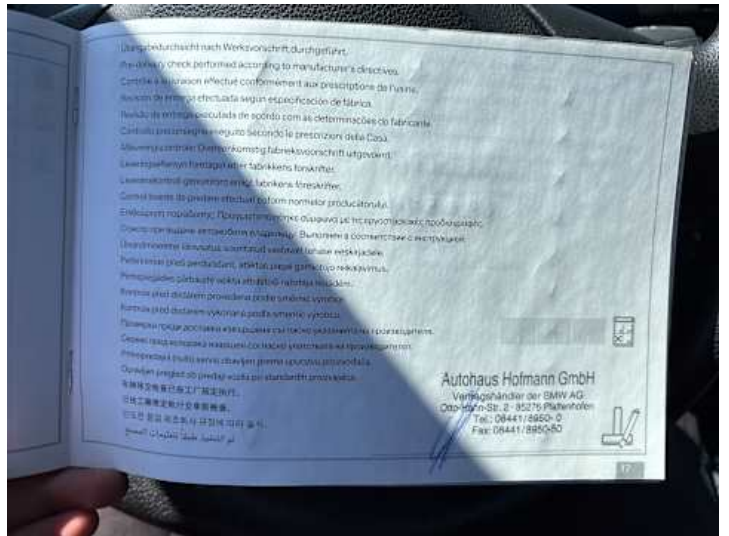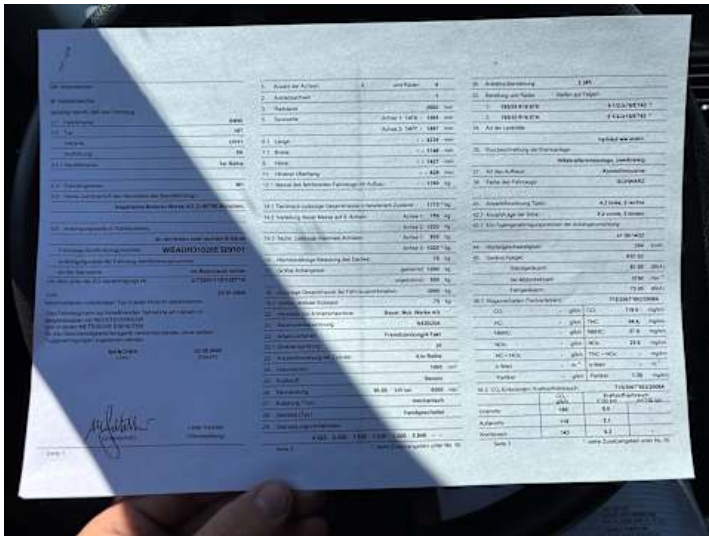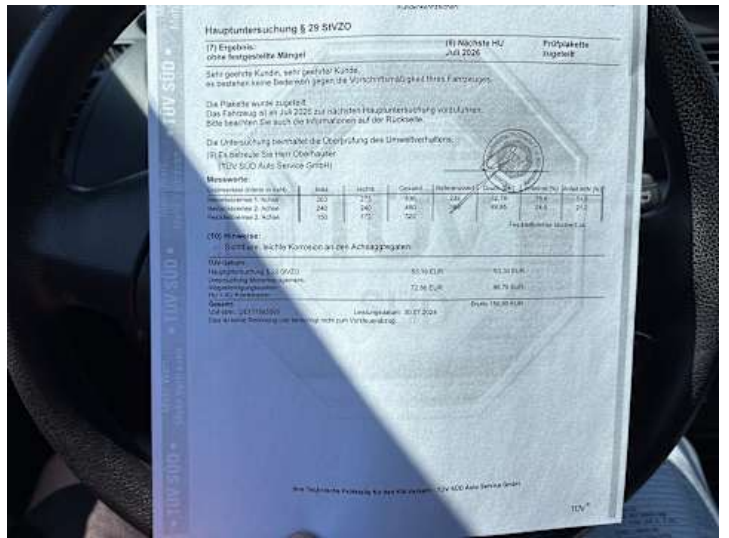

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrertür (Delle, Verformung)



Fahrertür (Delle, Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)