



Volkswagen Transporter Kombi

EZ 04/2014 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 162.685km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 18***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kombi [DE - Kb4 2.0 TDI EU5, 2009 - 2015]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV2ZZZ7HZEX017879	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.685km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 208g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	332 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Heckklappe mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: PURE GREY
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi |
| • Elektrik-Paket 1 | • Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links | • Fensterheber elektrisch |
| • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage | • Heckscheibenwischer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus und Lade-/Fahrgastraum) |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank) | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder) |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: Fahrgastraumvorbereitung II | • Tagfahrlicht |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zuheizung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos





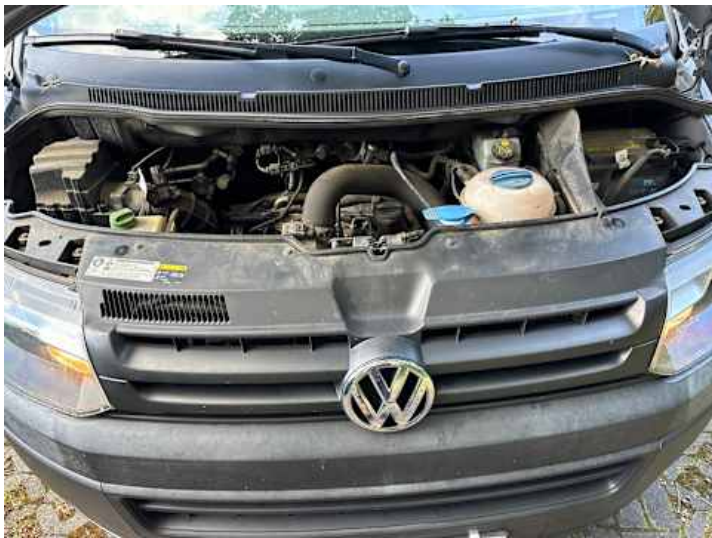



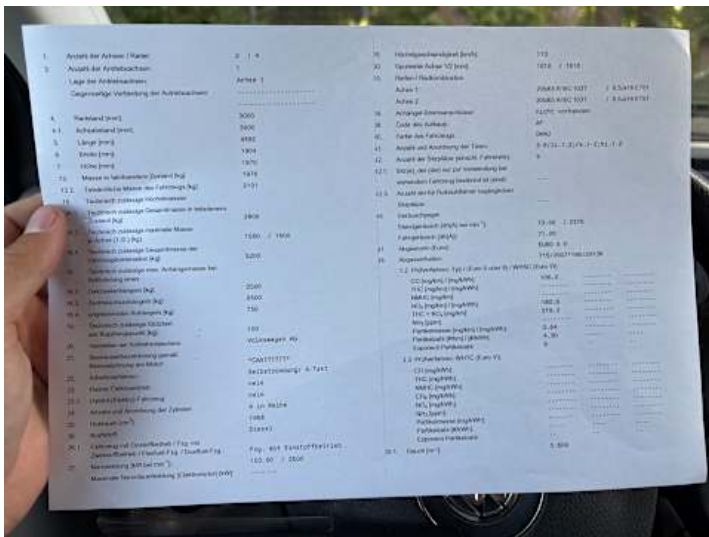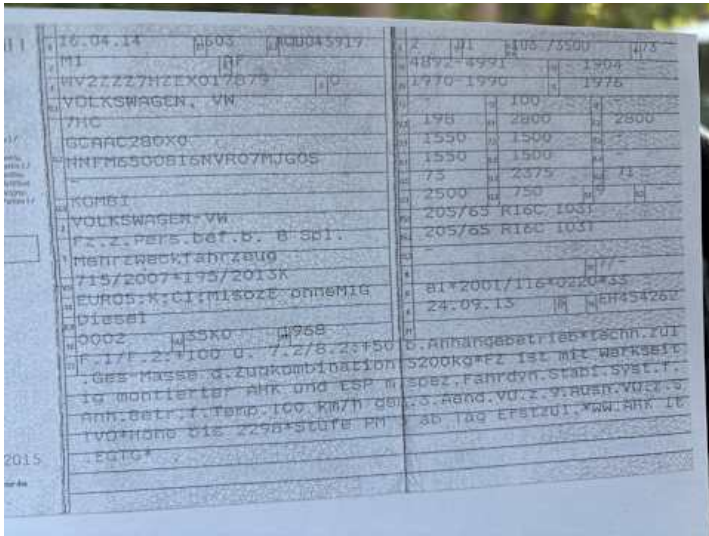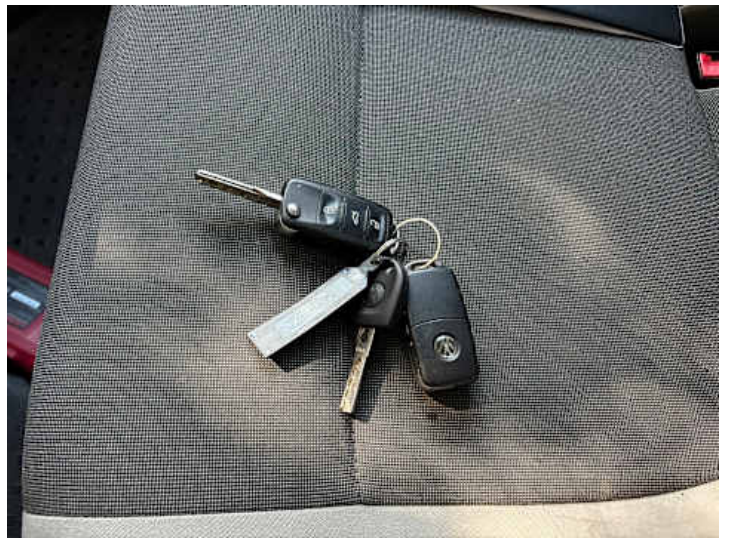

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)

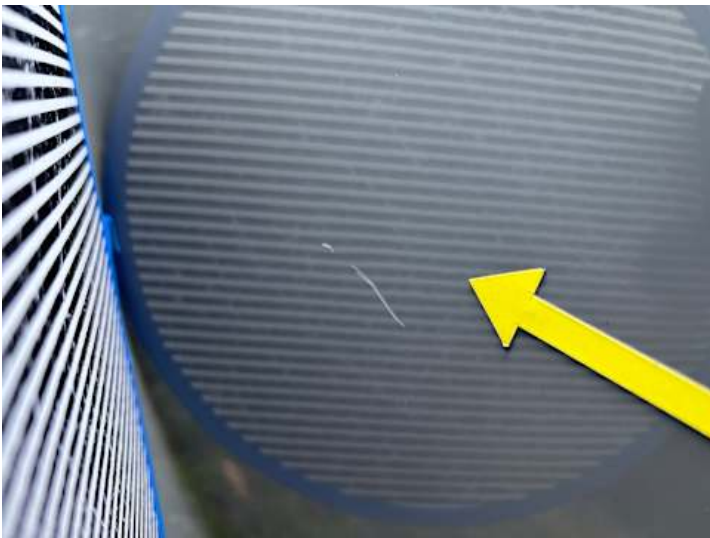

Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)