



WDD1179031N635912

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	168.080 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	26 Tag(e)
Typ/Modell	CLA 220 d	HU (Bericht lag nicht vor)	10/2027
Fahrgestellnummer	WDD1179031N635912	Leistung / Hubraum	130 kW / 2.143 ccm
Erstzulassung	13.02.2018	Polster/Farbe	Leder / Braun
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik (Automatik)

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung
5	Stoßfänger vorn	Spoiler - beschädigt - erneuern
6	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Unter 180 Tage) - fällig - erneuern
9	Verglasung	Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Front, Heck, Seite links, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden		



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm links, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92Y	Dunlop	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/40 R18 92Y	Dunlop	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: Ablagen CLA-Klasse, ADAPTIVE BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Aktive Motorhaube reversibel, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer und Beifahrer mit darunter liegendem Ablagefach, Armlehnen in den Türen mit Zierelement in Silberchrom und Kontrastziernähten, ATTENTION ASSIST, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Bremsassistent, aktiv, Diamantgrill in Schwarz mit einer Lamelle, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, DYNAMIC SELECT, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz« vorne, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfort-Fahrwerk mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument, Getriebe: 7G-DCT Doppelkupplungsautomatikgetriebe 7-Gang inkl. Lenkradschalt paddles und TEMPOMAT, Halogenscheinwerfer inklusive Heckleuchten in Teil-LED-Technik, Innenhimmel Stoff schwarz, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit Top Tether im Fond, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klimaanlage manuelle Luftverteilungsregulierung, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument in 2-Tubenoptik, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Ladegutösen 4-fach, Laderaumabdeckung (herausnehmbar), LED-Blinkleuchten in die Außenspiegel integriert, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder im 3-Speichen Design, Lenkung: Sport-Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Multifunktionshalter in der Mittelkonsole, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Maringá, Radio-Zubehör: Lautsprecher 6-fach, Radio: Audio 20 USB, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (UMTS) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle (RDK), Reiserechner im Multifunktionsdisplay, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Schalthebel in Leder mit Kontrastziernähten und Perforation, Sicherheitsgurte CLA-Klasse, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar, Sitze: Sitzbelegungserkennung im Beifahrersitz, Sitze: Sportsitze vorne, Steckdose, Stoßfänger in Wagenfarbe, Warnsummer und Warnanzeige im Kombiinstrument, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung, Zierelemente Segelloptik

Sonderausstattung: 293 Airbag: Sidebags im Fond links und rechts, 400 Armlehne im Fond klappbar, 309 Cupholder, 51U Innenhimmel Stoff schwarz in Verbindung mit Paket Exklusiv, Lackierung: Metallic, 632 LED High Performance-Scheinwerfer, 357 Navigation: Garmin MAP PILOT, DA0 Paket: Business, P34 Paket: Exklusiv, DA1 Paket: Klimakomfort, P55 Paket: Night (Urban), 413 Panorama-Schiebedach elektrisch in Glasausführung, 522 Radio: Audio 20 CD inklusive Vorrüstung für Garmin MAP PILOT, 810 Radiozubehör: Harman Kardon Logic 7 Surround-Soundsystem, 518 Radiozubehör: Media Interface Kabel Kit für universelle Schnittstelle in der Mittelkonsole, 05R Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 10-Speichen-Design, 218 Rückfahrkamera, 234 Totwinkel-Assistent, U40 Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung hinter 1. oder 2. Sitzreihe für Insassenschutz, 840 Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule, 739 Zierelemente Aluminium mit Trapezschliff

Bemerkungen

- Reparaturhistorie lag nicht vor.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	CLA 220 d	Laufleistung (abgelesen)	168.080 km
Fahrgestellnummer	WDD1179031N635912	Erstzulassung	13.02.2018

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)
Wertminderung aus Nachlackierungen (in den Kosten nicht enthalten) steuerneutral

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	109 µm
2	Dachholm links	195 µm
3	Dachholm rechts	95 µm
4	Heckklappe/-tür	102 µm
5	Kotflügel links	258 µm
6	Kotflügel rechts	192 µm
7	Motorhaube	95 µm
8	Seitenwand links	307 µm
9	Seitenwand rechts	106 µm
10	Tür hinten links	300 µm
11	Tür hinten rechts	109 µm
12	Tür vorne links	292 µm
13	Tür vorne rechts	106 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



~

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)

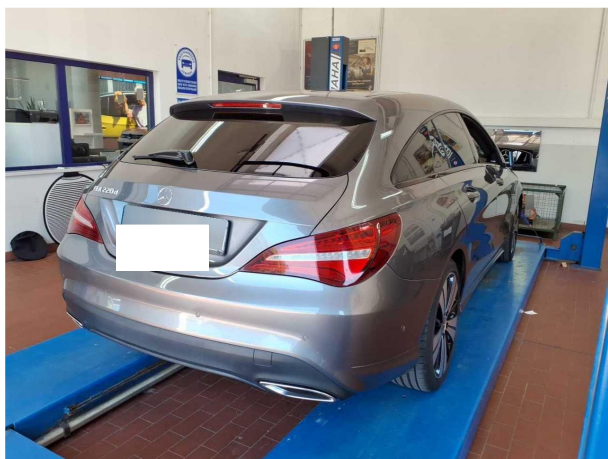


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

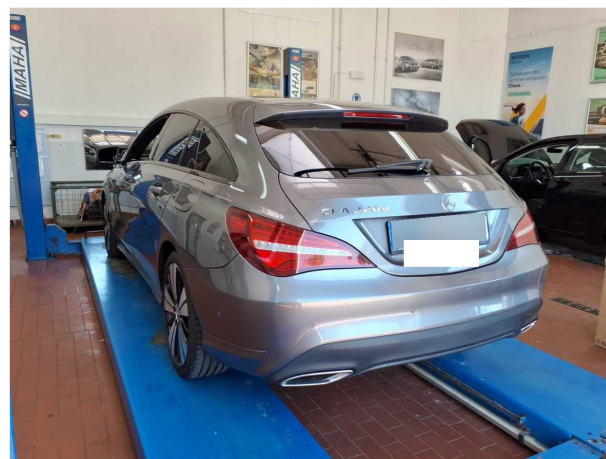


Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)

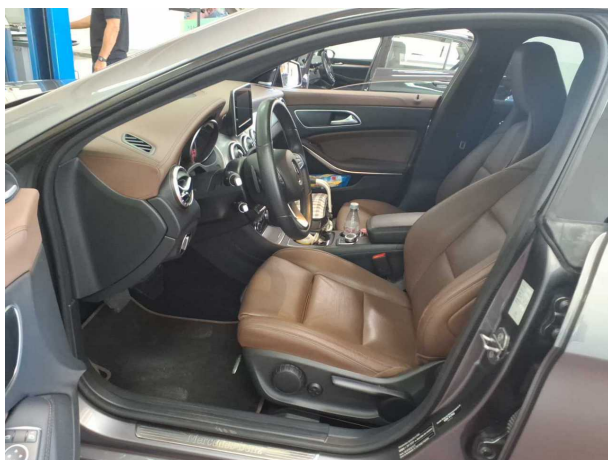


Abbildung 5: Innenraum

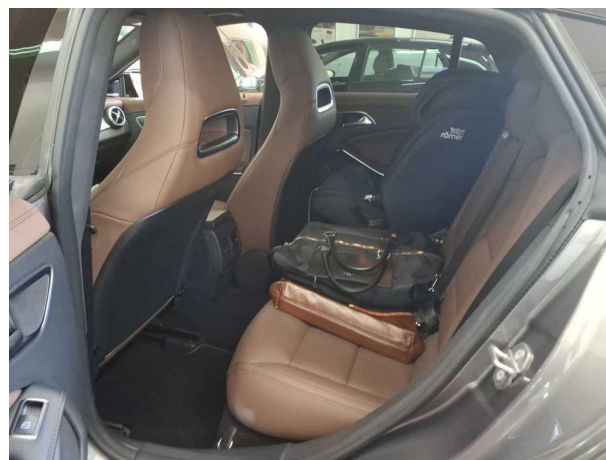


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: FIN

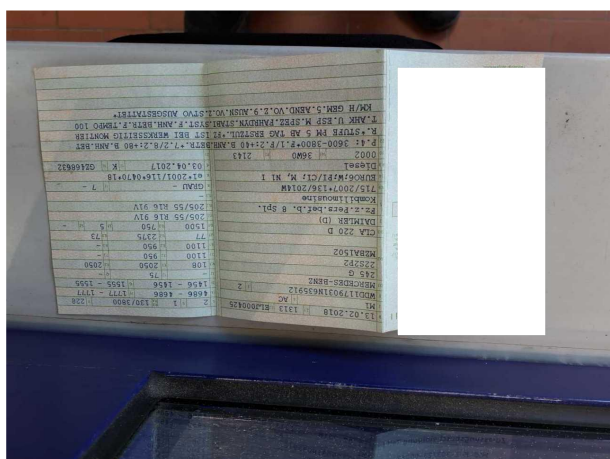


Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

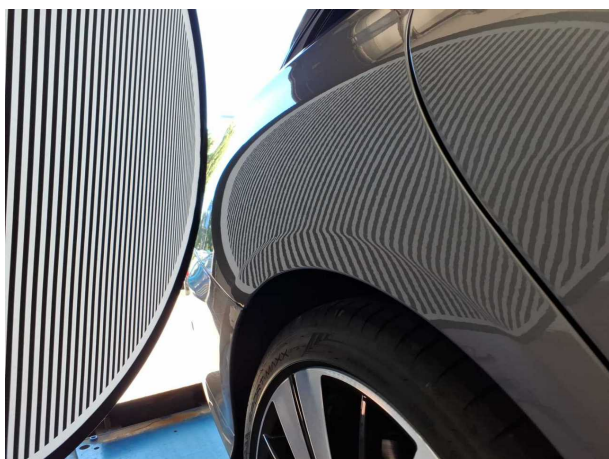


Abbildung 21: Sonstiges

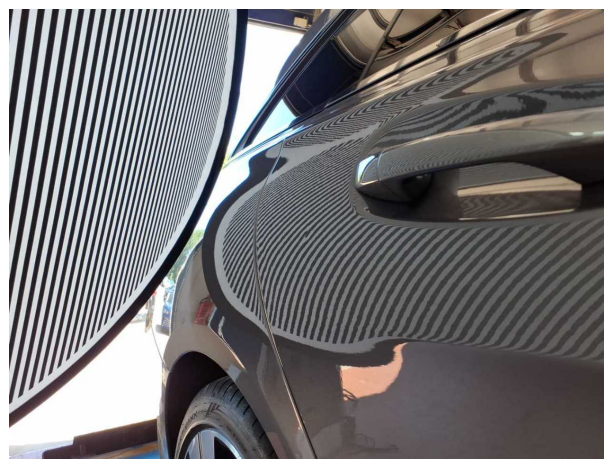


Abbildung 22: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

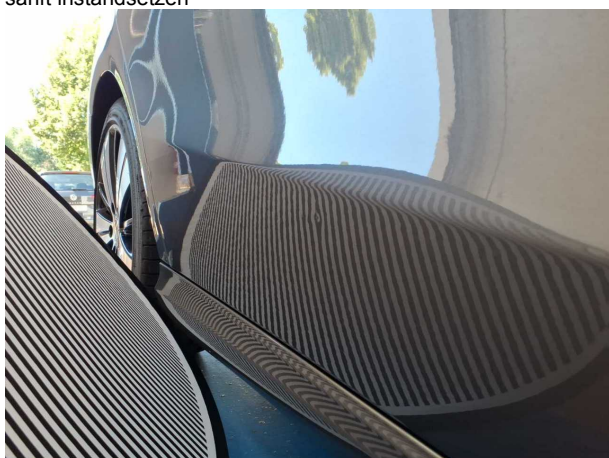

Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

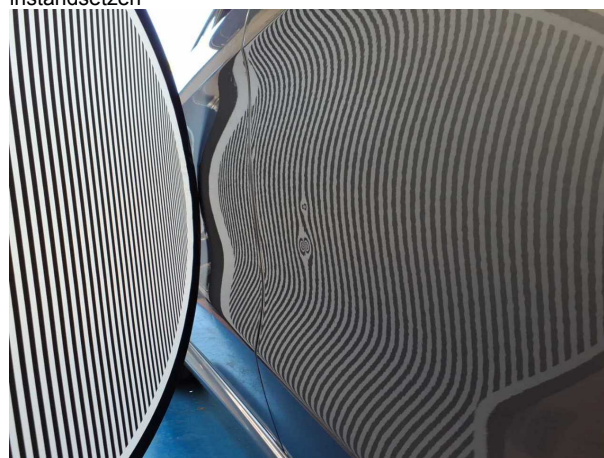

Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

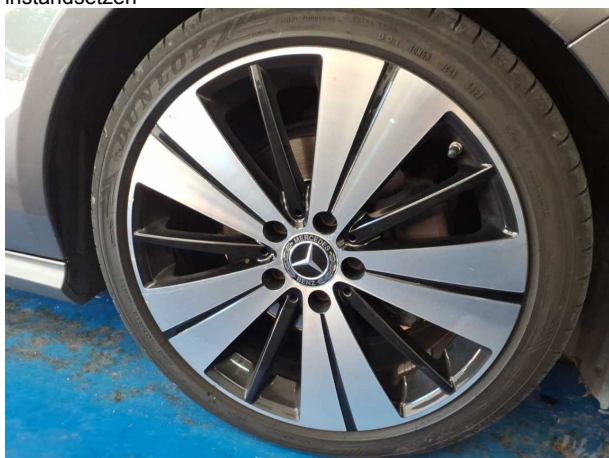

Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung

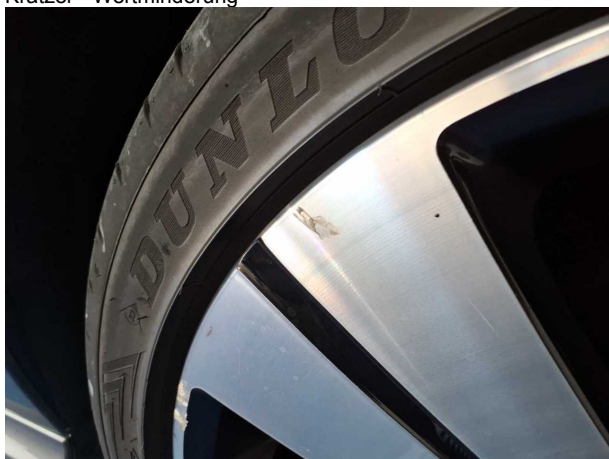

Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern




Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel...
instandsetzen und lackieren

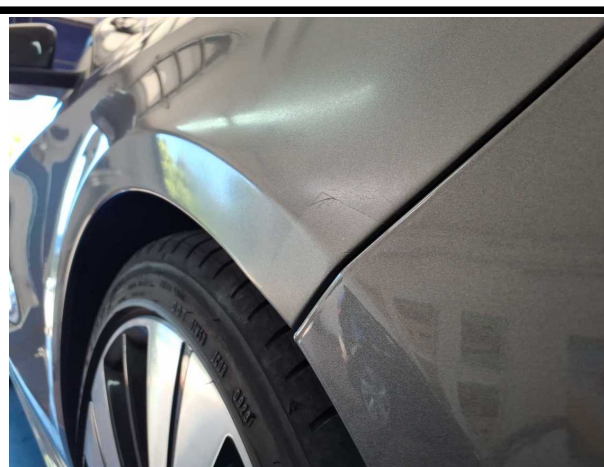


Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel -
instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel...
instandsetzen und lackieren

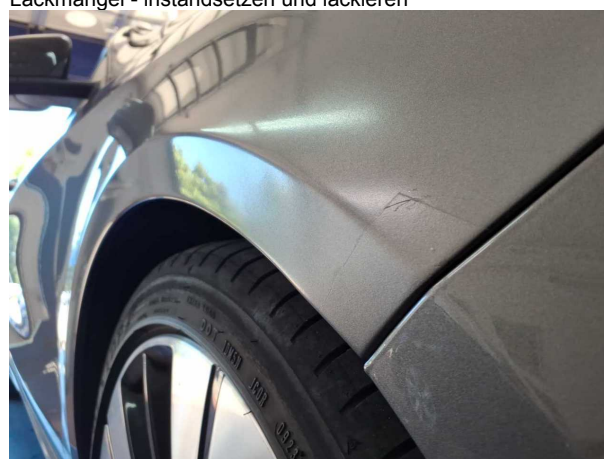

Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel -
instandsetzen und lackieren

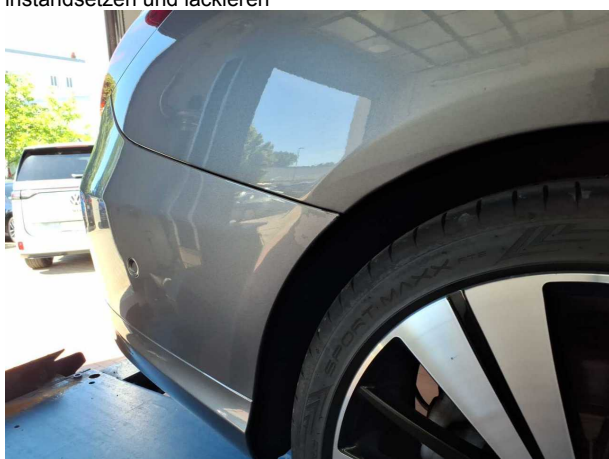


Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
Lackmangel - instandsetzen und lackieren

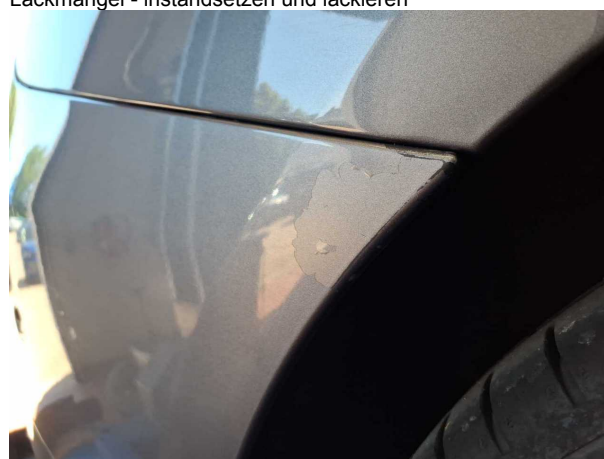


Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Unter 180 Tage) - fällig - erneuern

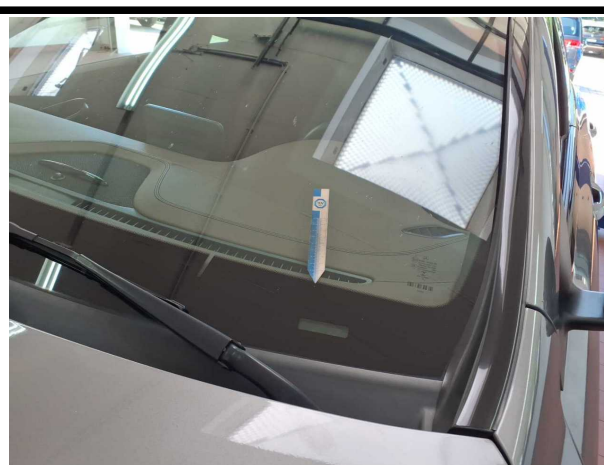

Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

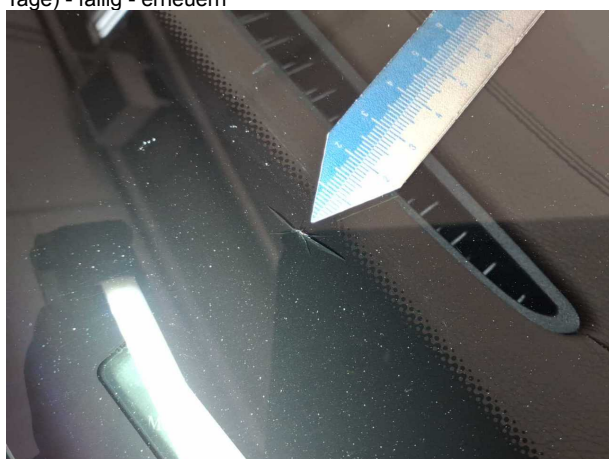

Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern


Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Kotflügel rech...
Seitenwand links, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, Tür hinten



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Kotflügel rech...
Seitenwand links, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, Tür hinten

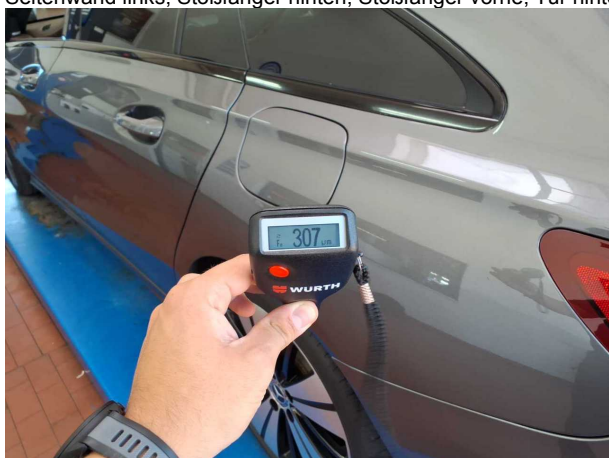

Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Kotflügel rech...
Seitenwand links, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, Tür hinten



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Kotflügel
rechts, Seitenwand links, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne,



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Kotflügel
rechts, Seitenwand links, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne,



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Kotflügel
rechts, Seitenwand links, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne,