



Volkswagen Crafter Kasten 35 lang Hochdach FWD

EZ 09/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 95.940km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Volkswagen	Crafter Kasten 35 lang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6, FWD, 2017 - 2019]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kastenwagen	WV1ZZZSYZK9008439	-	95.940km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
08/2026 / Vorhanden	Stoff	140 PS (103 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
1	Ja	Nein	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.968 ccm	liegt vor	90.000km	10/2025
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6b	3	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
09/2018	Weiß	3	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	198g/km (WLTP)		7.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(9 mm)	(9 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	350 
Seitenteil hinten links	1400 	Seitenteil hinten rechts	430 
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Motorraum dämmmatten voll mit Tierhaaren

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









26.09.2018	0603	CBY21142	8	02	01	0103/03500	158
N1	BB			06836	-	07004	2040 - -
WV1ZZZSYZK9008439			4	2590	-	3080	002194-002194
VOLKSWAGEN, VW				-		00120	-
SYN1E				0198		003500	003500
SYCB4ADAUAV3				01800		02100	-
NM350NBFM6AX002617MMC3DOV				01800		02100	-
				074		02375	071
CRAFTER				03000		0750	003 -
VOLKSWAGEN-VW				205/75	R16C	113R	
FZ.2.GU.BEF. B. 3,5 T				205/75	R16C	113R	
VAN				-			
715/2007*2016/646Y							
EURO6:Y:FI/DI: N1 III, N2				e1*2007/46*1613*08			
DIESEL				17.08.2018		K	FY177923
0002	36Y0	01968					
TECHN.ZUL.GES-MASS E.LUGKOMBINATION:6000KG+BEI WERKSE							
ITIG MONTIERTER AHK: BSE M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.A							
NH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEN.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.ST							
VO*WW.AHK LT.BJTG*							

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Riss/Bruch)




Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)

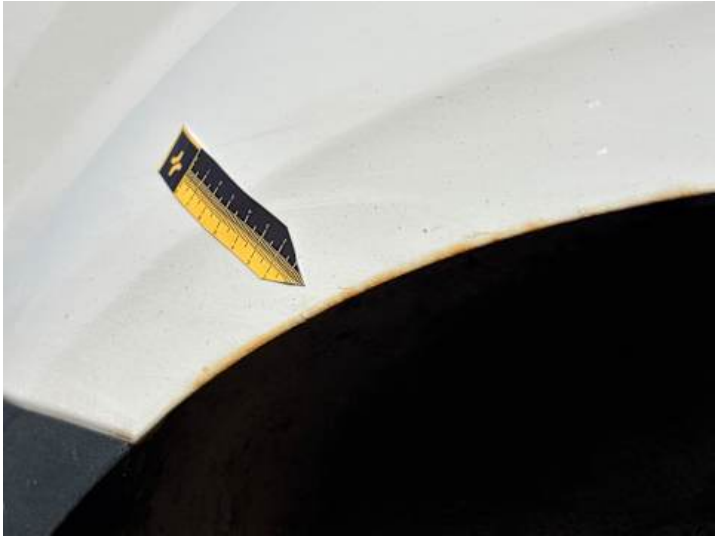

Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)