



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen

Fahrgestellnummer VF1RJA00766634114

Vorgang

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten Ja, Hebebühne Probelauf durchgeführt Ja, Standard
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Clio V 1.0 SCe 65 Business Edition (Euro 6d)
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	18.02.2021
FIN	VF1RJA00766634114	Laufleistung	34.354 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	GLETSCHERWEISS
Hubraum	999 / cm ³	Leistung	49 / kW
Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6d	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Schaltgetriebe	Anzahl HalterBesitzer	2
Fälligkeit HU/AU	03/2026	KBA-Nummer	3333 / BNW

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	185/65 R 15 88 H	Continental EcoContact 6	S / O	5 mm	
Vorne rechts	185/65 R 15 88 H	Continental EcoContact 6	S / O	5 mm	
Hinten links	185/65 R 15 88 H	Continental EcoContact 6	S / O	6 mm	
Hinten rechts	185/65 R 15 88 H	Continental EcoContact 6	S / O	6 mm	

Legende: S=Sommer / O=Original

Zustand / Erhaltung


Wartung: am 08.05.2025 bei 19.988 km
Bis Wartung verbleiben: 30 Tage oder 18.000 km
Wartungsnachweis: vollständig

Ausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bremsassistent, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Energierückgewinnung (Energy Smart Management), Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 5-Gang, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kombiinstrument analog, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen verstellbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Motor 1,0 Ltr. - 49 kW SCe, Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7"), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonder/Zusatzausstattung: Nebelscheinwerfer, Sitzheizung vorn

Optischer Zustand

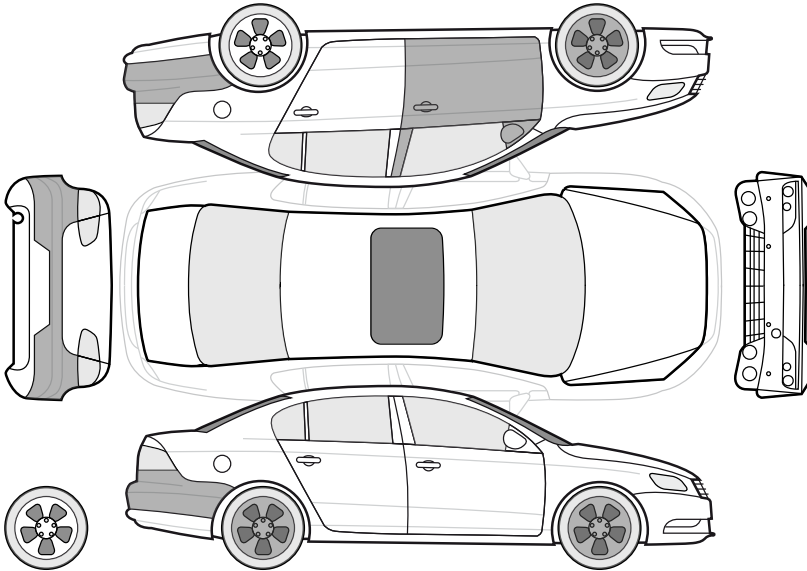

1. Felge hinten rechts - Radzierdeckel verschrammt, Gebrauchsspur
2. Stoßfänger hinten verschrammt, Gebrauchsspur
3. Felge vorne links - Radzierdeckel verschrammt, erneuern (Bild 3)
4. Felge vorne rechts - Radzierdeckel verschrammt, Gebrauchsspur
5. Tür vorne links - Türkante Lackabplatzer, Gebrauchsspur
6. Tür vorne links - innen eingedellt, drücken (Bild 1)
7. Außenspiegel links - Gehäuse zerbrochen, erneuern (Bild 2)

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. HU/AU überfällig, durchführen
2. Pauschale für Gutachten DEKRA -, -

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand

Technischer Zustand

Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten links



Innenraum



KM-Stand



Schlüssel Scheckheft



Bild 1:
Außen, Tür vorne links - innen, eingedellt, drücken



Bild 2:
Außen, Außenspiegel links - Gehäuse, zerbrochen, erneuern



Bild 3:
Außen, Felge vorne links - Radzierdeckel, verschrammt, erneuern

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.