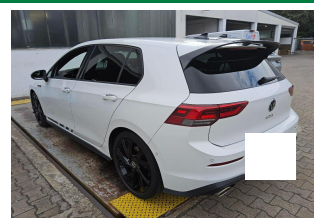
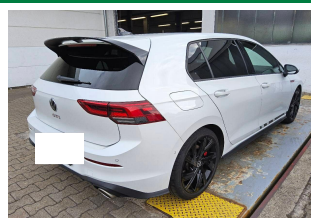


Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****FIN****WVWZZZCDZNW118570**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen
(ohne merkantile Wertminderung)

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 250 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne rechts
- Tür vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug wies, soweit erkennbar, alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren in Form von Steinschlägen, sowie Waschkratzen, an Karosserie und Karosserieanbauteile auf. Weiterhin waren gebrauchsbedingte Abnutzungsspuren im Fahrzeuginnenraum vorhanden.

Bei Erstellung des hier vorliegenden Zustandsberichtes lagen keine vollumfänglichen Unterlagen zur zweifelsfreien Identifikation der Ausstattungsumfänge des Fahrzeuges vor. Daher sind Differenzen zwischen beschriebener und tatsächlicher Ausstattung nicht ausgeschlossen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.09.2021	Letzte Zulassung	28.09.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbez.	Golf VIII Lim. (CD1)(12.2019->2024) / Golf VIII 2.0 TSI GTI Clubsport (EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZNW118570	HSN / TSN	0603 / CMJ
DAT Europa-Code®	019051470440001	DAT Marktindex	DE001 6609
Km-Stand abgelesen	64789	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	221	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S / O	4 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S / O	4 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S / O	4 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S / O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung (30 Farben), Antennen-Diversity, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth), Ausstattung GTI, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts, Bremsassistent, Dachspoiler Motorsport, Differentialsperre (Vorderachse), Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistenten-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußgänger-Schutzsystem (passiv), Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstellbar), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage in Verbindung mit Onlinedienste, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Metal Chrome, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 1-Zonen, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet, Lautsprecher (7, vorn und hinten), Lendenwirbelstützen vorn, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI KAT (DNFC), Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W), Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Edelstahl, Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 225/40 R18 ..Y, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Scheinwerfer LED Plus, Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten, Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Top-Sportsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Fahrwerk, Stabilisator vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Steuer-AV Ausstattung Clubsport, Stoßfänger GTI Clubsport, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
15306	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
38004	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
25800	Einparkhilfe vorn und hinten
49121	LM-Felgen 7,5x18 (Bergamo, schwarz)
11109	Perleffekt-Lackierung
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 15.10.2025 bei Kilometerstand 52.912
bis Wartung verbleiben:	11.700 km oder 306 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne rechts verschrammt und Frontspoiler gebrochen, teilweise erneuern (Bild 15, 16, 17, 18)
2. Kotflügel vorne links eingedellt, drücken (Bild 19)
3. Tür vorne links eingedrückt und gestaucht, instandsetzen (Bild 20, 21, 22)
4. Schwellerverkleidung rechts verschrammt, erneuern (Bild 25, 26)
5. Felge vorne rechts verschrammt, smart repair (Bild 27, 28, 29)
6. Stoßfänger hinten links verschrammt, smart repair (Bild 23, 24)
7. Motor / Getriebe ölfleucht überprüfen und lokalisieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 30, 31)

Gesamt

Fehlende Teile

1. Hauptschlüssel fehlt (beim Fahrzeughalter zuhause)

Gesamt

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn

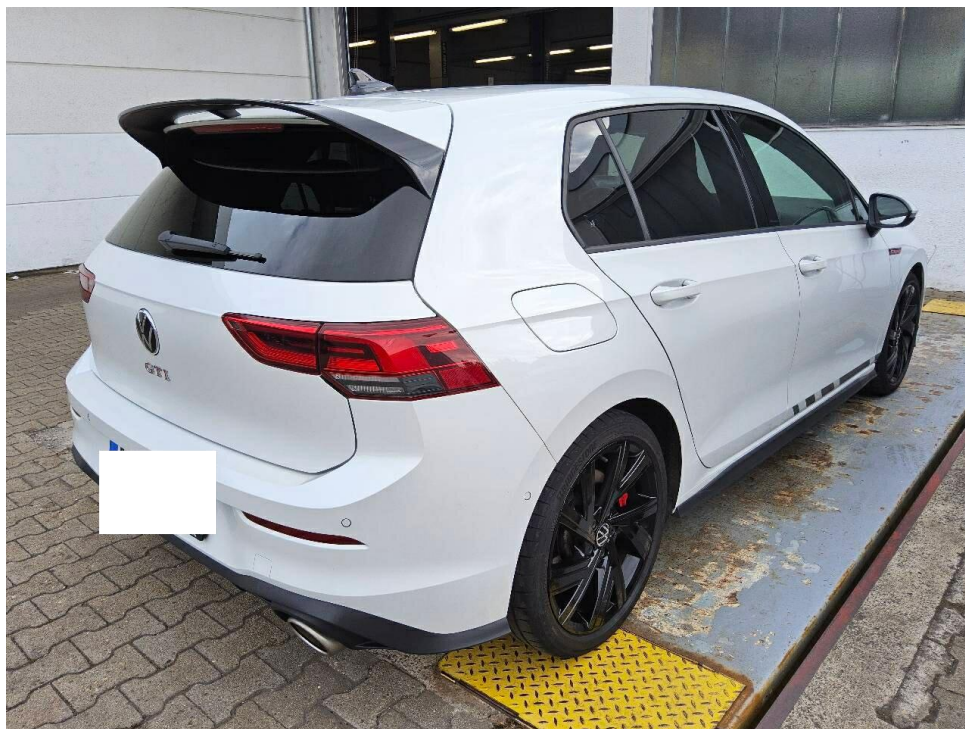


Bild 3 : Diagonale hinten

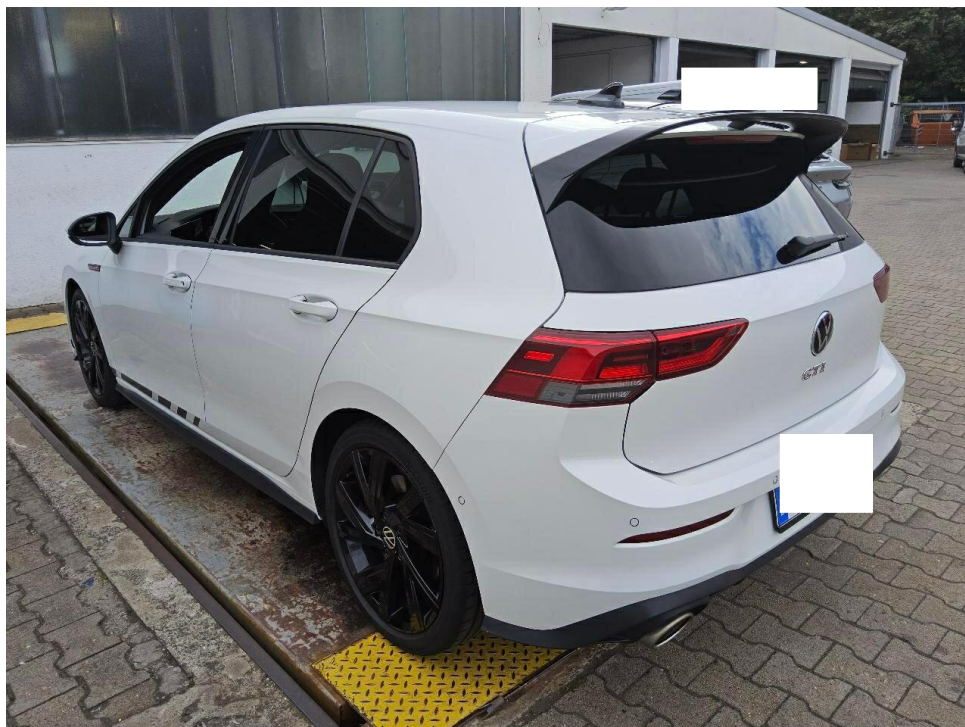


Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument

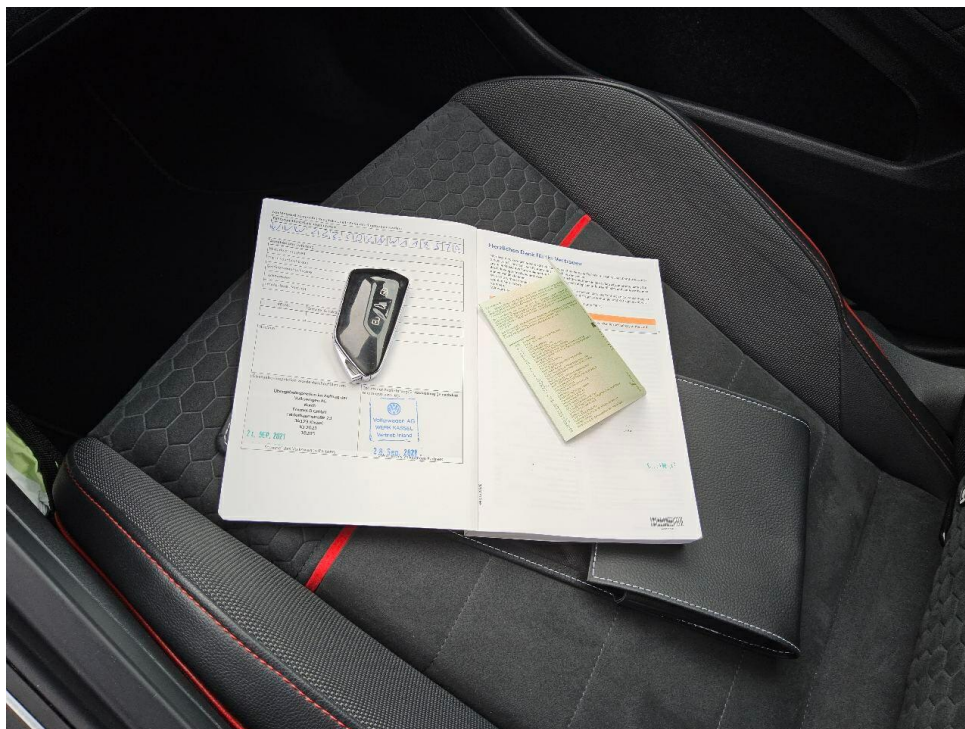


Bild 7 : Fahrzeugunterlagen & Schlüssel

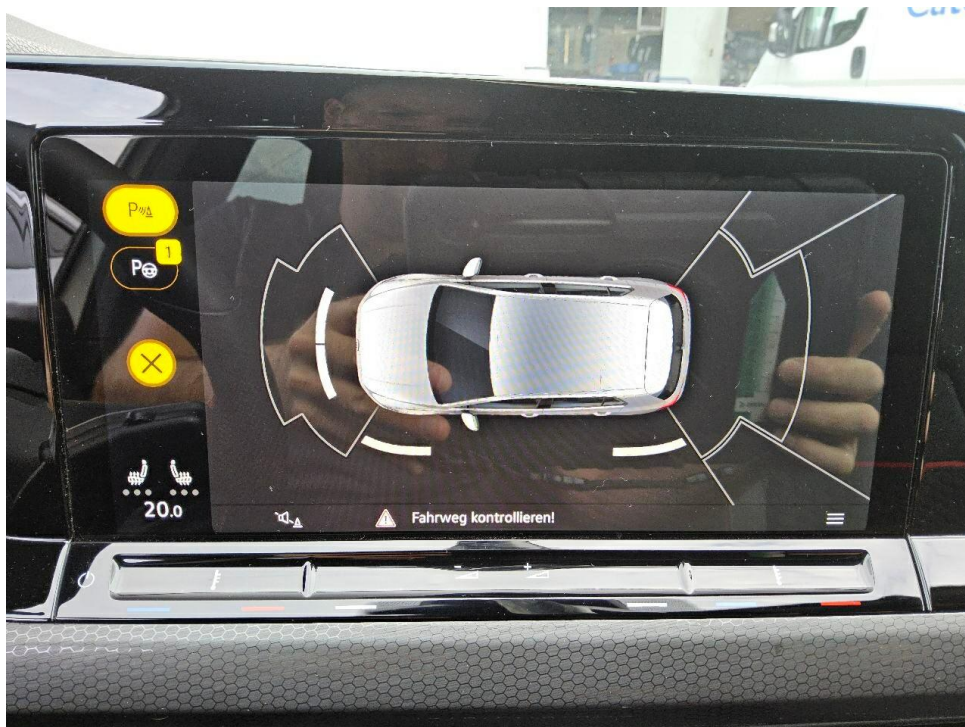


Bild 8 : Park Pilot



Bild 9 : Navigation



Bild 10 : Serviceanzeige

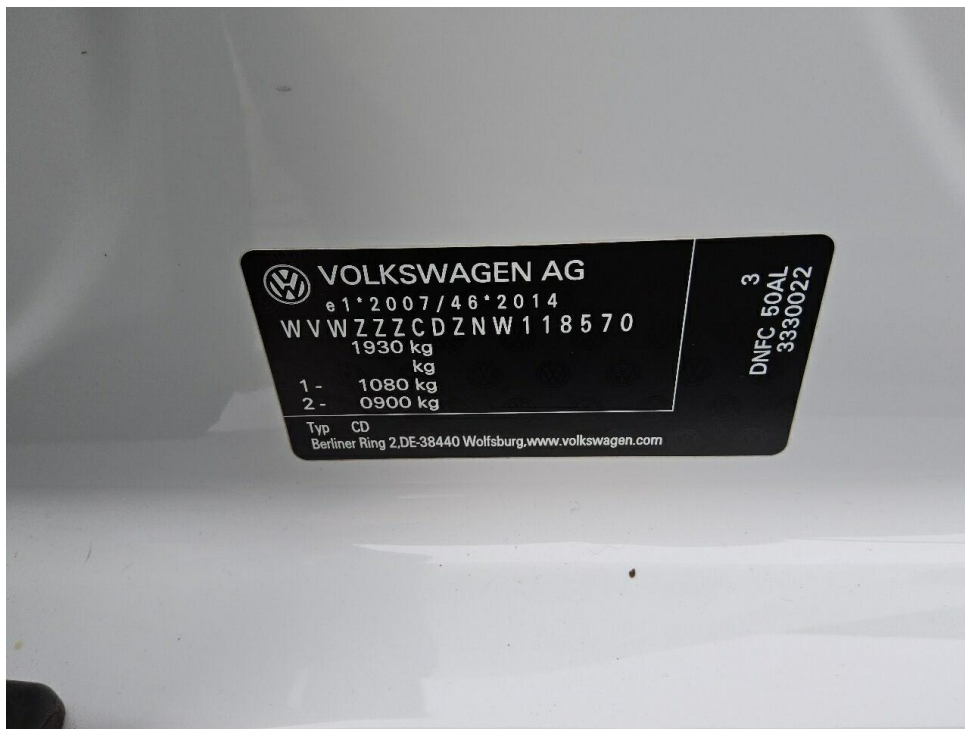


Bild 11 : Typenschild



Bild 12 : Bordwerkzeug, Reifendichtmittel und Kompressor



Bild 13 : Fahrbereifung



Bild 14 : Wartungsnachweis / Ölzettel



Bild 15 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt und Frontspoiler gebrochen



Bild 16 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt und Frontspoiler gebrochen



Bild 17 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt und Frontspoiler gebrochen



Bild 18 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt und Frontspoiler gebrochen

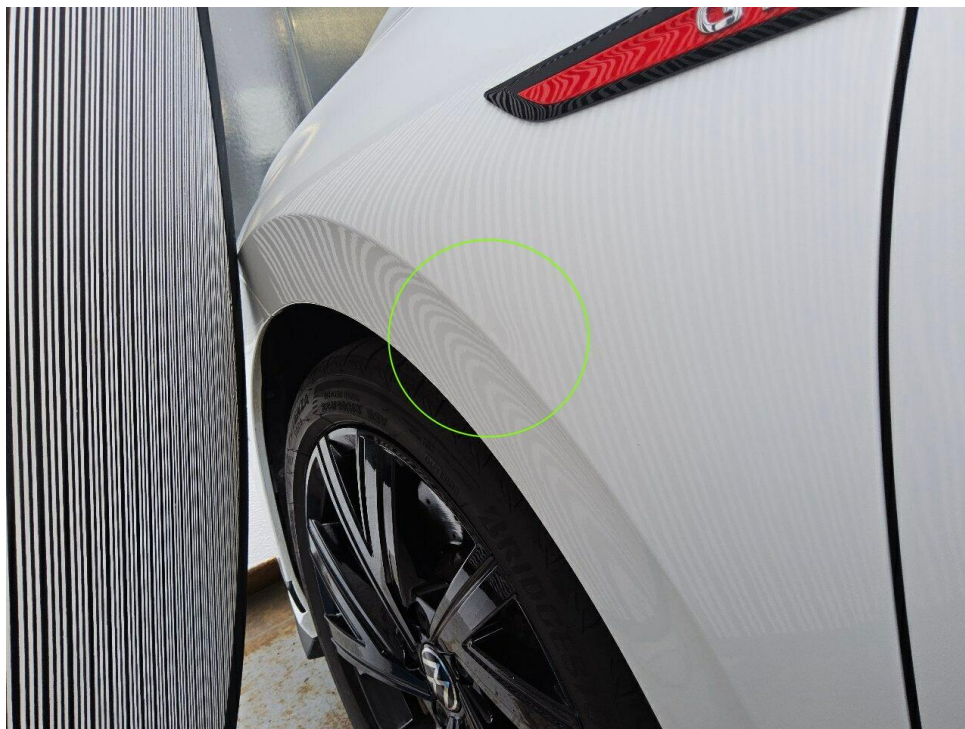


Bild 19 : Kotflügel vorne links eingedellt



Bild 20 : Tür vorne links eingedrückt und gestaucht



Bild 21 : Tür vorne links eingedrückt und gestaucht



Bild 22 : Tür vorne links eingedrückt und gestaucht



Bild 23 : Stoßfänger hinten links verschrammt



Bild 24 : Stoßfänger hinten links verschrammt



Bild 25 : Schwellerverkleidung rechts verschrammt



Bild 26 : Schwellerverkleidung rechts verschrammt

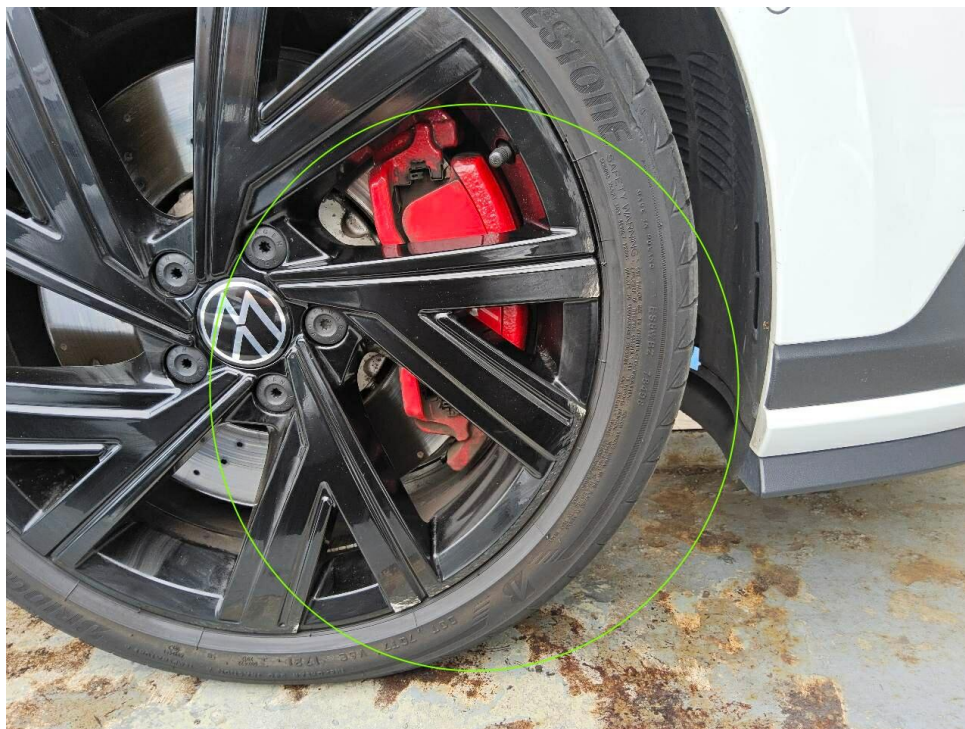


Bild 27 : Felge vorne rechts verschrammt



Bild 28 : Felge vorne rechts verschrammt



Bild 29 : Felge vorne rechts verschrammt

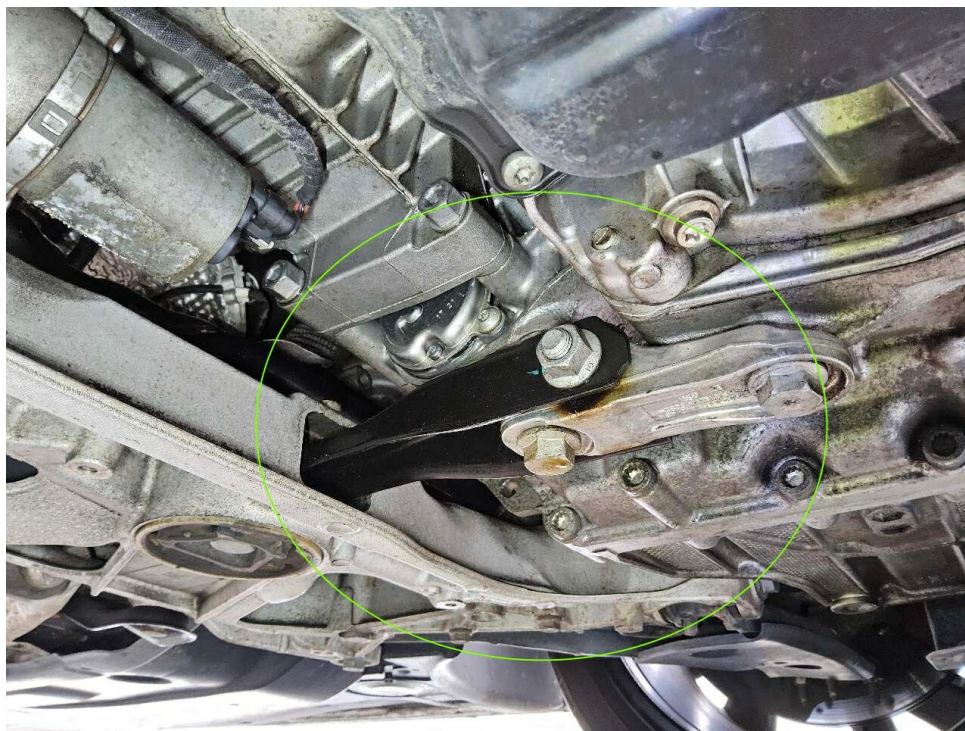


Bild 30 : Motor / Getriebe ölfeucht überprüfen und lokalisieren

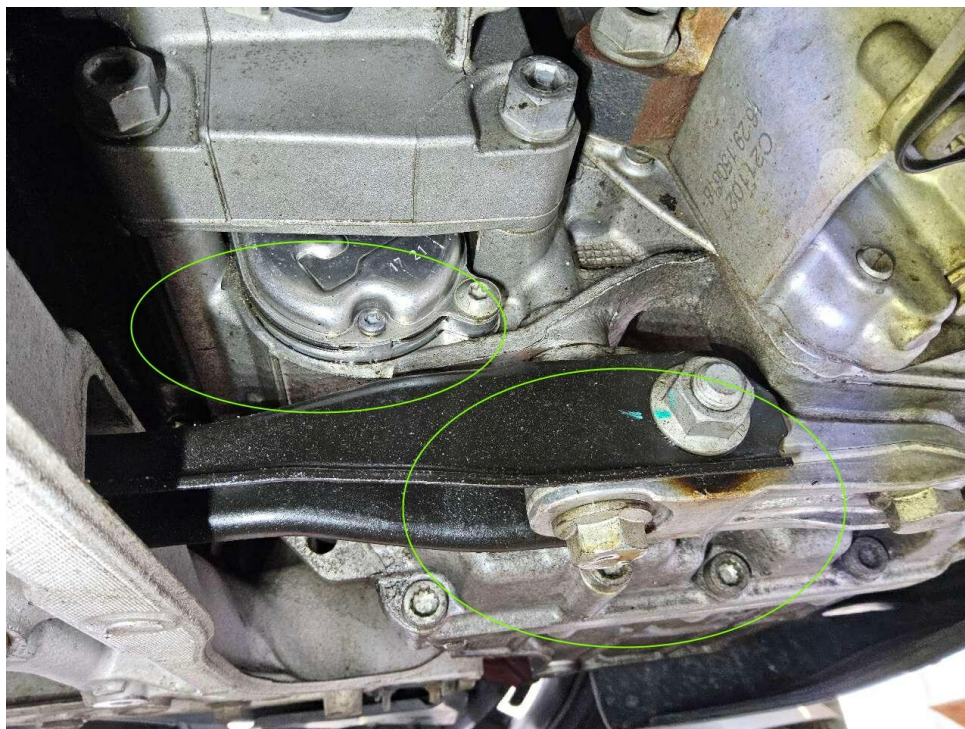


Bild 31 : Motor / Getriebe ölflecht überprüfen und lokalisieren