



Dacia Sandero Expression

EZ 10/2024 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 1.495km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Expression [DE - LimS5 1.0 TCe 90 EU6e, Expression, (Facelift) 2024 - 2025]		
Kategorie Kleinwagen	FIN UU1DJF00373132193	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 1.495km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 91 PS (67 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2024	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	250 
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Airbag Leuchte aktiv;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Armlehne für Fahrersitz
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit DAB+, Touchscreen-Farbdisplay (Media-Display)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System seitlich

- | | |
|--|--|
| • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) | • Kühlergrill mit Emblem |
| • Lackierung Arktis-Weiß / Gletscher-Weiß | • Lenkrad (Leder-Optik) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar |
| • Modellpflege | • Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Otto-Partikelfilter (GPF) |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheinwerfer Eco-LED |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Expression |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Telefonhalter und USB-Anschluss |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) | • Einparkhilfe hinten |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Klimaautomatik | • Sicherheits-Paket |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







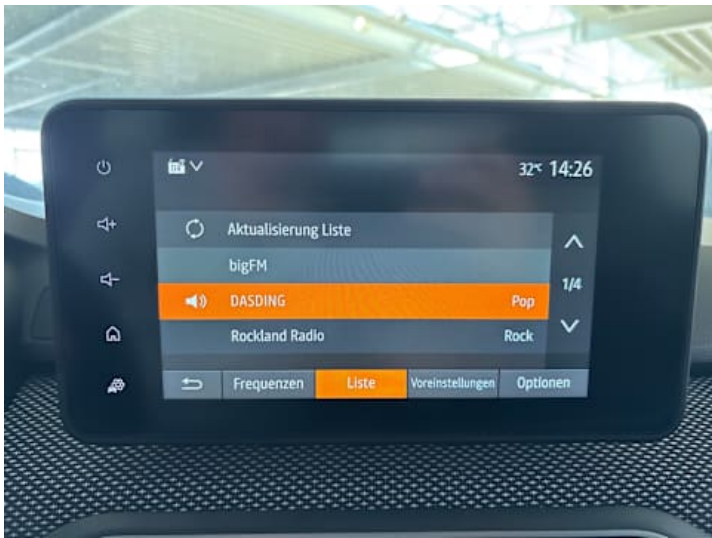

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Dach (Anderer Schaden): Antenne fehlt


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Unsachgemäß instand gesetzt



Innenraum (Anderer Schaden): Unsachgemäß instand gesetzt

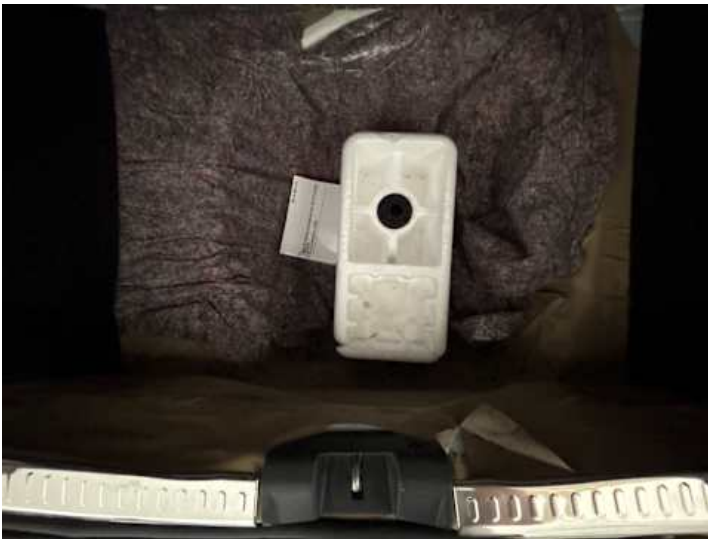

Innenraum (Anderer Schaden): Unsachgemäß instand gesetzt



Innenraum (Anderer Schaden): Unsachgemäß instand gesetzt



Innenraum (Anderer Schaden): Unsachgemäß instand gesetzt