



Seat Ibiza Copa

EZ 01/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 155.019km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Copa [DE - LimS3 1.4 16V EU5, Copa, 2011 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ6JZCR048427	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.019km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 27.778km	Letzter Service am 07/2013
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Comfort-Drive-Paket (2)
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn verstellbar
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Außenspiegel konvex, links
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitz geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenbremse hinten |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger lackiert | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Radiovorbereitung | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Original Fahrzeug Farbe: "Universo" schwarz |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Metallic-Lackierung | • Winter-Paket |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos









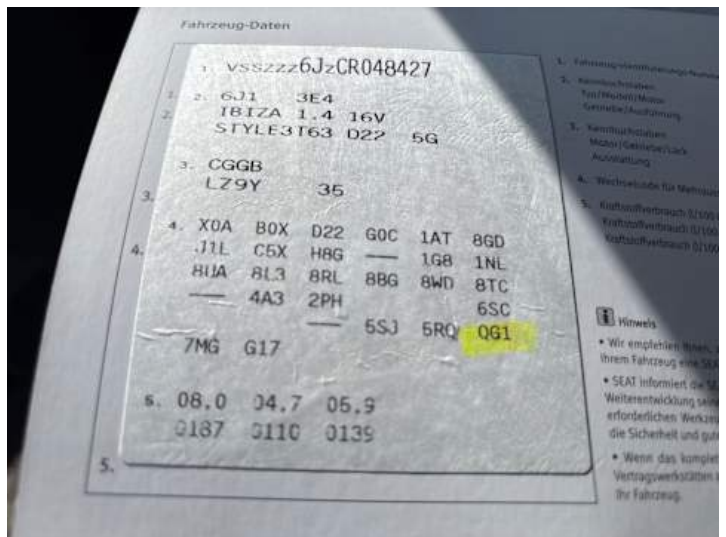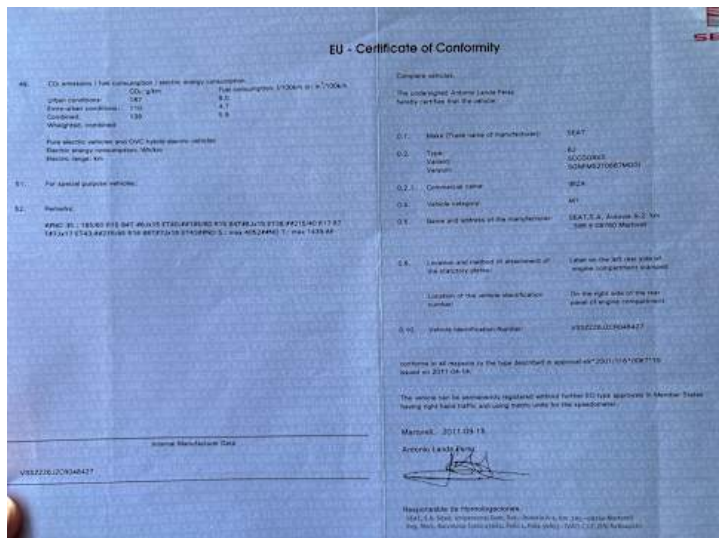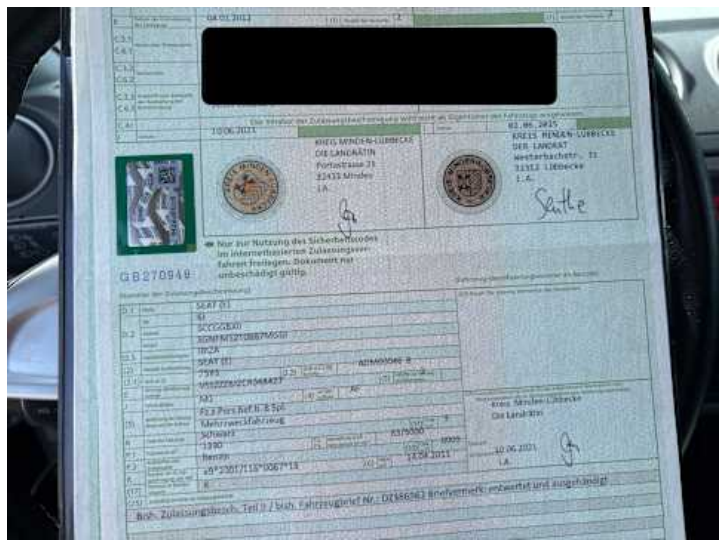

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)