



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer VF1RJB00472904883

Bemerkungen

reparierter Vorschaden hinten links.

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

Rundum erhöhte Lackwerte

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne	Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Captur II 1.0 TCe 90 Equilibre (EURO 6d)
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	04.06.2024
FIN	VF1RJB00472904883	Laufleistung	25.055 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	WEISS "NACRE" / Metallic
Hubraum	999 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Stoff / Anthrazit
Leistung	67 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Schaltgetriebe
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	06/2027
KBA-Nummer	3333 / BOA		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	215/60 R 17 96 H	Continental 4S	A / O	5 mm	1024
Vorne rechts	215/60 R 17 96 H	Continental 4S	A / O	5 mm	1024
Hinten links	215/60 R 17 96 H	Continental 4S	A / O	6 mm	1024
Hinten rechts	215/60 R 17 96 H	Continental 4S	A / O	6 mm	1024

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 05.06.2025 bei 16.182 km
Wartungsnachweis: vollständig

Ausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachantenne, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Abstandswarner, Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kofferraumabdeckung, Kombiinstrument analog, Kopf-Airbag-System

vorn, Kopfstützen hinten verstellbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE, Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7"), Radiovorbereitung, Radstand 2639 mm, Radzierkappen Flexwheel, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten schwarz mit Chromeinlage, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Start/Stop-Anlage, Trommelbremse hinten, Türgriffe außen schwarz, Unterfahrschutz hinten schwarz, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Sonder/Zusatzausstattung: Einparkhilfe hinten, Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Perlmutter-Weiß

Vorschäden (Unfallschäden)


Vorschaden

Behoben Schadensdatum

Ja

Das Fahrzeug hat laut Angaben des Kunden keine bzw. keine weiteren Vorschäden.

Optischer Zustand

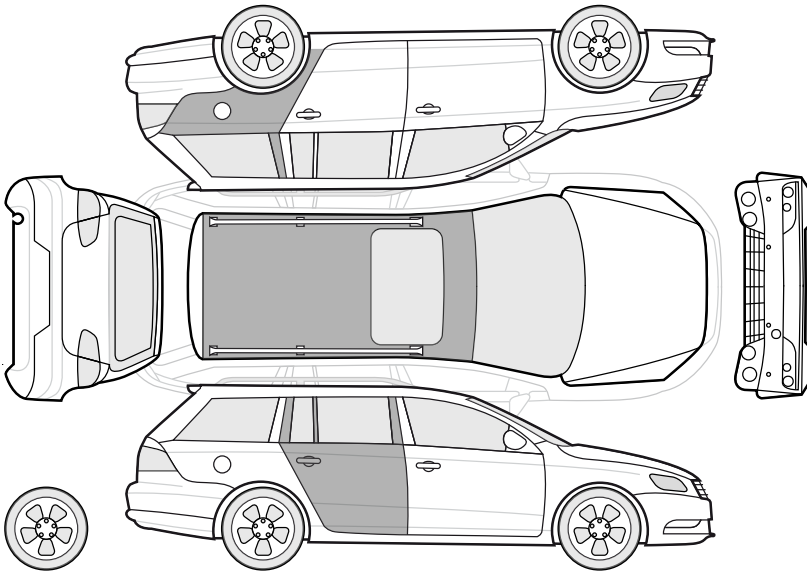

1. Lackvorbereitung
2. Fahrzeug - Freitext Freitext, Gutachten/Abmeldung
3. Tür hinten rechts geknickt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 3)
4. Seitenteil hinten links - Zierleiste - Lackierung verschrammt, Gebrauchsspur
5. Dach - Antenne Tiervbiss, erneuern (Bild 2)

Zwischensumme

Innenraum

1. Bodenbelag Kofferraum - Freitext Tierhaare, reinigen (Bild 1)

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. Service/Inspektion - Inspektion klein überfällig, durchführen

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand

Innenraum

Technischer Zustand

Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand
Serviceanzeige



Unterlagen



Bild 1:
Innen, Bodenbelag Kofferraum - Freitext, Tierhaare, reinigen



Bild 2:
Außen, Dach - Antenne , Tierverschaden, erneuern



Bild 3:
Außen, Tür hinten rechts, geknickt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Für den Fachbereich

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.