



## Mercedes-Benz A 170 5-türig

EZ 09/2005 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 45.042km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 33\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                        |                                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A 170 5-türig [DE - LimS5 A 170 EU4, Elegance, 2006 - 2008] |                                                                   |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>WDD1690321J214722                                                               | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>45.042km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                       | Leistung<br>116 PS (85 KW)                                        | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                    | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                          |
| Hubraum<br>1.699 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                           | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                            | Sitze<br>5                                                                             | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>09/2005                                        | Farbe<br>Silber                                                                        | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                              |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                          | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                         |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                        | CO2-Emissionen<br>157g/km (NEFZ)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>6.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)

Kerben,  
Kratzer



(7 mm)



(7 mm)

vehicle.damage-  
label.porous



## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 100                      | Beifahrertür             | 100                      |
| Kotflügel vorne links   | 100                      | Kotflügel vorne rechts   | 100                      |
| Türe hinten links       | 100                      | Türe hinten rechts       | 100                      |
| Seitenteil hinten links | 100                      | Seitenteil hinten rechts | -                        |
| Motorhaube              | 90                       | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 100                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



# Sonderausstattung

---

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Audiosystem Audio 5 CD (Radio/CD-Player) | • Außenspiegel elektr. anklappbar         |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer                    | • Einschaltautomatik für Fahrlicht        |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik        | • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)   |
| • Licht- und Sicht-Paket                   | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Reserverad als Notrad                    | • Scheibenwischer mit Regensensor         |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)      | • Sitz-Komfort-Paket                      |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos












|                                                        |      |         |                     |        |            |     |
|--------------------------------------------------------|------|---------|---------------------|--------|------------|-----|
| 06.09.2005                                             | 0999 | 3020119 | 02                  | 01     | 0085/05500 | 188 |
| 01                                                     | 0200 |         | 03838               |        | 1784       |     |
| WDD1690321J214722                                      | X    |         | 1570                |        | 01240      |     |
| 169                                                    |      |         |                     | 001705 | 001705     |     |
|                                                        |      |         | 00845               | 00860  |            |     |
|                                                        |      |         | 00845               | 00860  |            |     |
|                                                        |      |         | 000                 |        | 072        |     |
|                                                        |      |         | 01300               | 0400   | 005        |     |
| DAIMLERCHRYSLER (D)                                    |      |         | 185/65R15 88T       |        |            |     |
| PERSONENKRAFTWAGEN                                     |      |         | 185/65R15 88T       |        |            |     |
| GESCHLOSSEN                                            |      |         |                     |        |            |     |
|                                                        |      |         | GRAU                |        |            |     |
| EURO 4                                                 |      |         | 01*2001/116*0288*03 |        |            |     |
| BENZIN                                                 |      |         | 28.04.2005          |        | 0V868079   |     |
| 0001                                                   | 0462 | 01699   |                     |        |            |     |
| ZU 18-20:B.BIS 1785,H.BIS 1615*ZU F.1/P.2:1735*ZU 7.1- |      |         |                     |        |            |     |
| 8.3:H.890 B:AWH-BETR.*ZUL.GES.GEW.D.ZUGES MAX.3005KG*W |      |         |                     |        |            |     |
| W.AHK 1.T.BGTG/ABE*                                    |      |         |                     |        |            |     |

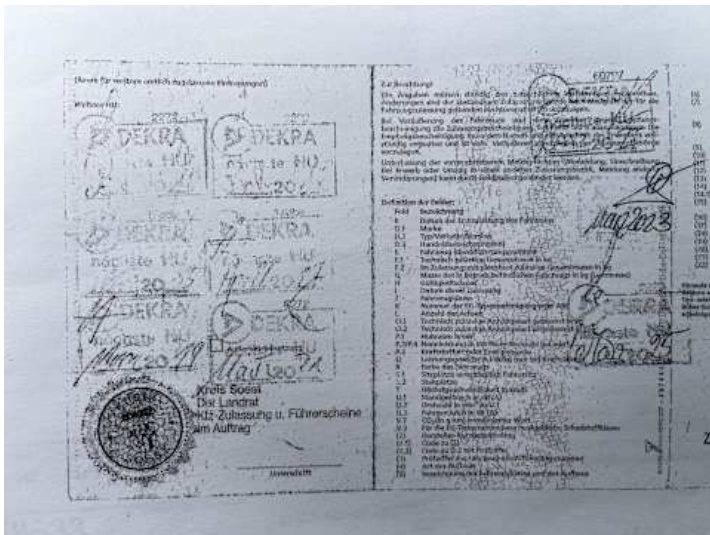

Hauptuntersuchung gemäß § 23 StVZO  
 mit Bescheinigung nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 StVZO vom 20.04/2020  
 nachweisliche Bescheinigung according to 20.04/2020  
 Bescheinigung-Nr. 2077845009696  
 vom 19.03.2020, Nr. 140  
 HZ-Vollzeit, HZ-SKP47 (2016 D Stuttgart)  
 Seite 1 von 2

sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,  
 Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.  
 Eine Kollisionsprüfung ist nicht erforderlich.  
 Die Plakette wurde ebenfalls und ausgereicht.  
 Die nächste Hauptuntersuchung ist im März 2027.

GEMEXA  
 Ihr Prüfingenieur  
 Erika Lohmann  
 Haupt- und Nebenamt

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Ergebnis:  
 ohne festgestellte Mängel  
 nächste HU fällig März 2027

Hinweise:  
 - Prüfen alle Reifenalter beachten  
 \*\*\*\*\*

2077845009696

| Messwerte |     | Brennstoffe |       | GMA     |      | FMA       |     |
|-----------|-----|-------------|-------|---------|------|-----------|-----|
| 11.       | re. | 3. Anf      | F min | Ant min | 11.  | re.       | re. |
| dan       | dan | dan         | dan   | dan     | dan  | dan       | dan |
| 215       | 213 | 20,0        | 26,4  | 84,6    | 70,2 |           |     |
| 96        | 82  | 61,0        | 136   | 19,8    | 10,2 | 168       | 240 |
|           |     |             |       |         |      | Σ = 17,88 |     |

Bruttogewicht Stand: 4.274,4 kg  
 Ölverbrauch: 0,0 l/100 km

[illegible]

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motorraum Auffälligkeiten / Beschädigungen



Motorhaube (Anderer Schaden): Motorraum Auffälligkeiten / Beschädigungen



Motorhaube (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Rost)