

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002576721
Besichtigt am:	05.08.2026 11:52
Berichts-Nr:	11137710
FIN:	VSSZZZKL7RR001288



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ASL
Erstzulassungsdatum:	26.07.2023
Laufleistung:	84.852 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau - Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.900 KM

» Fahrzeugausstattung

"Safe & Driving"-Paket M (für Navigationssystem)	Drehstromgenerator 140 A
10"-Navigationssystem "+"	Drei.-Automatikgurte vorn
18"-Leichtmetallräder "Performance" 30/9, bearbeitet in "Cosmo"-Grau	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/	-
T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C, TDI	Einparkhilfe
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Ablagen-Paket	Elektrische Luftzusatzheizung
Abwicklung Serie	Embleme
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anpassungspaket: Pedale für Automatikgetriebe, Fußstütze	Exklusive Sportausstattung FR
Anpassungspaket: Sport-Edition	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Armaturentafel Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fernlichtassistent
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FPK-Medium
Betriebserlaubnis Nachtrag	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Betriebsspannung 12 V	Frontantrieb
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Chrom-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, schwarz	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung hinten,Sportausführung	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler
Datenträger für EU, integriert	Hinterachse "Standard"
Dekor-Einlagen für Konsole	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Dispomodell 4	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung



Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Car2X
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne connect Paket 1
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Klimakomfortscheibe	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen vorn	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Fußmatten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Head-Up Display
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Kompensor
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Sonnenblende, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem, inklusive Kartenmaterial	Ohne Stabilisator hinten
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Steckdose
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Individualeinbau	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Multifunktionskamera	Ohne Trennwand
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationsgerät-High	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelscheinwerfer	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Optionsinfotainment (MIB3)
Nichtraucherausführung	Pan-European-eCall
Normalsitze vorn	Pannen-Set
Ohne 2. Batterie	Preisnachlass-Paket
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radstand
Ohne Anhängervorrichtung	Rechtsverkehr
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Reifen 225/40 R18 92Y xl
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke



Reifendruckkontrolle
Rückfahrkamera
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)
Schriftzugsatz in Grundauführung
Schublade unter dem rechten Vordersitz
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonderspezifikationen
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
Telefonvorbereitung für Handy
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfstand Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variant/Avant LEON Sportstourer
Variante Grundausrüstung
Voll-LED: LED-Scheinw. und LED-Heckl., autom. Leuchtweitenreg., Projektionsl. (Style + FR Coming/Leaving Home)
Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten Standard

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Barum	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Barum	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Barum	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Barum	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	0,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Ersetzen
3	Bremsscheiben vorne	Korrosion	Ersetzen
4	Dach	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
6	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Optische Wertminderung
8	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
9	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
10	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
11	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.309,56
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.309,56

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	180,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	173,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	170,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL7RR001288

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

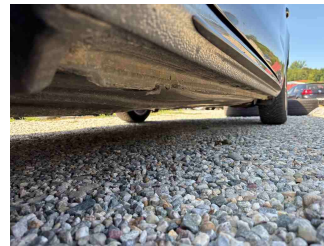

Seitenansicht - Schweller links

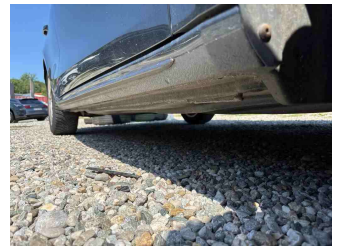

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

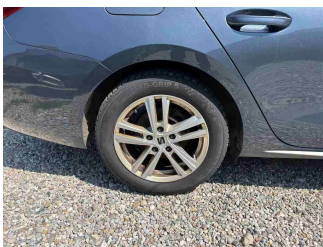


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1

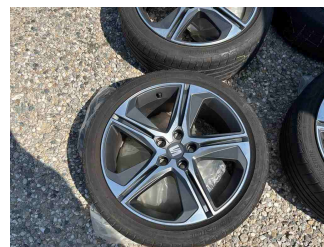

Räder - Rad beiliegend #2

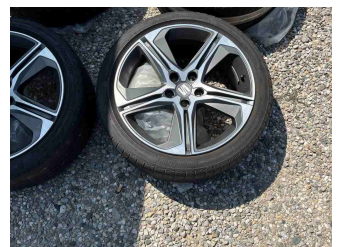


Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

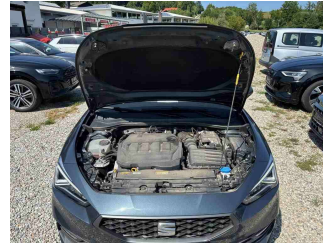

Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

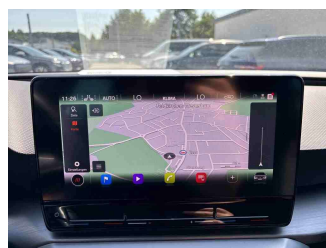

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





2 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Ersetzen

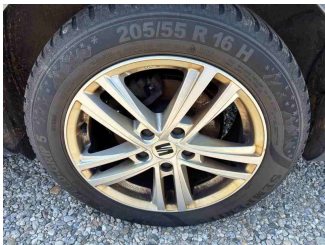



3 - Bremsscheiben vorne - Korrosion - Ersetzen

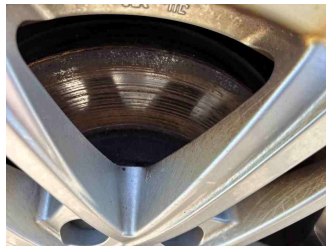


4 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

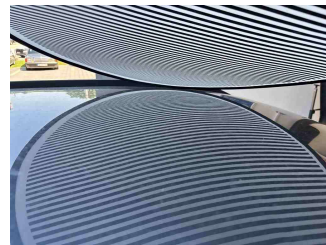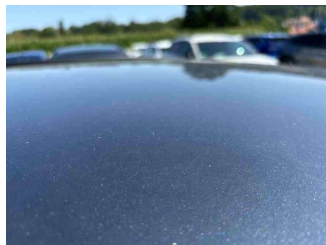

5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

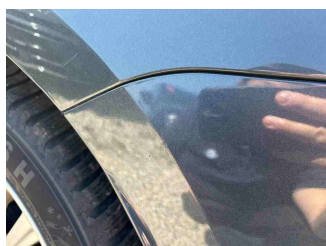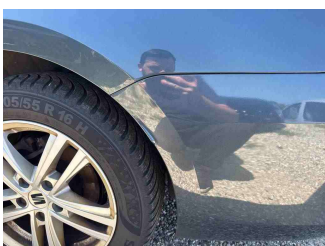

6 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

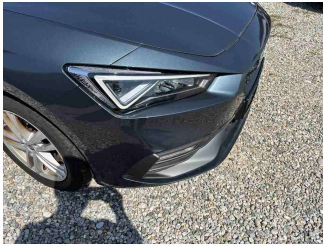

7 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Optische Wertminderung



8 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren




9 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen



10 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



11 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Spotrepair

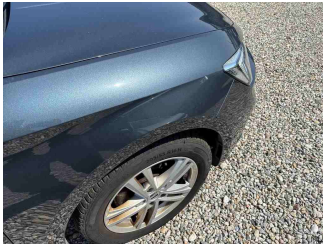

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

