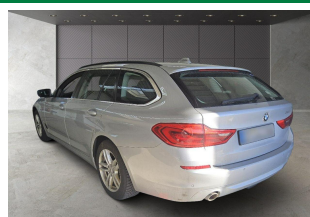
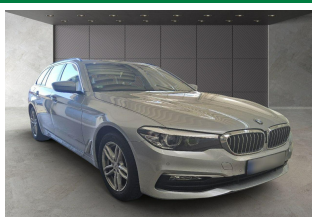
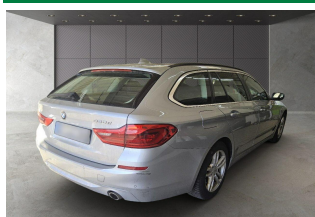


## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****FIN****WBAJM71090B267722**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

Bewertet auf

### Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.  
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.  
ohne MwSt.

## Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 74 µm bis 103 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die Auflistung der Sonderausstattung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit,- eine Neupreis- bzw. Ausstattungsliste wurde nicht vorgelegt.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen vom Dekra-Standard vorliegen.

Die Besichtigung erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten.

Aus Sachverständigen- Sicht wurde nur Schadenbedingtes Zubehör erfasst.

Eine Erläuterung der nachstehend dokumentierten Schäden am Fahrzeug fand nicht im Beisein des Fahrzeughalters statt.

Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Bewertung in einem verunreinigten Zustand.

**Sommer-Radsatz und 2. Schlüssel lagen zur Bewertung nicht vor!**

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |                                                                                   |                      |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Erstzulassung              | 07.02.2018                                                                        | Letzte Zulassung     | 23.07.2019        |
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                                                                | Hersteller           | BMW               |
| Typ / Verkaufsbez.         | 5 Touring (G31)(2017->) / 5er - 520 d                                             | Aufbauart            | Kombi             |
| Türen                      | 4                                                                                 | Sitzplätze           | 5                 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | WBAJM71090B267722                                                                 | HSN / TSN            | 0005 / COR        |
| DAT Europa-Code®           | 011301130500002                                                                   | DAT Marktindex       | DE001 5771        |
| Km-Stand abgelesen         | 176008                                                                            | Nächste HU §29 StVZO | 03 / 2027         |
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel                                                                            | Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor   |
| Leistung (kW)              | 140                                                                               | Hubraum (ccm)        | 1995              |
| Schadstoffklasse:          | EURO6;ZA;PI/CI; M, N1 I                                                           | Antriebsart          | Heckantrieb       |
| Getriebe / Gänge           | Automatik / 8                                                                     | Felgen               | Leichtmetall      |
| Farbe                      | GLACIERSILBER                                                                     | Polster / Farbe      | Stoff / Anthrazit |
|                            | METALLIC / A83                                                                    |                      |                   |
|                            | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                      |                   |

## Räder / Reifen

| Achse                                           | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ                       | Art   | Profiltiefe |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------|-------------|
| 1 links                                         | 225 / 55 R 17 101 V | Fulda / Kristall Control HP 2        | W / O | 5 mm        |
| rechts                                          | 225 / 55 R 17 101 V | Fulda / Kristall Control HP 2        | W / O | 5 mm        |
| 2 links                                         | 225 / 55 R 17 101 V | Hankook / Winter i*cept RS3 W462 FSL | W / O | 5 mm        |
| rechts                                          | 225 / 55 R 17 101 V | Hankook / Winter i*cept RS3 W462 FSL | W / O | 5 mm        |
| Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand |                     |                                      |       |             |

W/ Winter; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte LED, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Audio-Navigationssystem Business, Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 92 Ah, Blinkleuchten LED, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traction Control (DTC), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenten-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fondorientierte Mittelkonsole, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Generator 180 A, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - (8-Stufen), Getränkehalter, Getränkehalter vorn und hinten, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenkombination (erweiterter Umfang), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), Luftfederung Hinterachse, Mittelarmlehne hinten, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel KAT (B47), NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance), Nebelschlussleuchte(n), Nichtraucher-Paket, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifen 225/55 R17 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schaltpunktanzeige, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Junction, Sitze vorn teilelekt. verstellbar, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Warndreieck, Wegfahrsperre, Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

| Code  | Bezeichnung                                    |
|-------|------------------------------------------------|
| 2707  | Business-Paket                                 |
| 42930 | Fahrassistenten-System: Driving Assistant      |
| 25204 | Head-up-Display                                |
| 25417 | Instrumentenanzeige, multifunktional           |
| 49227 | LM-Felgen 8x18 (V-Speiche 619)                 |
| 11000 | Metallic-Lackierung                            |
| 4621  | Navigations-Paket ConnectedDrive               |
| 18313 | Nebelscheinwerfer LED                          |
| 37208 | Sicherheitssystem Active Protection            |
| 39011 | Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich            |
| 40963 | Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Wartungsnachweis:       | digital                                  |
| nächste Wartung:        | am 01.03.2027 bei Kilometerstand 202.000 |
| bis Wartung verbleiben: | 26.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)   |

---

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Innenraum verschmutzt mit Abnutzung, instandsetzen (Bild 23, 24, 25, 26, 27)
2. Fahrzeug umlaufenden mit Karosserie Schäden, Reparaturkosten geschätzt, instandsetzen (Bild 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37)
3. Bremse vorn verschlissen, erneuern (Bild 36)

### Rep.Kosten insgesamt / Minderwert

---

## Fehlende Teile

1. 2.Schlüssel
2. Sommerradsatz

### fehlende Teile insgesamt / Minderwert

---

## Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1 : Übersicht hinten rechts



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Innenraum





Bild 5 : Kombiinstrument



Bild 6 : Übersicht vorne links



Bild 7 : Übersicht

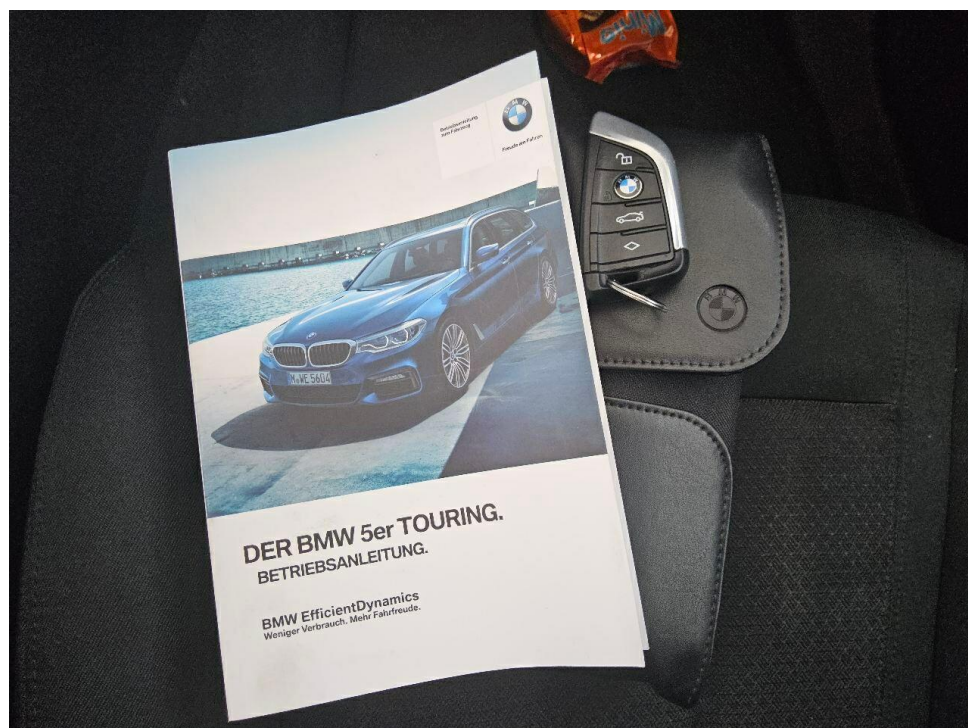


Bild 8 : Übersicht



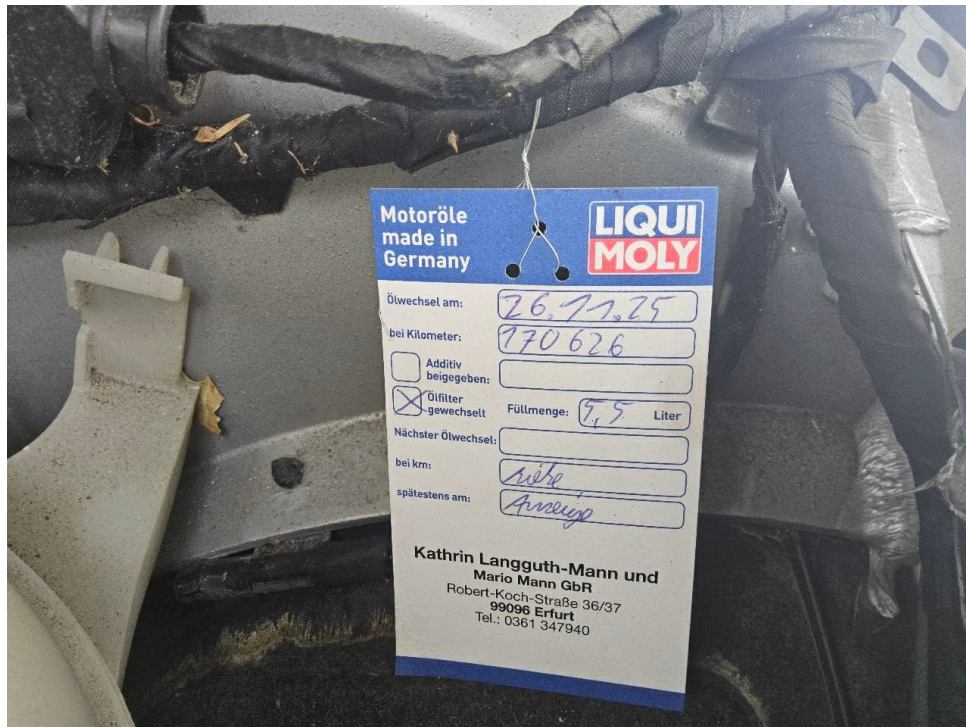


Bild 9 : Übersicht

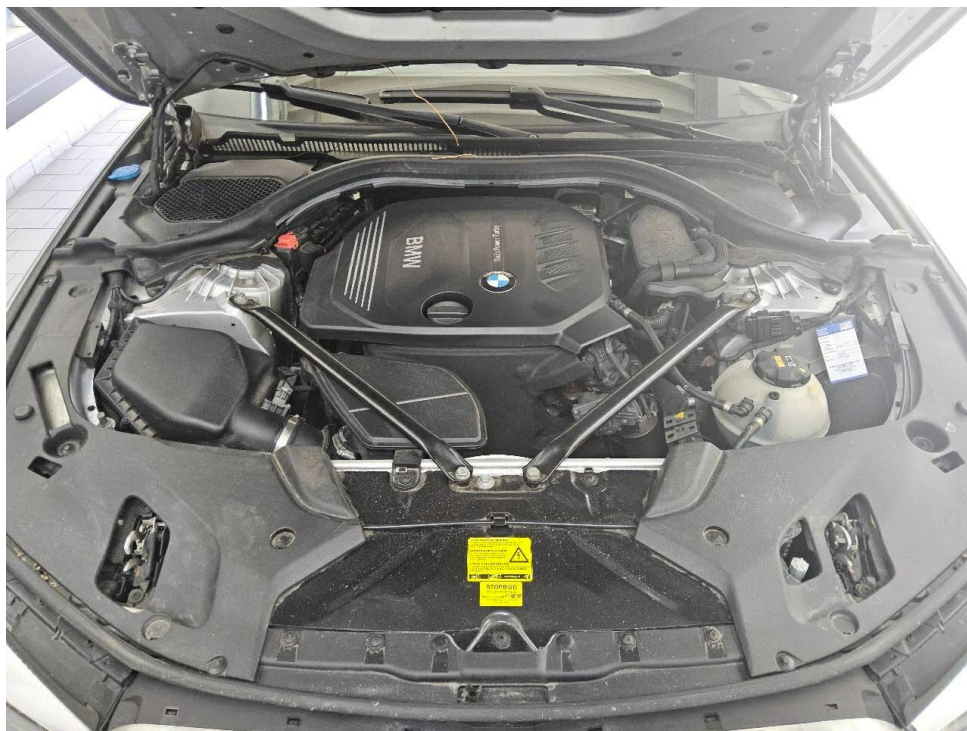


Bild 10 : Archiv 15

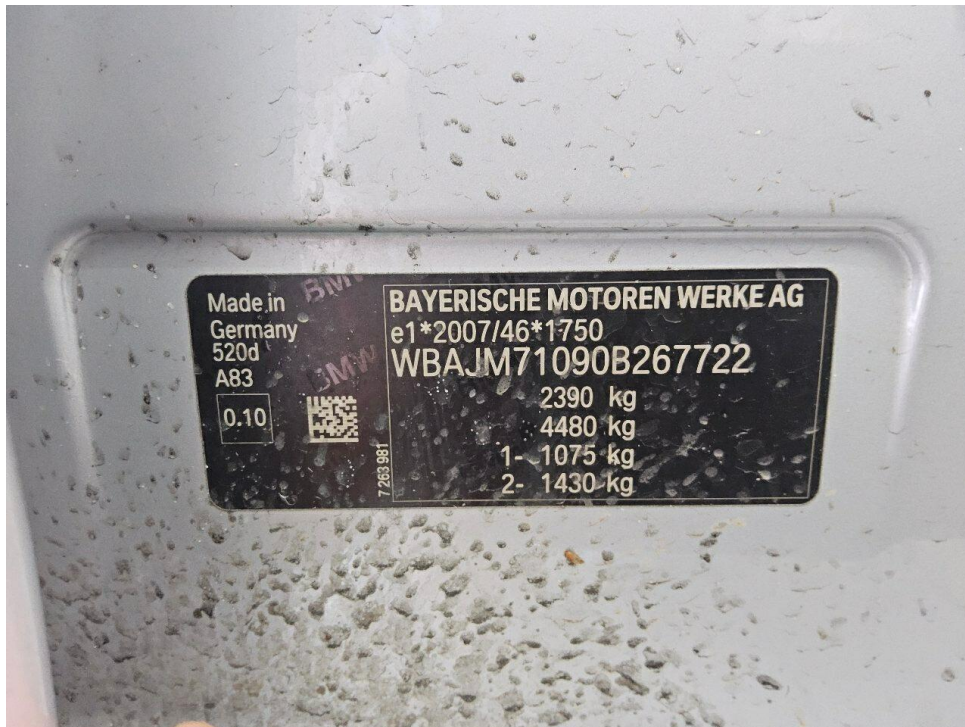


Bild 11 : Übersicht



Bild 12 : Übersicht





Bild 13 : Übersicht



Bild 14 : Übersicht





Bild 15 : Übersicht



Bild 16 : Übersicht



Bild 17 : Übersicht



Bild 18 : Übersicht





Bild 19 : Übersicht



Bild 20 : Übersicht



Bild 21 : Übersicht



Bild 22 : Übersicht





Bild 23 : Innenraum verschmutzt mit Abnutzung



Bild 24 : Innenraum verschmutzt mit Abnutzung





Bild 25 : Innenraum verschmutzt mit Abnutzung

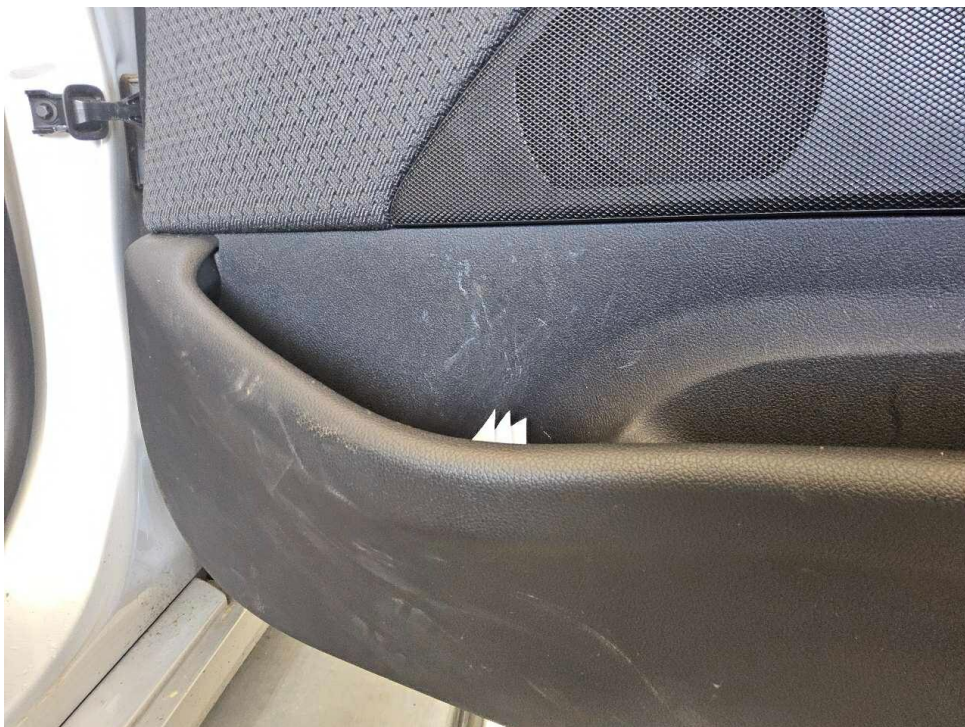


Bild 26 : Innenraum verschmutzt mit Abnutzung





Bild 27 : Innenraum verschmutzt mit Abnutzung

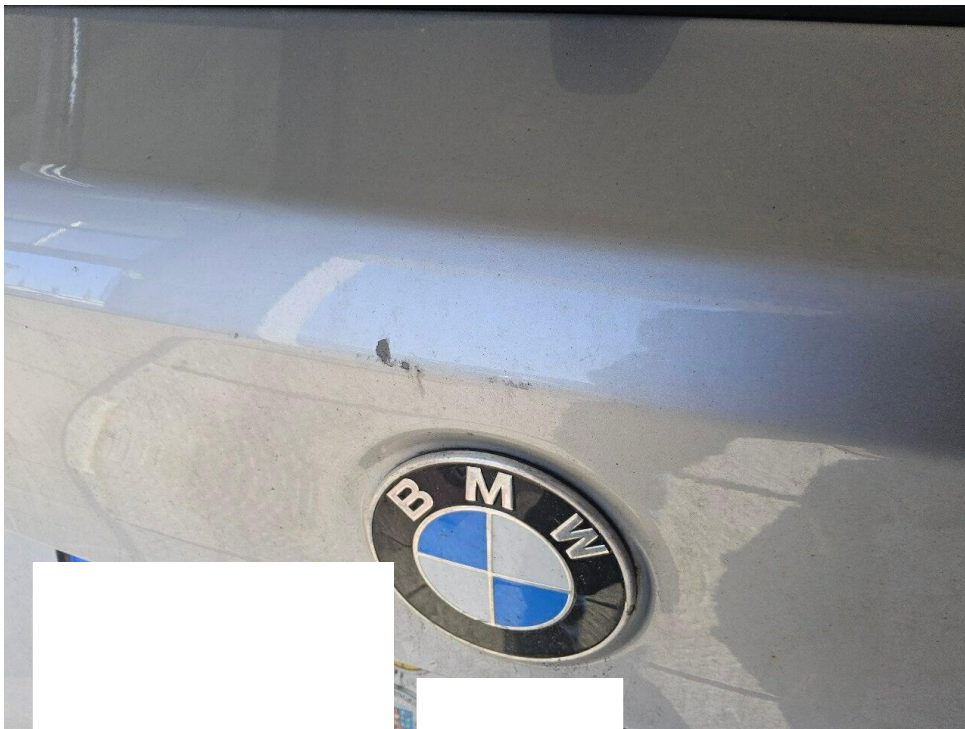


Bild 28 : Fahrzeug umlaufenden mit Karosserie Schäden, Reparaturkosten geschätzt



Bild 29 : Fahrzeug umlaufenden mit Karosserie Schäden, Reparaturkosten geschätzt

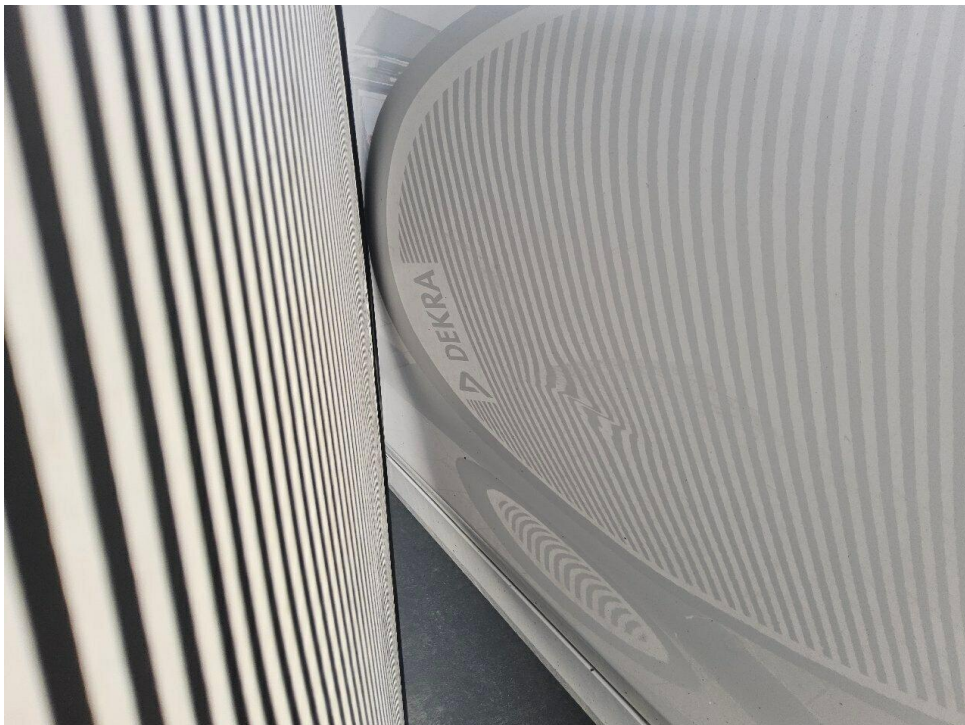


Bild 30 : Fahrzeug umlaufenden mit Karosserie Schäden, Reparaturkosten geschätzt





Bild 31 : Fahrzeug umlaufenden mit Karosserie Schäden, Reparaturkosten geschätzt



Bild 32 : Fahrzeug umlaufenden mit Karosserie Schäden, Reparaturkosten geschätzt



Bild 33 : Fahrzeug umlaufenden mit Karosserie Schäden, Reparaturkosten geschätzt



Bild 34 : Fahrzeug umlaufenden mit Karosserie Schäden, Reparaturkosten geschätzt





Bild 35 : Fahrzeug umlaufenden mit Karosserie Schäden, Reparaturkosten geschätzt



Bild 36 : Bremse vorn verschlissen



Bild 37 : Fahrzeug umlaufenden mit Karosserie Schäden, Reparaturkosten geschätzt