



Honda Jazz 1.4 Elegance

EZ 10/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 117.521km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 68***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Jazz 1.4 Elegance [AT - Van5 1.4i EU4, Elegance, 2008 - 2010]		
Kategorie Van	FIN LUCGG3760A3200929	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.521km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.339 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2009	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	215 
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	105	Heckklappe	115
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Hutablage fehlt; Leichter Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung




Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






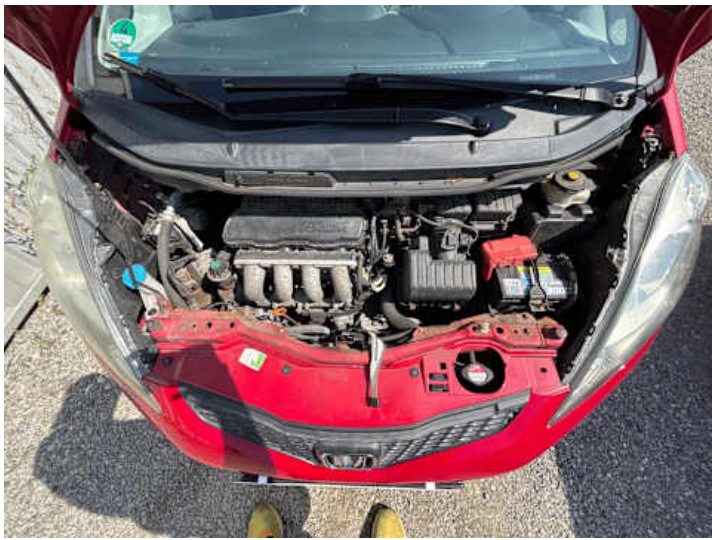

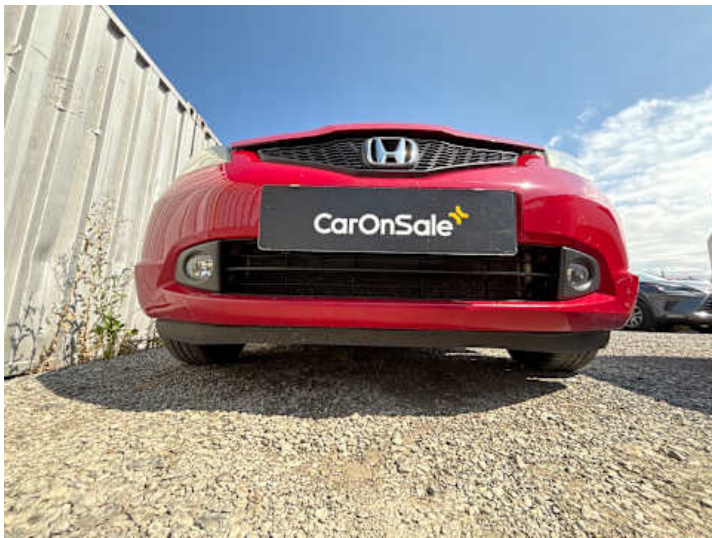



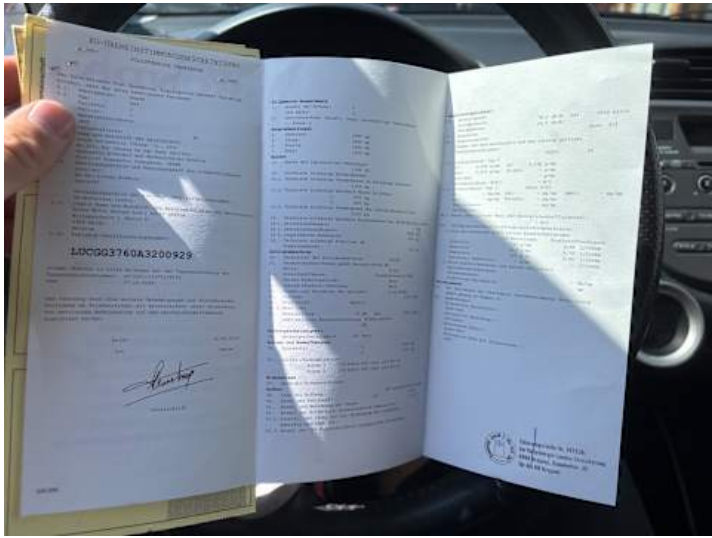

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)




Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Steinschlag)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Steinschlag)



Motorhaube (Rost)

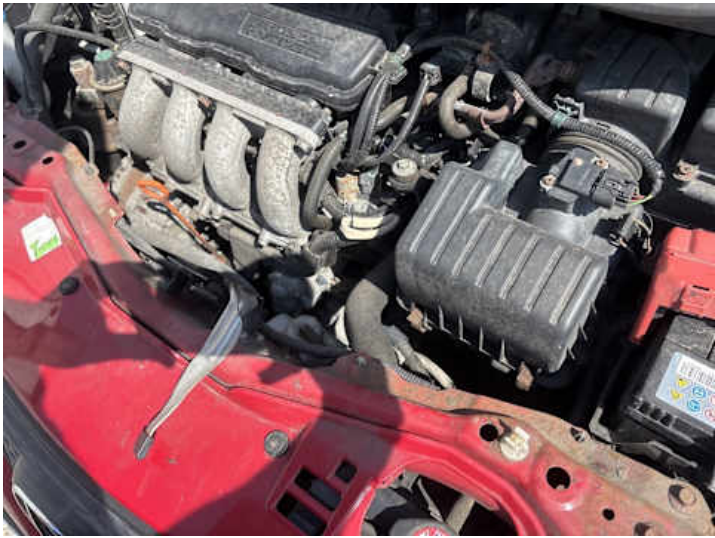

Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Beifahrer­tür (Kratzer)




Beifahrer­tür (Kratzer)




Türe hinten links (Lackscha­den)



Türe hinten rechts (Delle)

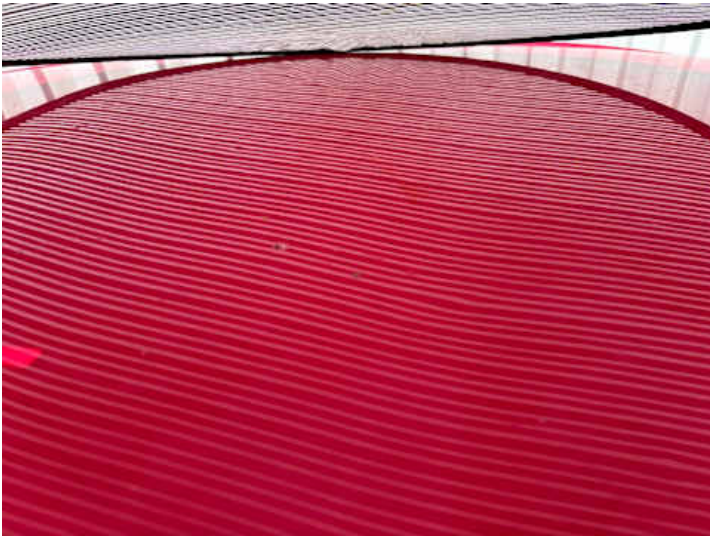

Dach (Delle)

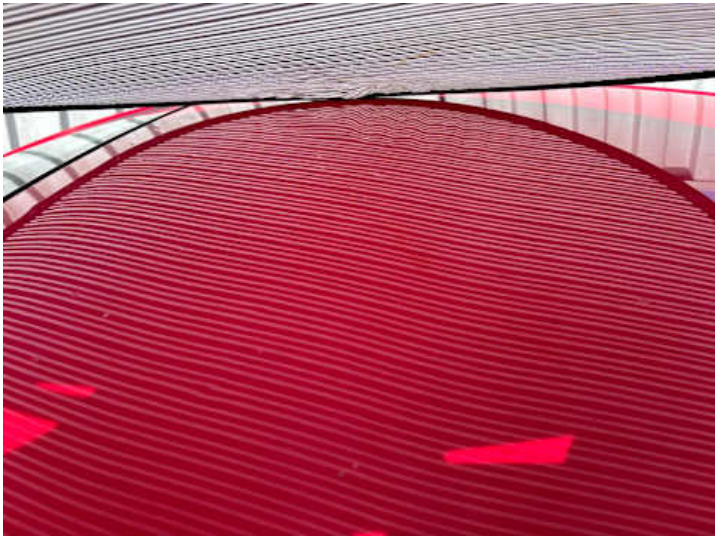

Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Delle, Rost)

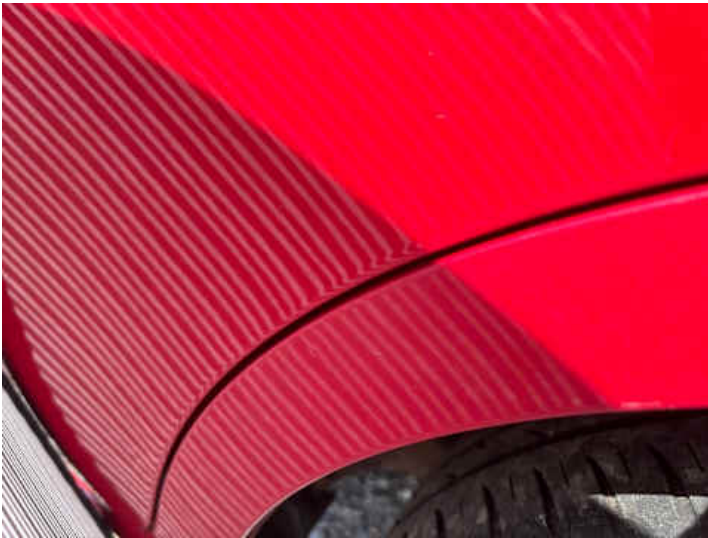


Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

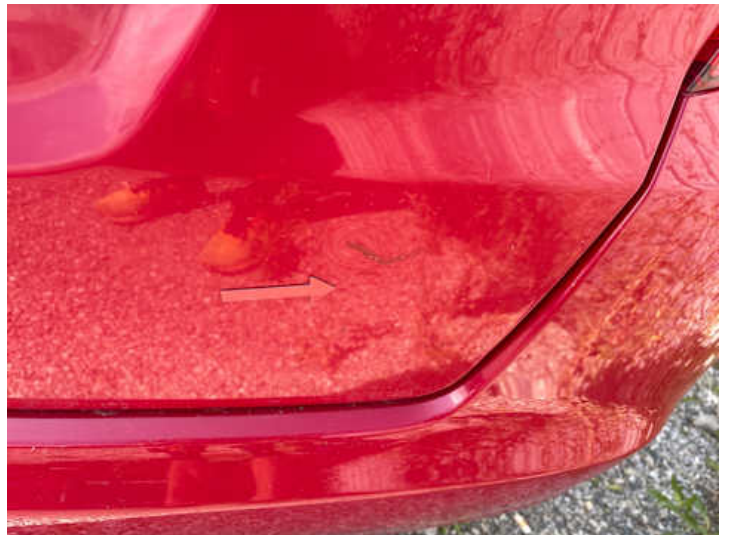

Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)