



Volkswagen Lupo Oxford

EZ 03/2002 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 165.877km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Lupo Oxford		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6XZ2B046688	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.877km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 36.055km	Letzter Service am 03/2007
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2002	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links



(1 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(1 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	270 	Heckklappe	185 
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Radio ohne Funktion;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Color
- Bremsscheiben vorn (239 mm x 18 mm)
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten dunkel getönt
- Kopfstützen hinten
- Lüfteranlage: Bosch
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Trommelbremse
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Alpha (Radio/Cassette)
- Blinkleuchten seitlich
- Dachantenne
- Generator 70 A
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sondermodell Oxford
- Wartung: Longlife-Service
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic



Sonderausstattung

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Batterie 60 Ah | • Getränkehalter vorn |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Klimaautomatik |
| • Kühlung verstärkt | • Motor 1,4 Ltr. - 44 kW KAT (AUD) |
| • Reifen 185/55 R14 ..H | • Kühlung verstärkt |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









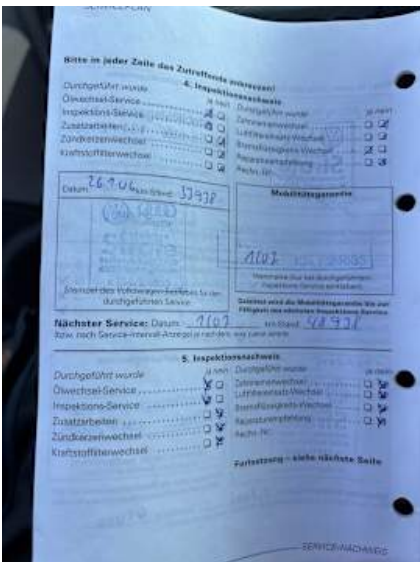



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung, Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Kopfstützen hinten fehlen



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)