



LOTTERSCHMID
KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

HAFTPFLICHTSCHADEN

Beurteilung
Verkehrssicherheit

Vorsteuerabzug

reparaturfähig
fahrbereit aber nur bedingt verkehrssicher
(möglicher Achsschaden)
Ja



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Amtliches Kennzeichen:

Fahrzeugart:

Türen:

5

Hersteller:

Dacia

Modell / Typ:

Sandero III (10.2020->) / Stepway Expression

KBA-Nummer:

8212/AFE

Fzg.Ident.-Nummer:

UU1DJF00575141434

Antriebsart:

Superbenzin

Leistung / Hubraum:

67 kw / 999 ccm

Sitzplätze:

5

Baujahr:

05.2025

Erstzulassung / Letzte Zulassung

23.07.2025 / 23.07.2025

Nächste HU und AU:

07.2026

Kilometerstand: (abgelesen)

27913 km

Vorbesitzer:

keine

Farbe:

STAHLBLAU / 2-Schicht Metallic

Reifengröße u. Fabrikat:

v.l. 6,0 mm / 205/60 R 16 96V / Maxxis Premittra Allwetter
v.r. 6,0 mm / 205/60 R 16 96V / Maxxis Premittra Allwetter
h.r. 7,0 mm / 205/60 R 16 96V / Maxxis Premittra Allwetter
h.l. 7,0 mm / 205/60 R 16 96V / Maxxis Premittra Allwetter

Allgemeinzustand:

Alter und Laufleistung entsprechend normal

Karosseriezustand:

Alter und Laufleistung entsprechend normal

Lackzustand:


Alter und Laufleistung entsprechend normal

Anstoßbereich:

links seitlich


Ausstattung:

1-K-Kleber für Scheiben, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrersitz, Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Audiosystem: Radio mit DAB+, Touchscreen-Farbdisplay (Media-Display), Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Bordcomputer, Dachreling mit Dachlängsträger modular, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit

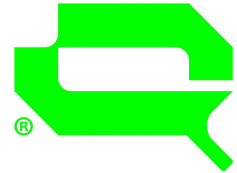

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Geschwindigkeits-Warnanzeige, Fahrwerk erhöht, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Front-/Heckschürze im SUV-Look, Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kombiinstrument mit Monochrom-Display 3,5 Zoll, Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten, Kopf-Airbag-System seitlich, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kotflügelverbreiterung, Kühlergrill mit Emblem, Lenkrad (Leder-Optik), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, LM-Felgen 6,5x16 (Atara), Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE KAT, Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (GPF), Reifen 205/60 R16 ..V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3), Schaltpunktanzeige, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Eco-LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stepway, Start/Stop-Anlage, Stepway, Steuer-AV Frontkamera (dynamische Kalibrierung), Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Telefonhalter und USB-Anschluss, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Ausstattungs-Niveau EA2 (siehe Typenschild B-Säule), Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Getriebe 6-Gang, Klimaautomatik, Kühlerjalousie, Aktiv, Metallic-Lackierung Iron Blau, Modellpflege, Produktionsstätte: Marokko, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Sicherheits-Paket, Sitzheizung vorn, Tankdeckel abschließbar

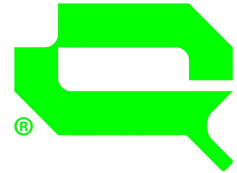

AUFTRAG

Entsprechend Ihres Auftrages vom 25.06.2026 wurde ein Schadengutachten unter Haftpflichtgesichtspunkten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich durch Anspruchsteller.

BESICHTIGUNG


Die am Fahrzeug abgelesene Identnummer wurde mit den vorhandenen Originaldokumenten abgeglichen, wobei eine Übereinstimmung festgestellt wurde. Von dem Fahrzeug wurden zudem digitale Fotos angefertigt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung befand sich das Fahrzeug in beschädigtem Zustand. Das Fahrzeug wurde ohne Zuhilfenahme einer Hebebühne besichtigt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug verschmutzt.

BESICHTIGUNGSZUSTAND

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung unzerlegt und befand sich in dem durch den Schaden hervorgerufenen Zustand. Veränderungen waren nicht erkennbar. Das Fahrzeug war fahrbereit aber nur bedingt verkehrssicher (möglicher Achsschaden).


SCHADENHERGANGSSCHILDERUNG

Gemäß den Angaben des Anspruchstellers stand das Fahrzeug des Anspruchstellers ordnungsgemäß geparkt. Das Fahrzeug des Versicherungsnehmers stieß gegen das geparkte Fahrzeug des Anspruchstellers.

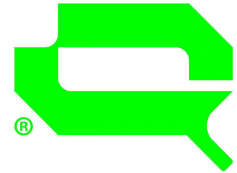

SCHADENFESTSTELLUNG

Hauptbeschädigungsbereich: vorne links

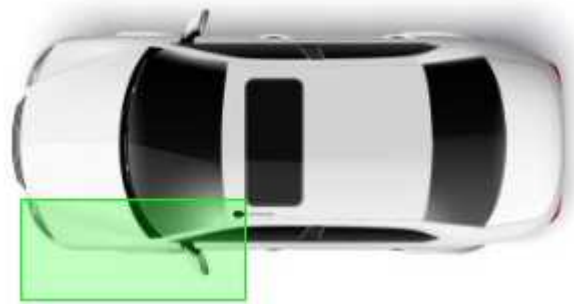

Die am Fahrzeug erkennbaren Beschädigungen wurden durch ein von außen mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis verursacht. Nach Art und Umfang der Beschädigungen am Fahrzeug, erfolgte der Anstoß links seitlich.

Schadensbeschreibung:

Verkleidung-Stoßfänger vorne beschädigt/plastisch verformt – erneuern

=> **Altschaden: Lackierung Stoßfänger vorne beschädigt**

=> **Wertverbesserung berücksichtigt!**

Blende Stoßfänger vorne links beschädigt/verschrammt - erneuern

PDC - Sensor vorne links aussen beschädigt - erneuern

Scheinwerfer vorne links beschädigt - erneuern

Kotflügel vorne links beschädigt/deformiert im Kantenbereich - erneuern

=> **Umfasst: Oberflächenlackierung erforderlich**

=> **Umfasst: Tür vorne links abrüsten und Oberflächenlackierung durchführen**

Motorhaube vorne links Lackierung beschädigt – Lackierung instand setzen

Radlaufblende vorne links beschädigt/verschrammt - erneuern

Radabdeckung vorne links beschädigt/verformt – erneuern

=> **Umfasst: Felge erneuern**


Reifen vorne links (Reifenwand) beschädigt - erneuern

Außenspiegelabdeckung links beschädigt – erneuern

!! Achsvermessung durchführen !!

PLAUSIBILITÄT

Das vorliegende Schadenbild lässt sich mit der beschriebenen Hergangsschilderung in Einklang bringen, wobei die Plausibilität der Schadenschilderung auf Basis der festgestellten Beschädigungen und deren Entstehungsmuster bestätigt werden kann.

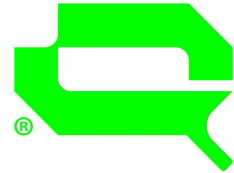

FAHRZEUGZUSTAND / WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

Der Fahrzeugzustand, am gegenständlichen Fahrzeug, wurde nach äußeren Befund ohne Demontage festgestellt. Alle Angaben und Ermittlungen beziehen sich ausschließlich auf den Tag der Besichtigung.

Als Zustandsangaben wurden wesentliche Faktoren berücksichtigt, die den Wert des Fahrzeuges gegenüber dem durchschnittlichen Erhaltungszustand anderer Fahrzeuge gleichen Typs und Alters, insbesondere im Hinblick auf die Nutzungsmöglichkeit, wie die Betriebs- und Verkehrssicherheit erhöhen bzw. vermindern.

Als Vorschäden werden diejenigen Beschädigungen eines Fahrzeuges bezeichnet, die zu einem früheren Zeitpunkt vorlagen, zwischenzeitlich jedoch behoben wurden. Die nachstehend eingeklammerten Werte entsprechen der gemessenen Lackschichtstärke in μm (Mikrometer).

Am Fahrzeug wurde eine gleichmäßige Lackstärke dokumentiert was aus Sachverständigensicht instandgesetzte Altschäden an messbaren Bauteilen ausschließt.

Die Beschädigungen die am Fahrzeug noch nicht instandgesetzt wurden, werden als Altschäden deklariert. Außer den normalen, auf Laufleistung und Alter bezogenen Gebrauchsspuren waren folgende Altschäden erkennbar:


- Verkleidung-Stoßfänger vorne rechts Lackierung beschädigt (leicht) => Wertverbesserung berücksichtigt!

REPARATURKOSTENERHÖHUNG

In der vorliegenden Reparaturkalkulation sind nur die zum Zeitpunkt der Besichtigung erkennbaren und mutmaßlichen Beschädigungen enthalten.

Es ist durchaus möglich, dass sich während der Reparatur noch verborgene Schäden herausstellen, die zu einer Ausweitung des Reparaturumfanges, bzw. dadurch zu einer Änderung des Reparaturweges führen können. Ebenso können die unter - P - prüfen angegebenen Positionen zu einer Erhöhung der Reparaturkosten führen.

In diesem Fall wird um sofortige Benachrichtigung durch die Reparaturfirma gebeten. Das Fahrzeug wird dann vom Unterzeichner nachbesichtigt. Die Reparatur-Kalkulation wird dann korrigiert und die zusätzlichen Beschädigungen auf Fotos festgehalten.

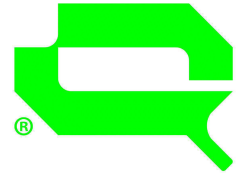

VERMESSUNG

Zur abschließenden Schadenfeststellung ist eine optische bzw. elektronische Achsvermessung vor der Reparatur notwendig.

KALKULATIONSGRUNDLAGEN / BETRIEBSPARAMETER

Die Reparaturkosten-Kalkulation wurde nach dem System SD3 CalculateExpert erstellt. Die angegebenen Ersatzteilpreise sind empfohlene Richtpreise des Herstellers. Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) entsprechen den Herstellervorgaben. Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden durch den Sachverständigen festgelegt.

Stand bei der Gutachten-Erstellung der Reparaturbetrieb bereits fest, wurde für Mechanik, Karosserie- und Lackierarbeiten der Stunden-Verrechnungssatz des beauftragten Reparatur-Betriebs übernommen.

Wird die Schadensabwicklung auf Gutachten-Basis (fiktive Abrechnung) durchgeführt, wird bei Fahrzeugen die nicht älter als 3 Jahre sind, die Stundenverrechnungssätze entsprechen den durchschnittlichen ortsüblichen Stundenverrechnungssätzen der von dem Versicherer üblicherweise herangezogenen Referenzwerkstatt aus dem regionalen Wirtschaftsraum des Geschädigten zu Grunde gelegt.

Bei Fahrzeugen die älter als drei Jahre sind, kann bei fiktiver Abrechnung der Stunden-Verrechnungssatz des jeweiligen regionalen Vertrags-Händlers nur dann zugrundegelegt werden, wenn das Fahrzeug laufend bei einem Vertrags-Händler gewartet wurde und dies durch ein lückenloses Serviceheft nachgewiesen wurde.

REPARATURFÄHIGKEIT

Aufgrund des Fahrzeugalters, der Laufleistung sowie der festgestellten Beschädigungen ist die Durchführung der Reparatur gerechtfertigt.



REPARATURDAUER

ca. in Arbeitstage

3 TAG(E)


Die im Gutachten angegebene Reparaturdauer ist die Standzeit, die für die Reparatur benötigt wird. Wartezeiten die durch Überbelastung der Werkstatt oder durch Verzögerung bei der Ersatzteilbeschaffung oder sonstige Umstände entstehen sind nicht mit eingerechnet und können somit die Reparaturdauer verlängern. Bei der angegebenen Reparaturdauer handelt es sich um Arbeitstage ohne Samstag, Sonn- und Feiertage.

WERTMINDERUNG (merkantiler Minderwert)

Zur Berechnung der Wertminderung wurde eine Mixkalkulation erstellt. Es wurden Berechnungsmethoden angewandt nach BVSK, MFM (Marktrelevanz- und Faktorenmethode) und Methode Halbgewachs.

Da sich diese Berechnungsmethoden auf starre Grenzen bezüglich des Alters, der Kilometerleistung und der Höhe der Reparaturkosten beziehen, obliegt die Entscheidung über die tatsächliche merkantile Wertminderung dem Sachverständigen.

Eine endgültige Stellungnahme zur Wertminderung kann unter Umständen erst nach Beendigung der Instandsetzungsarbeiten festgelegt werden. Dabei müssten besondere Umstände vorliegen wie Farbabweichungen bei der Lackierung oder sichtbare Reparaturspuren soweit sie nicht nachgebessert werden können. Die Wertminderung wurde ausschließlich auf Basis der **Nettowerte** ermittelt.

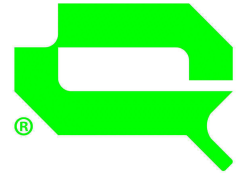

OBERFLÄCHENLACKIERUNG


Am gegenständlichen Fahrzeug ist der Farbton **STAHLBLAU** mit einem **2-Schicht Metallic** Aufbau verarbeitet. Für den in Rede stehenden Farbton sind bis zum heutigen Stand der Technik mehrere Versionen / Ausmischungen zur Verarbeitung möglich.

Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich gewonnenen Erfahrungswerte mit diesem Farbton ist es zwingend erforderlich eine Farbtonangleichung an den im Reparaturbereich angrenzenden Bauteilen durchzuführen um Farbtondifferenzen zu vermeiden.

Hinweis/Hintergrund: Die Werklackierung (Serienlackierung) und die Reparaturlackierung unterscheiden sich deutlich im Lackiervorgang und im Lackaufbau. So wird der Lack in der Werklackierung mit Roboter, elektrostatisch und in der Reparaturlackierung von Hand, pneumatisch aufgetragen.

Unterschiedliche Schichtstärken, welche bei der Werklackierung (100-140 µm) exakt gleichmäßig (plus minus 5%) und der Reparaturlackierung (100-360µm) nicht gleichmäßig (plus minus 50%) aufgetragen werden, führen hier zu Farbtonunterschieden. In der Applikation herrschen in der Werklackierung immer identische Bedingungen in Bezug auf die Luftfeuchte, der Lackiertemperatur und der Trocknungstemperatur. Das ist bei der Reparaturlackierung nicht so. Auch sind in der Pigmentierung der Farbtöne deutliche Unterschiede zu erwähnen. So steht in der Werklackierung eine freie Auswahl der günstigsten Pigmente mit einer komfortablen Toleranz zum OEM-Standard zur Verfügung.

Wo hingegen in der Reparaturlackierung die Farbtöne (ca. 40000) aus nur einer begrenzten Anzahl von Mischfarben (<100) dargestellt werden müssen. Aus diesen besagten Gründen ist es ausgeschlossen, dass eine Lackierung auf Stoß möglich ist. Am angrenzenden Bauteil ist eine Farbtonangleichung zwingend erforderlich.

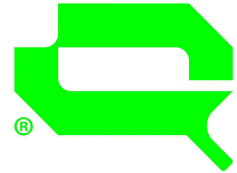


WERTVERBESSERUNG

Am gegenständlichen Fahrzeug wurden Schäden festgestellt, die bereits vor dem aktuellen Schadensereignis bestanden. Diese Altschäden werden im Rahmen dieses Gutachtens gesondert betrachtet, da sie nicht durch das aktuelle Ereignis verursacht wurden und somit bei der Regulierung des aktuellen Schadensfalls wertverbessernd zu bewerten sind. Bei der betreffenden Position wurden Abzüge für eine Wertverbesserung unter der zu Grundelegung des relativen Fahrzeugwertes vorgenommen. Der Abwertungsfaktor wurde prozentual anhand des relativen Fahrzeugwerts berechnet, der sich aus dem Verhältnis des Verkehrswert zum Neupreis ergibt.

Die Bewertung einer Wertverbesserung beeinflusst direkt den finanziellen Fahrzeugwert. Da im Handel solche Wertanpassungen auf gerundete Beträge angewendet werden und die Berechnung der Abzüge auf einer konkreten Grundlage erfolgt, liegt die endgültige Entscheidung über das Vorliegen und die Höhe einer Wertverbesserung im Ermessen des Sachverständigen.

RESTWERT

Der Wiederherstellungsaufwand liegt deutlich unter dem Wiederbeschaffungswert, auf eine Ermittlung des Restwertes wurde verzichtet. Sollte dennoch eine Restwertermittlung gewünscht werden, so ist dies dem Sachverständigen mitzuteilen.

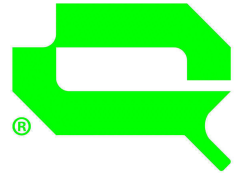


SCHLUSSBEMERKUNG / BILDRECHTE

Die Bildrechte liegen beim Sachverständigen, der das Gutachten erstellt hat und sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an Dritte ohne schriftliche Genehmigung des Sachverständigen ist strafbar und kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, einschließlich straf- und zivilrechtlicher Verfolgung.

Das vorliegende Gutachten wurde unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt, was durch die Unterschrift bestätigt wird.

Kolbermoor, den 30.06.2026

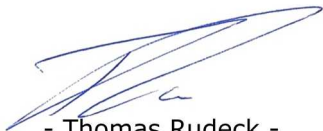

- Thomas Rudeck -
KFZ Sachverständiger



Reparaturkosten-Kalkulation


Vorgangsname 26-30110TR
Anlagedatum 30.06.2026
Ordnungsnummer 125475373 20260630133849906

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Dacia	Amtliches Kennzeichen
Haupttyp:	Sandero III (10.2020->)	
Untertyp:	Stepway Expression	Erstzulassung: 23.07.2025
VIN:	UU1DJF00575141434	Laufleistung laut Anzeige: 27.913 km
DAT Europa-Code®:	01 194 025 034 0004	Fahrzeugfarbe: STAHLBLAU
KBA-Schlüssel:	8212/AFE	Farbcode: TERQH
Motor:	Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE KAT	
Karosserie:	Karosserie: 5-türig	
Getriebe:	Getriebe 6-Gang	
Bauzeit	6655	

Serienausstattung

23509 1-K-Kleber für Scheiben	25391 Kombiinstrument mit Monochrom-Display 3,5 Zoll
26802 Airbag Beifahrerseite	26808 Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
26909 Airbag Beifahrerseite abschaltbar	26901 Kopf-Airbag-System seitlich
26801 Airbag Fahrerseite	34904 Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	20200 Kotflügelverbreiterung
33405 Armlehne für Fahrersitz	12908 Kühlergrill mit Emblem
24400 Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	69082 Lenkrad (Leder-Optik)
24114 Audiosystem: Radio mit DAB+, Touchscreen-Farbdisplay (Media-Display)	69503 Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
18604 Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor	69504 Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
15200 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	47516 LM-Felgen 6,5x16 (Atara)
15807 Außenspiegel Wagenfarbe	80450 Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE KAT
25508 Bordcomputer	18300 Nebelscheinwerfer
16025 Dachreling mit Dachlängsträger modular	77640 Otto-Partikelfilter (GPF)
77290 Eco Mode (Fahrmodusschalter)	60500 Reifen 205/60 R16 ..V
70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	68802 Reifen-Reparaturset
40978 Fahrassistent-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung	25903 Reifendruck-Kontrollsystem
70603 Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	33615 Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
42925 Fahrassistent-System: Müdigkeits-Warner	25699 Schaltpunktanzeige
40799 Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent	19101 Scheibenwischer mit Regensensor
24902 Fahrassistent-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)	18019 Scheinwerfer Eco-LED
42919 Fahrassistent-System: Spurhalteassistent Aktiv	26903 Seitenairbag vorn
42907 Fahrassistent-System: Spurwechsel-Warnsystem	69802 Servolenkung elektrisch
41162 Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige	32704 Sitz vorn links höhenverstellbar
42207 Fahrwerk erhöht	30499 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stepway
35004 Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn	77601 Start/Stop-Anlage
35002 Fensterheber elektrisch hinten	97781 Stepway
35001 Fensterheber elektrisch vorn	00686 Steuer-AV Frontkamera (dynamische Kalibrierung)
20587 Front-/Heckschürze im SUV-Look	21300 Stoßfänger Wagenfarbe
27379 Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar	18913 Tagfahrlicht LED
26712 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	24797 Telefonhalter und USB-Anschluss
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	24955 Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
29200 Innenraumfilter: Pollenfilter	36404 Türgriffe außen Wagenfarbe
39308 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	00037 Wartung: normale Einsatzbedingungen
10005 Karosserie: 5-türig	35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung

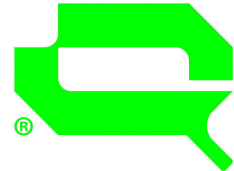

Sonderausstattung

00312 Ausstattungs-Niveau EA2 (siehe Typenschild B-Säule)
15490 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
25800 Einparkhilfe vorn und hinten
41165 Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
75205 Getriebe 6-Gang
28901 Klimaautomatik
12870 Kühlerjalousie, Aktiv
11746 Metallic-Lackierung Iron Blau

00250 Modellpflege
00154 Produktionsstätte: Marokko
39804 Rückfahrkamera
77277 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
02100 Sicherheits-Paket
29500 Sitzheizung vorn
77505 Tankdeckel abschließbar

Zusatzausstattungen

Reifen Vorderachse: 205/60R16 96 V
Reifen Hinterachse: 205/60R16 0

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt


Ersatzteile

Preisdatum 01.06.2026

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	22601	990452196R	ZIERSTREIFEN TUER V.L.U.	1	64,00	64,00
E	23151	963735146R	ABDECKUNG AUSSENSPIEGEL L.	1	53,85	53,85
E	43711	631018101R	KOTFLUEGEL V.L.	1	271,97	271,97
E	43755		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		631447562R	HALTEWINKEL KOTFLUEGEL V.L.U.	1	91,52	91,52
		631415415R	HALTEWINKEL KOTFLUEGEL V.L.O.	1	58,16	58,16
E	43757	638D99038R	BEF.-SATZ KOTFLUEGEL V.L.	1	38,15	38,15
E	43971	638138150R	RADLAUFABDECKUNG V.L.	1	109,08	109,08
E	43978		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		7711780939	KLEBEBAND 9 MM FUER TEILWEISE MONTAGE RADLAUFABDECKUNG V.R.	0,04	104,68	4,19
		8200909084	CLIP FUER TEILWEISE MONTAGE RADLAUFABDECKUNG V.R.	3	3,30	9,90
E	45611	260602561R	LED-SCHEINWERFER L.	1	872,92	872,92
E	47120	600383508R	KLAMMERSATZ STOSSFAENGER V.	1	56,00	56,00
E	47130	620104182Y	STOSSFAENGER OBERTEIL V.	1	460,54	460,54
E	47161	261523351R	SATZ BLENDE NEBELSCHEINWERFER	1	89,49	89,49
E	47255	622231198R	HALTER STOSSFAENGER OBERTEIL L. SEITL.	1	16,11	16,11
E	47303	284425707R	EINPARKHILFE-SENSOR V.L.A.	1	181,19	181,19
E	66501	205/60R16	REIFEN - 205/60R16 96 V	1	133,10	133,10
E	66531	403008531R	STAHLFELGE V.L.	1	156,49	156,49
E	66601	403153464R	RADZIERKAPPE V.L.	1	28,73	28,73

Nebenkosten

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	99051		HOHLRAUMSCHUTZMATERIAL	1	* 15,00	* 15,00

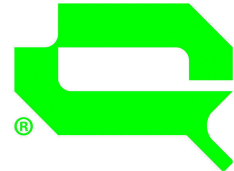

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
T	17479	8286	STEUERGERÄTE MIT DIAGNOSEGERÄT NACH REPARATUR AUSLESEN (VERBUNDARBEIT)	E	3	0,30	230,00	69,00
A	20111	4394	TÜR V.L. A+E	K	1	0,40	230,00	92,00
A	20753	06T0	FENSTERSCHACHTLEISTE V.L.A. A+E	K	1	0,20	230,00	46,00
E	22601	A818	ZIERSTREIFEN TÜR V.L.U. ERS.	K	1	0,50	230,00	115,00
A		7005	TÜRVERKLEIDUNG V.L. A+E	K	1	0,30	230,00	69,00
A		A2C1	TÜRAUSSENGRIFF V.L. A+E (TÜRVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	K	1	0,20	230,00	46,00
E	23151	5486	ABDECKUNG AUSSENSPIEGEL L. A+E/ERS.	K	1	0,20	230,00	46,00
E	43711	A1J0	KOTFLÜGEL V.L. A+E/ERS. UMFASST: STOSSFÄNGER V. KPL. A+E, KOTFLÜGEL V.L. A+E, RADLAUFABDECKUNG V.L.	K	1	1,10	230,00	253,00
S		00K6	RADARSENSOR IM STOSSFÄNGER V. JUSTIEREN (INKL. JUSTAGE-/EINSTELLFAHRT) (VERBUNDARBEIT)	E	3	0,30	230,00	69,00
S		A52K	LED-SCHNURWERFER L. EINSTELLEN	K	1	0,20	230,00	46,00
A		0129	EINFACHE PROBEFAHRT	M	2	0,50	230,00	115,00
A	44210	A15T	MOTORHAUBE A+E	K	1	0,50	230,00	115,00
E	45611	#A0DM	LED-SCHNURWERFER V.L. ERS. (AUSGEBAUT)	K	1	0,10	230,00	23,00
E	47130	A32Y	STOSSFÄNGER OBERTEIL V. AB-/AUFGARNIEREN STOSSFÄNGER OBERTEIL ERS. (AUSGEBAUT) UMFASST: SATZ BLENDE NEBELSCHNURWERFER, HALTER STOSSFÄNGER OBERTEIL L. SEITL.	K	1	1,00	230,00	230,00
E	47303	ARBEITSAUFWAND	EINPARKHILFE-SENSOR V.L.A. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT) UMFASST: STOSSFÄNGER V. KPL. A+E	E	3	0,10	230,00	23,00
E	66501	3120	REIFEN V.L. DEMONTIEREN+MONTIEREN (RAD ABGEBAUT)	M	1	0,20	230,00	46,00
V	97040	3464	FAHRZEUG ACHSGEOMETRIE KONTROLLIEREN (VOR REPARATUR)	M	1	1,20	230,00	276,00

Lackierung

Lackiermethode: Eurolack | Lackart: Metallic (2-Schicht)

LS	DVN	Stufe	Benennung	Std.	Lohn	MK (60,00)	Ges. Pr.
		ARBEITSAUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG TEIL AUSGEBAUT	0,50	115,00	69,00	184,00
		ARBEITSAUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG ZUSATZ FÜR KUNSTSTOFFTEILE	0,50	115,00	69,00	184,00
		ARBEITSAUFWAND	FARBMUSTER ANFERTIGEN (ANZAHL: 1 MAL)	0,30	69,00	41,40	110,40
		ARBEITSAUFWAND	FARBTONANGLEICH MISCHANLAGE	0,30	69,00	41,40	110,40
1	20175	OBERFLÄCHE	TÜR OHNE FENSTERRAHMEN V.L. (TEIL AUSGEBAUT)	0,70	161,00	96,60	257,60
3	23151	NEUTEIL-K-V	ABDECKUNG AUSSENSPIEGEL L.	0,30	69,00	41,40	110,40



LS	DVN	Stufe	Benennung	Std.	Lohn	MK (60,00)	Ges. Pr.
			(TEIL AUSGEBAUT)				
4	43711	NEUTEIL-M	KOTFLUEGEL V.L. (TEIL AUSGEBAUT)	0,90	207,00	124,20	331,20
2	44210	INSTANDSETZ UNG	MOTORHAUBE (TEIL AUSGEBAUT)	2,30	529,00	317,40	846,40
3	47130	NEUTEIL-K-V	STOSSFAENGER V. (TEIL AUSGEBAUT)	0,60	138,00	82,80	220,80
1	47146	OBERFLAECH E-K	ABDECKUNG ABSCHLEPPOESE (TEIL AUSGEBAUT)	0,10	23,00	13,80	36,80

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	Gesamtpreis
+ 3,00% Entsorgungskosten	2.695,39
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	82,48
Gesamtsumme	53,91
	2.831,78

Summenblock Nebenkosten

Nebenkosten	Gesamtpreis
	15,00

Summenblock Arbeitslohn

Karosserie 1
Elektrik 3
Mechanik 1
Mechanik 2

Summe aller Arbeitslöhne

Summenblock Lackierung

Lohn

Lohn

Material

Lackmaterial pauschal (60,00% von 1495,00)



Summe Lackierung

Summe Lohn
Summe Material
Summe Lackierung

Gesamtsummen

Summe Ersatzteile
Summe Nebenkosten
Summe Arbeitslöhne
Summe Lackierung
Reparaturkosten netto
Mehrwertsteuer (19,00%)
Reparaturkosten brutto

Alle Beträge in EUR

Abzüge (NfA, Vorschaden)

RC	DVN	Benennung	Art	Ges. Pr.	%	Abzug
M	47130	STOSSFAENGER V. (TEIL AUSGEBAUT)	Vorschaden	220,80	25,00	55,20
		SUMME LACKPOSITIONEN MIT ANGABE VORSCHADEN	Vorschaden	220,80		55,20

Abzüge (NfA, Vorschaden) netto 55,20
Betrag der Mehrwertsteuer 10,49
Abzüge (NfA, Vorschaden) brutto 65,69

Schluss-Summen

Benennung
Reparaturkosten
- Abzüge (NfA, Vorschaden)
Korrigierte Reparaturkosten

Legende

SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.
DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

^=Steuerneutral Position

APN=Arbeitspositionsnummer

ETN=Ersatzteilnummer

Pr.=Preis

+neue Position aus Reparaturlogik

*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

=Position ist nicht für aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen

A=Zeit gemäß Ausbeulformel


BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Anz.=Anzahl

AW=Arbeitswert

DVN=Datenverarbeitungsnummer

Ges. Pr.=Gesamtpreis

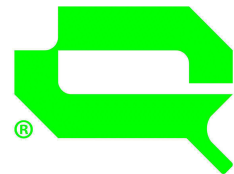

ME=Materialeinheit
MP=Materialpunkte
Std.=Stunde
ZE=Zeiteinheit


Pr./Stk.=Preis pro Stück
MK=Materialkosten
RC=Reparaturcode
Lohn inkl. Mat.=Lohn inkl. Material

Bild Nr. 001



Übersichtsaufnahme vorne links

Bild Nr. 002

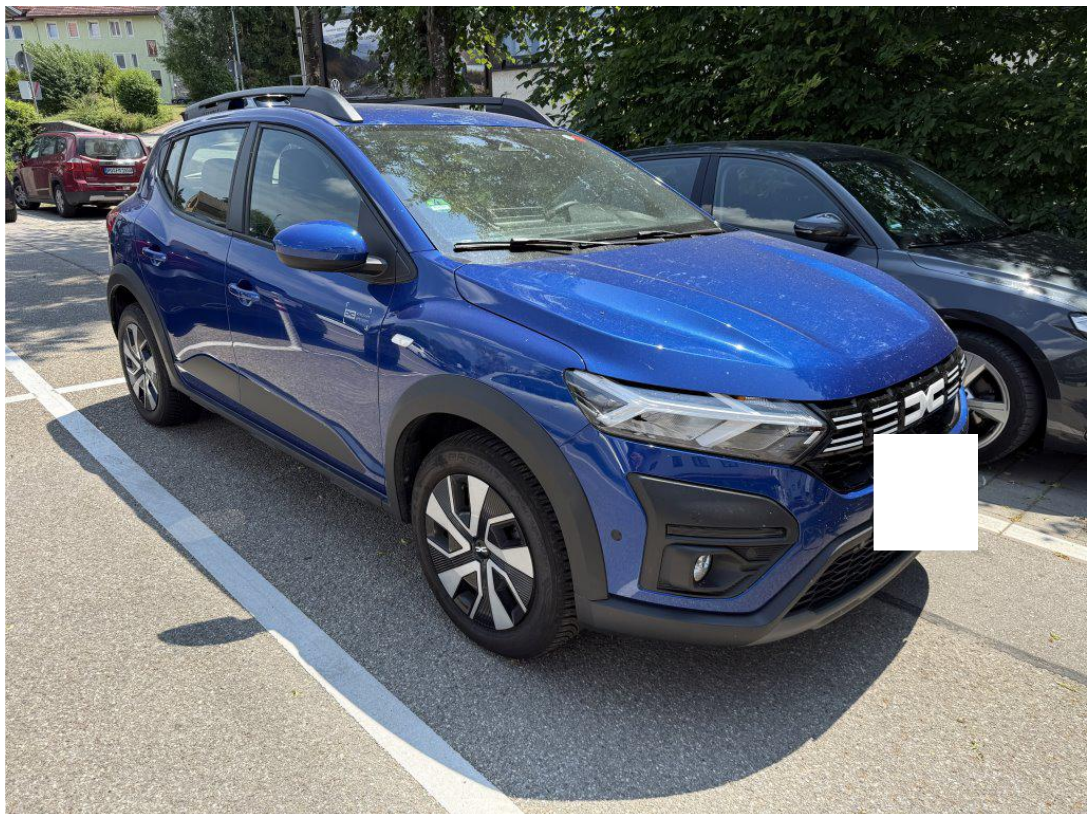

Übersichtsaufnahme vorne rechts

Bild Nr. 003



Übersichtsaufnahme hinten rechts

Bild Nr. 004



Übersichtsaufnahme hinten links

Bild Nr. 005



Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN/VIN)

Bild Nr. 006



Laufleistung (Km)

Bild Nr. 007



Innenraum - Übersicht

Bild Nr. 008



Anstossbereich/Anstosshöhe

Bild Nr. 009



Verkleidung-Stoßfänger vorne beschädigt/plastisch verformt

Bild Nr. 010



Detailaufnahme

Bild Nr. 011



Verkleidung-Stoßfänger vorne beschädigt/plastisch verformt

Bild Nr. 012



Detailaufnahme

Bild Nr. 013



Blende Stoßfänger vorne links beschädigt/verschrammt

Bild Nr. 014



Detailaufnahme

Bild Nr. 015



PDC - Sensor vorne links aussen beschädigt

Bild Nr. 016



Detailaufnahme

Bild Nr. 017



Scheinwerfer vorne links beschädigt

Bild Nr. 018



Detailaufnahme

Bild Nr. 019



Kotflügel vorne links beschädigt/deformiert im Kantenbereich

Bild Nr. 020



Detailaufnahme

Bild Nr. 021



Kotflügel vorne links beschädigt/deformiert im Kantenbereich

Bild Nr. 022



Detailaufnahme

Bild Nr. 023



Motorhaube vorne links Lackierung beschädigt

Bild Nr. 024



Detailaufnahme

Bild Nr. 025



Radlaufblende vorne links beschädigt/verschrammt

Bild Nr. 026



Detailaufnahme

Bild Nr. 027



Radlaufblende vorne links beschädigt/verschrammt

Bild Nr. 028



Detailaufnahme

Bild Nr. 029



Radabdeckung vorne links beschädigt/verformt

Bild Nr. 030



Detailaufnahme

Bild Nr. 031




Reifen vorne links (Reifenwand) beschädigt

Bild Nr. 032



Detailaufnahme

Bild Nr. 033

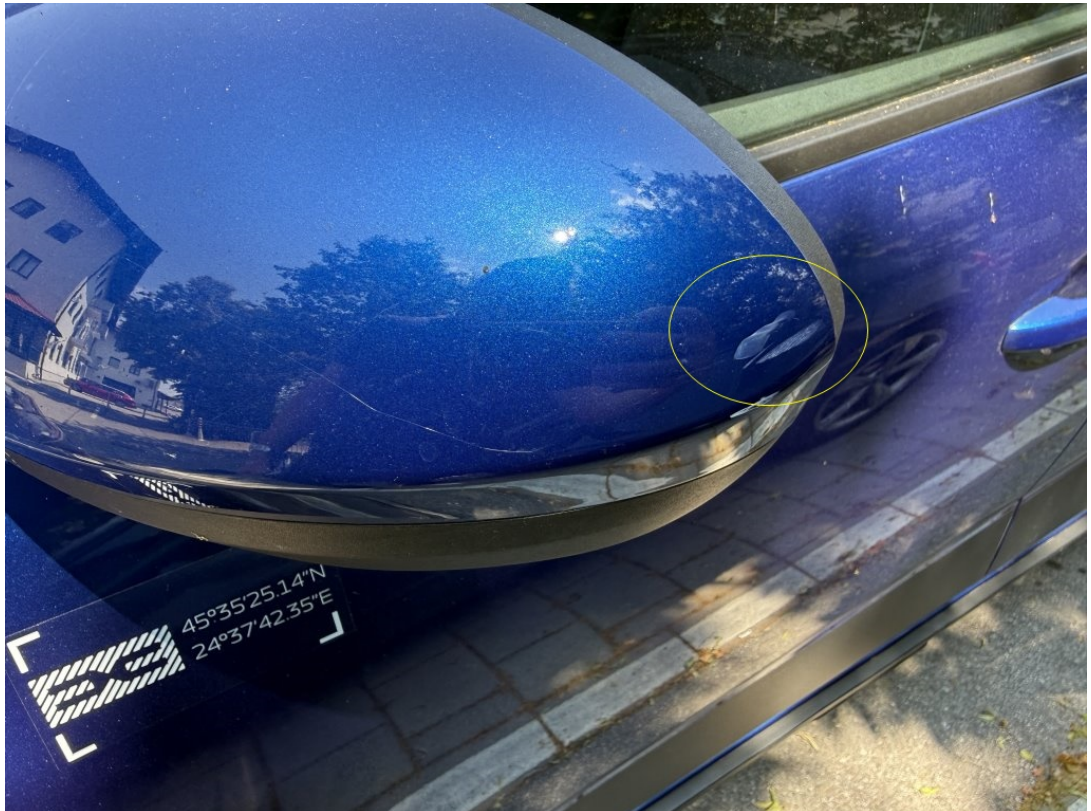

Außenspiegelabdeckung links beschädigt

Bild Nr. 034



Altschaden: Verkleidung-Stoßfänger vorne rechts beschädigt/verschrammt

Bild Nr. 035



Altschaden: Verkleidung-Stoßfänger vorne rechts beschädigt/verschrammt