



Audi A1

EZ 03/2015 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 85.099km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 [DE - LimS3 1.4 TDI (ultra) EU6, basis, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8X7FB020954	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 85.099km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.422 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.195km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Lila	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	300 
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Sport)
- Modellvariante CO2-optimiert (Ausführung e, Ultra)
- Reifen 185/60 R15 ..H
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Stoßfänger lackiert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachhimmel Stoff, titangrau
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zeitgeist
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrer-Informationssystem (FIS)
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Sitz-Paket
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos

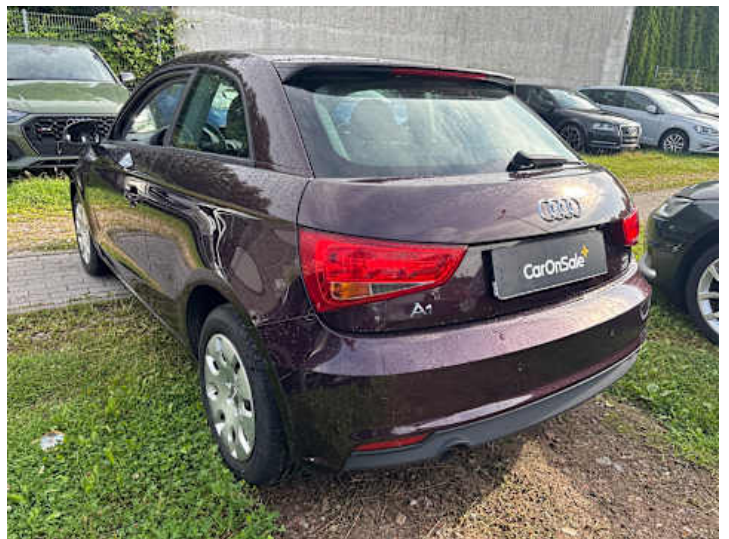





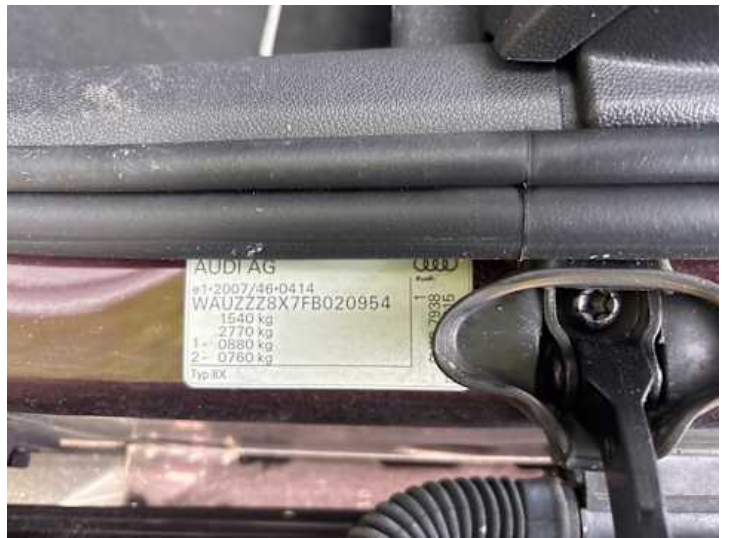

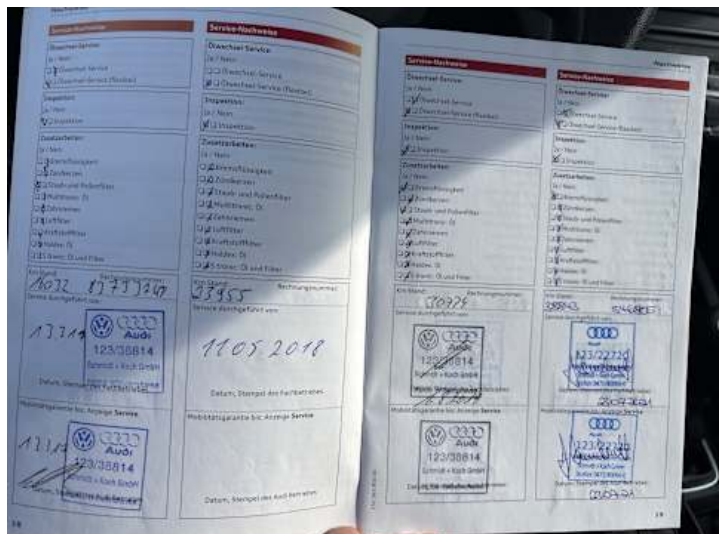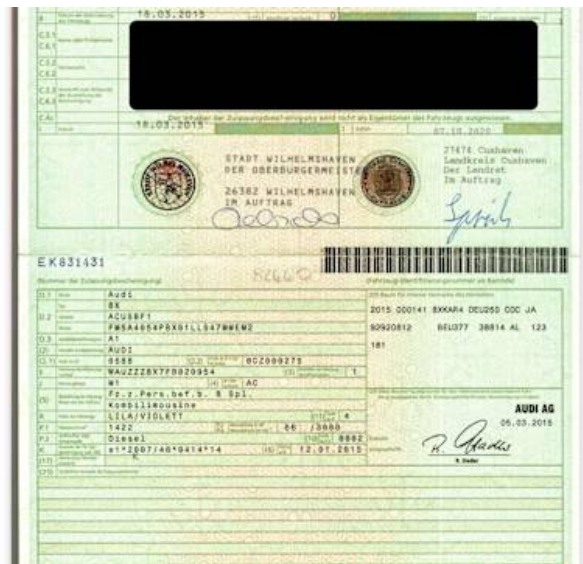

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)