

Ingenieurbüro Schweiger GmbH & Co. KG | Hans-Bunte-Str. 4 | 79108 Freiburg

Firma
Autohaus Ernst + König GmbH
Mooswaldallee 2
79108 Freiburg

ZUSTANDSBERICHT

Gemäß Ihrem Auftrag vom 13.07.2026 wurde ein Zustandsbericht erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ford Kuga (CBS)(2013->) Cool & Connect



Kennzeichen: EM B 1431, FIN: WF0AXXWPMAS43302
Erstzulassung: 16.04.2018, Laufleistung: 86.118km

Auftrag

Auftragsgemäß ist eine Beurteilung (Zustandsbericht) des Fahrzeuges mit folgend aufgeführter Fahrzeug-Ident.-Nr. vorzunehmen. Dieser Zustandsbericht kann Bestandteil eines Kaufvertrages sein. Allgemeine Geschäftsbedingungen: Die Haftung des Sachverständigen ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Die Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Fehlerhaftigkeit des Zustandsberichtes darauf beruht, dass ihm/ihr bezüglich des Fahrzeuges vom Verkäufer unzutreffende Angaben gemacht wurden bzw. ihm/ihr vom Vertragspartner nicht alle für die Erstellung des Zustandsberichtes notwendigen Auskünfte und Unterlagen vollständig und rechtzeitig zur Verfügung gestellt wurden. Der Auftrag wird zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen der GTÜ oder des GTÜ-Partnerbüros erteilt.

GTÜ Sachverständigenbüro	Firma Ingenieurbüro Schweiger GmbH & Co.KG Hans Bunte Str. 4, 79108 Freiburg
Auftraggeber	Firma Autohaus Ernst + König GmbH
Besichtigungsort	Mooswaldallee 2, 79108 Freiburg
Fahrzeughalter	Herr Mike Braun Sonnhalde 8, 79350 Sexau
Vorgangsnummer	SFR06274-26KB
Auftragsdatum	13.07.2026
Besichtigungsdatum	13.07.2026
Tag der Fertigstellung	22.07.2026

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Ford	Amtliches Kennzeichen:	EM B 1431
Modell:	Kuga (CBS)(2013->)	FIN:	WF0AXXWPMAS43302
Untertyp:	Cool & Connect	Erstzulassung:	16.04.2018
KBA:	8566 / BJH	Letzte Zulassung:	03.07.2019
Antriebstechnologie:	Benzin	Laufleistung:	86.118 km (abgelesen)
Antr./Schad.Schl.:	Euro 6	Maße in mm (LxBxH):	4.524 x 1.838 x 1.689
Hubraum:	1.498 ccm	Anzahl Türen:	5
Leistung:	110 kw	Anzahl Sitze:	5
Getriebeart	Manuell	Lackfarbe:	Iridium-Schwarz Metallic
Anzahl Gänge:	6	Anzahl Vorbesitzer	Unbekannt
Antriebsart:	Frontantrieb		
Leergewicht:	1.579 kg		
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.100 kg		
Fahrzeugart:	Pkw		
Bauform:	SUV		

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antischlupfregelung (ASR) (70300), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) (25783), Audiobedienung am Lenkrad (24401), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (15200), Bordcomputer (25508), Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert (39403), Chromeinfassung Seitenscheiben (13002), Dachreling (Aluminium) (16203), Dachspoiler Wagenfarbe (21003), Dimmer Instrumentenbeleuchtung (25240), Easy-Driver-Paket (3514), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) (40307), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) (70603), Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent (40801), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit KomfortschlieÙung (35099), Fußraumleuchte vorn (37615), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (26712), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6 (75211), Innenausstattung: Aluminium-Dekor (31007), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter (29108), Intelligent Protection System (IPS) (37203), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz (39307), Karosserie: 5-türig (10005), Klimaautomatik 2-Zonen (29002), Kühlergrill silber (12921), Lenkrad (Leder 3-Speichen) (69101), Lenkrad mit Schaltwippen (69700), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar (69510), Leuchtweitenregelung (18205), Mittelkonsole mit Armlehne (27004), Modellpflege (250), Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT (82990), My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) (35523), Nebelscheinwerfer (18300), Parkbremse elektrisch (40803), Power KeyFree-Startfunktion (35511), Radstand 2690 mm (71407), Reifen-Reparaturkit (68802), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) (33519), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (77227), Schalt-/Wählhebelgriff Leder (39205), Schaltpunktanzeige (25699), Servolenkung elektrisch (69802), Sitz vorn links höhenverstellbar (32704), Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) (37906), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) (37907), Sportsitze vorn (31901), Start/Stop-Anlage (77601), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum (39007), Tagfahrlicht (18904), Tagfahrlicht LED (18913), Türgriffe außen Wagenfarbe (36404), Unterfahrschutz (12500), Unterfahrschutz hinten (12502), Verglasung getönt (22000), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten (37110), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301), Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor (20041)

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) (14204), Fußmatten Teppich (28404), Lackierung Iridium Schwarz Mica (11594), Sicht-Paket (1906), Winter-Paket (2400)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe

Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN
Letzter Service	66.381 km	11.07.2024
Nächster Service	86.381 km	11.07.2025
Nächste HU		04.2027

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Hankook (Allwetter) Leichtmetall / KBA50632	235/55 R 17 103 W	3 mm Nicht in Ordnung	2622
R Hankook (Allwetter) Leichtmetall / KBA50632	235/55 R 17 103 W	3 mm Nicht in Ordnung	2622
Achse 2			
L Hankook (Allwetter) Leichtmetall / KBA50632	235/55 R 17 103 W	6 mm In Ordnung	2622
R Hankook (Allwetter) Leichtmetall / KBA50632	235/55 R 17 103 W	6 mm In Ordnung	2622

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Tirefit

Lackmessung

Untersuchungsergebnis: Es wurde Lackschichtdicken von 123µm bis 194µm gemessen.

Zustandsbeschreibung

BAUGRUPPE	ZUSTAND / FESTSTELLUNGEN
Motorhaube	Antrag evtl. Harz
Fußraum vorne links / Fußmatte	Beschädigt
Motorraum / Dämmmatten	Beschädigt
Bremsanlage vorne / Brems Scheibe	Verschleißmaß (23mm) erreicht
Tür vorne links	Delle und Lackschäden
Türeinstieg hinten links	Verkratzt
Stoßfänger hinten	Lackbeschädigt
Handschuhfach	Verkratzt
Kotflügel vorne rechts	Verkratzt

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

KFZ-Sachverständiger

Joachim Kaltenbach

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6

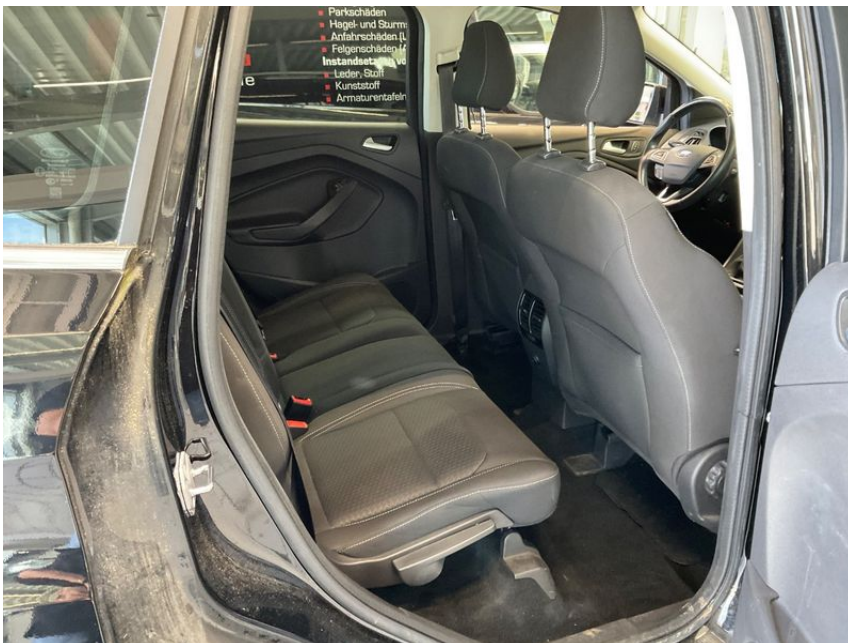


Bild 7



Bild 8

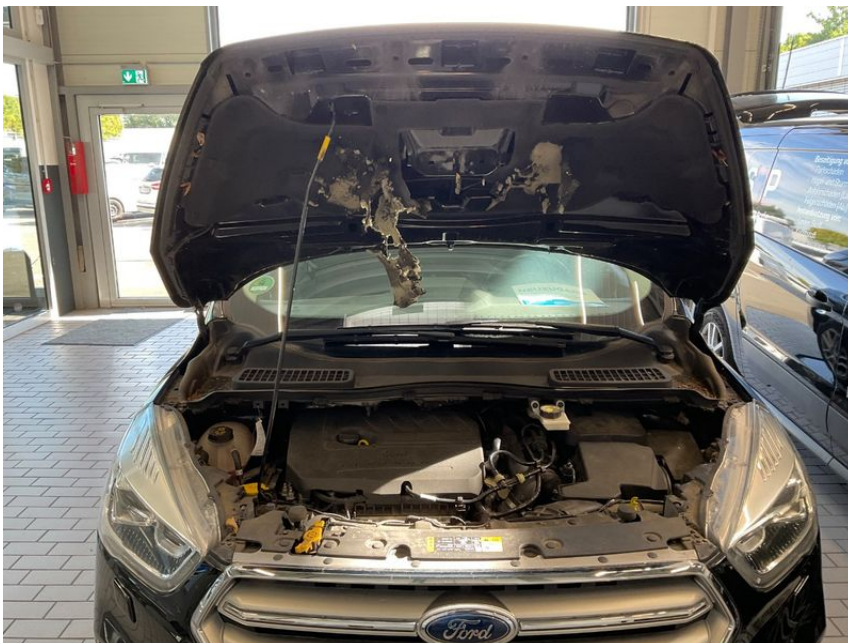


Bild 9



Bild 10



Bilder Feststellungen

Bild 11



Nr.: 1

Baugruppe: Motorhaube

Beschädigungsart: Antrag evtl.
Harz

Bild 12



Bild 13



Bild 14



Nr.: 2

Baugruppe: Fußraum vorne
links / Fußmatte

Beschädigungsart: Beschädigt

Bild 15



Nr.: 3

Baugruppe: Motorraum /
Dämmmatten

Beschädigungsart: Beschädigt

Bild 16



Bild 17



Bild 18



Bild 19



Nr.: 4

Baugruppe: Bremsanlage
vorne / Bremsscheibe

Beschädigungsart:
Verschleißmaß (23mm) erreicht

Bild 20



Bild 21



Nr.: 5

Baugruppe: Tür vorne links

Beschädigungsart: Delle und
Lackschäden

Bild 22



Bild 23



Nr.: 6

Baugruppe: Türeinstieg hinten links

Beschädigungsart: Verkratzt

Bild 24



Bild 25



Nr.: 7

Baugruppe: Stoßfänger hinten

Beschädigungsart:

Lackbeschädigt

Bild 26



Bild 27



Nr.: 8

Baugruppe: Handschuhfach

Beschädigungsart: Verkratzt

Bild 28



Bild 29



Nr.: 9

Baugruppe: Kotflügel vorne
rechts

Beschädigungsart: Verkratzt

Bild 30

