



PROTOKOLLNUMMER: 44865546

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.04.2026

Gutachten

Betreff

Leasingbewertung

Besichtigungsdatum / Ort

10.04.2026

Fahrzeug-Identnummer

WBATA610309L18246



PROTOKOLLNUMMER: 44865546

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.04.2026

Gutachten

Betreff

Leasingbewertung

Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X5 xDrive45e
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CXH 00145
Fahrzeug-Identnummer	WBATA610309L18246
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	04.04.2022 / 04.04.2022
Nächste HU	04/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	144.405 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	475 Black-sapphire
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf
Hubraum / Leistung	2.998 ccm/ 210 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	3.150
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Braun



PROTOKOLLNUMMER: 44865546

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.04.2026

Anzahl Schlüssel	3 von 3 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	21.000 km
Durchgeführte Wartungen	25.11.2025 bei 132.282 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 265/50 R19 110H	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	4 / 4
#2 265/50 R19 110H	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	4 / 4

Zusatzbereifung / Felge

#1 275/40 R21 107Y	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	5 / 5
#2 315/35 R21 111Y	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr - durchführen
2	2.Radsatz	2.Radsatz (Sommerräder ummontieren) - de-/montieren
3	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
4	Tür vorn links	Tür (Erschwerter Aufwand) - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckbereich	Kofferboden - Kratzer - kein Abzug
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug
4	Tür vorn links	Tür (Innen) - Kratzer - auslegen / polieren
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
6	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug
7	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - auslegen / polieren
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

**Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Alle elektrischen Verbraucher geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fahrzeug steht auf Winterrädern

Sommerräder im Fahrzeug

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 16 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 44865546

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.04.2026

Übersichtsfotos

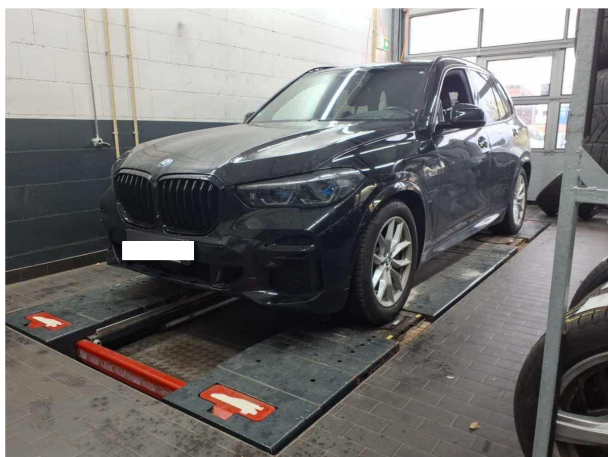


Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)

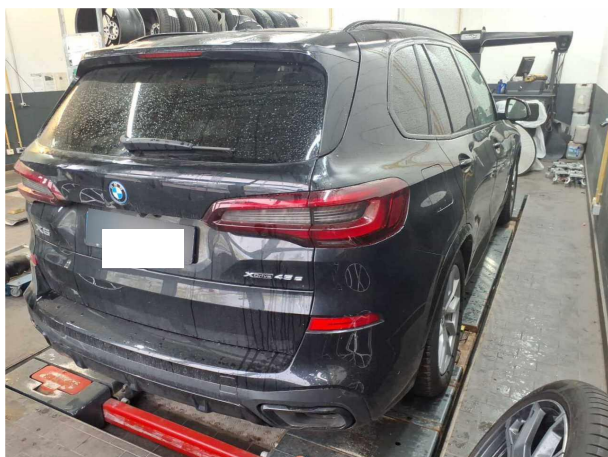


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 44865546

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.04.2026

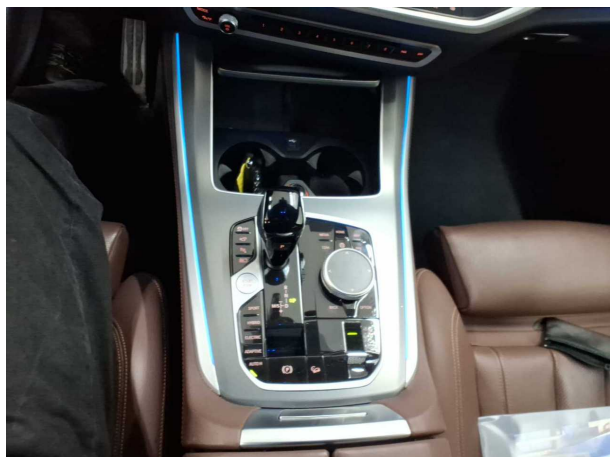


Abbildung 7: Innenraum vorne

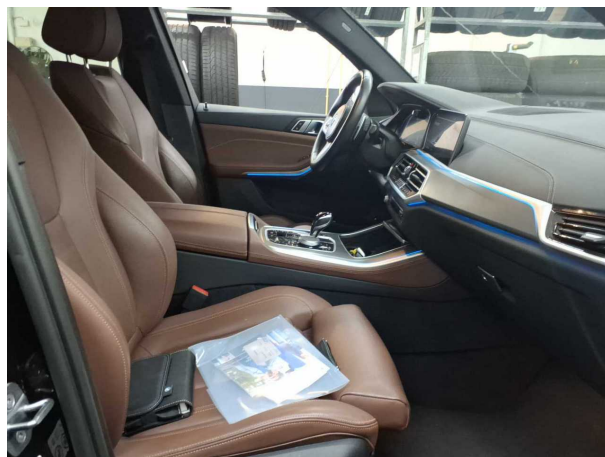


Abbildung 8: Innenraum vorne

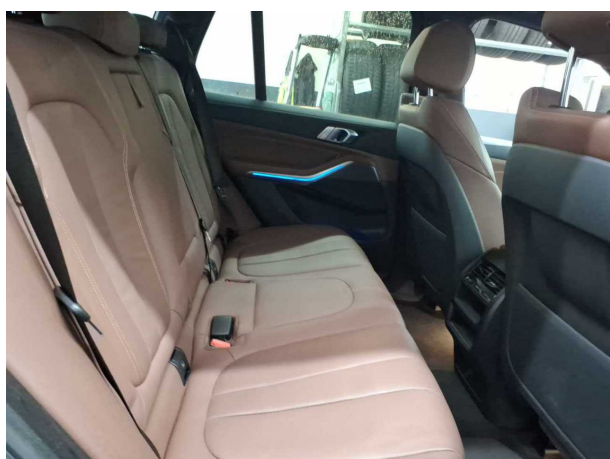


Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 44865546

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.04.2026



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung

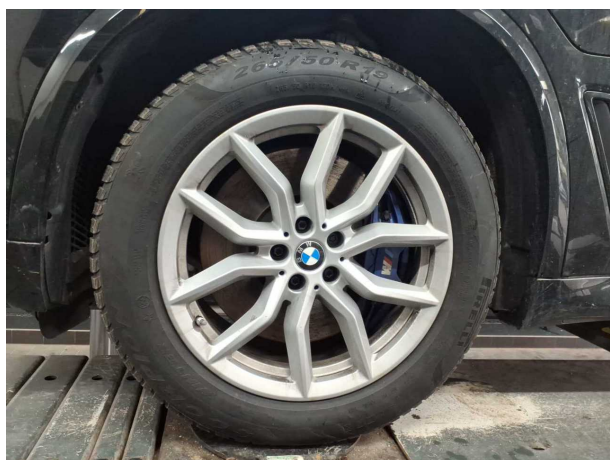


Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 44865546

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.04.2026

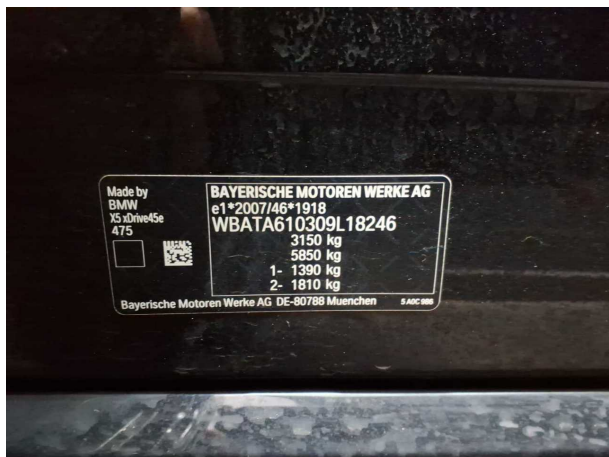


Abbildung 19: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 44865546

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.04.2026


Beschädigungsfotos




Beschädigung 3: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren

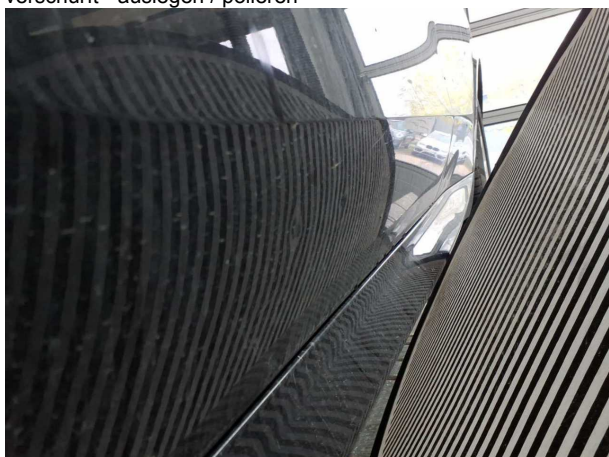

Beschädigung 4: Tür vorn links: Tür (Erschwerter Aufwand) - Delle(n) - sanft instandsetzen

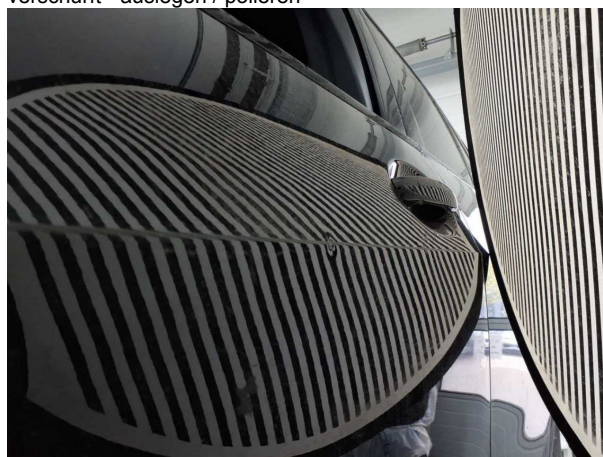

Beschädigung 4: Tür vorn links: Tür (Erschwerter Aufwand) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Tür vorn links: Tür (Erschwerter Aufwand) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Gebrauchsspur 1: Heckbereich: Kofferboden - Kratzer - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 44865546

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 10.04.2026



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links -
Kratzer - kein Abzug

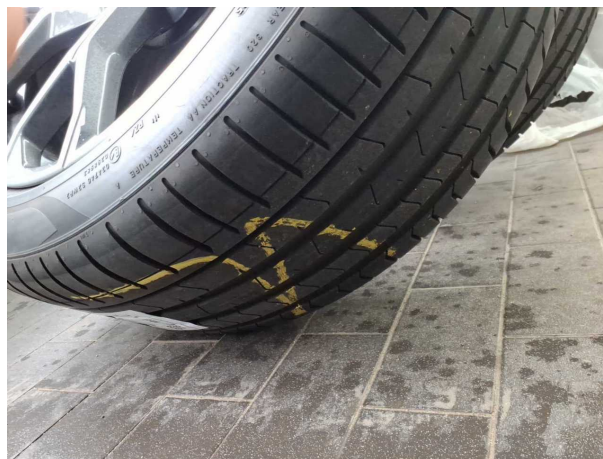


Gebrauchsspur 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links -
Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links -
Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links -
Kratzer - kein Abzug

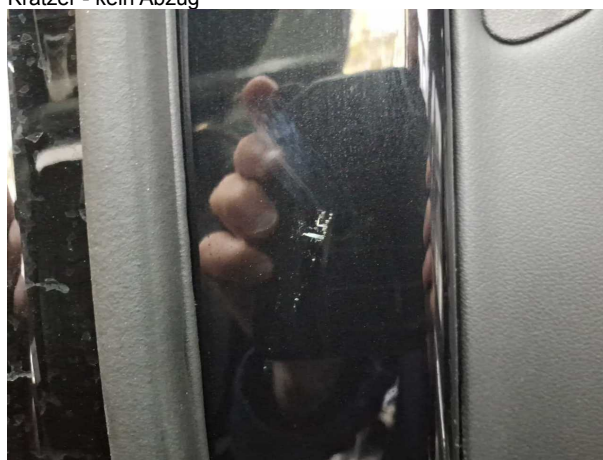

Gebrauchsspur 4: Tür vorn links: Tür (Innen) - Kratzer -
auslegen / polieren

PROTOKOLLNUMMER: 44865546

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 10.04.2026



Gebrauchsspur 5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Gebrauchsspur 5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren

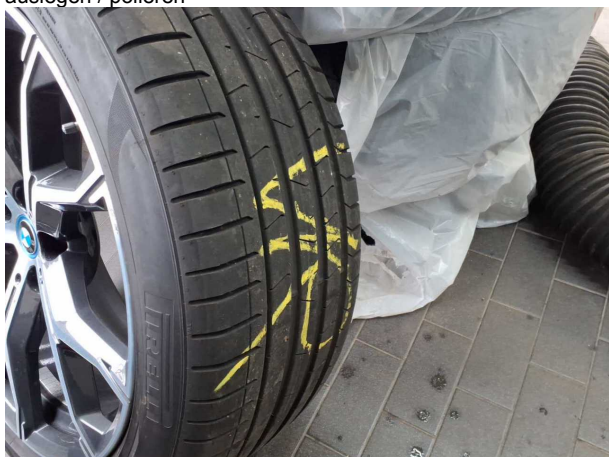

Gebrauchsspur 10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug