



## Volkswagen Transporter lang FWD

EZ 02/2021 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 176.934km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 41\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                        |                                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Transporter lang FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d-T, 2019 - 2021] |                                                                   |                                          |
| Kategorie<br>Kastenwagen                                   | FIN<br>WV1ZZZ7HZMH067843                                                               | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>176.934km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>02/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                       | Leistung<br>150 PS (110 KW)                                       | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                    | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                 | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                            | Sitze<br>2                                                                             | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>02/2021                                              | Farbe<br>Weiß                                                                          | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                              |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                          | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                         |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                        | CO2-Emissionen<br>216g/km (WLTP)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>8.2l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

  
(4 mm)

Vorne rechts

  
(4 mm)

Hinten links

  
(4 mm)

Hinten rechts

  
(4 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 135                                                                                     | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 310  | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | 120                      |
| Seitenteil hinten links | 130                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 105                                                                                     | Heckklappe               | 130                      |
| Dach                    | 145                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

- |                                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| • Radioempfang digital (DAB+)                               | • Radstand 3400 mm                          |
| • Rußpartikelfilter                                         | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts                      | • Servolenkung elektro-mechanisch           |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar            | • Start/Stop-Anlage Motor                   |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)              | • Wärmeschutzverglasung                     |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |                                             |



## Sonderausstattung

- |                                                                                                                |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Abfallbehälter                                                                                               | • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus                                                  |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h) | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion                                             |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten                                                           | • Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung                 |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor                                                            | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum                                                              | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                                                        |
| • Haltegriffe A-Säulen                                                                                         | • Handschuhfach beleuchtet                                                                |
| • Heckflügeltüren ohne Verglasung                                                                              | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn                                           |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)                                                                            | • LKW-Zulassung                                                                           |
| • Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster                                                                          | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                                                       |
| • Leuchtweitenregelung automatisch                                                                             | • Multifunktionsanzeige Plus                                                              |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                                                              | • Notrufsystem                                                                            |
| • Reifenkontroll-Anzeige                                                                                       | • Reserverad in Fahrbereifung                                                             |
| • Scheinwerfer LED                                                                                             | • Schriftzug Transporter am Kotflügel                                                     |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks                                                                         | • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz                                              |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar                                                             | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz                                      |
| • Sonnenblenden mit Spiegel                                                                                    | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)                                       |
| • Tagfahrlicht LED                                                                                             | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch                                        |
| • Verzurrösen verstärkt                                                                                        |                                                                                           |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





# Fahrzeugfotos







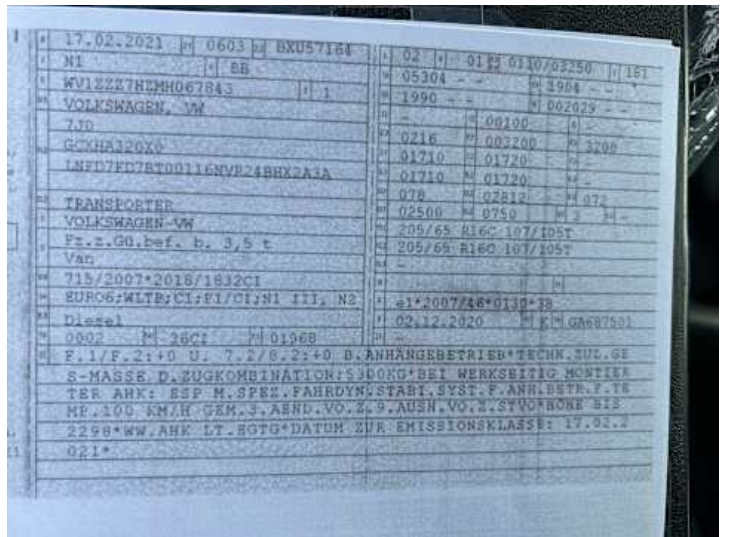

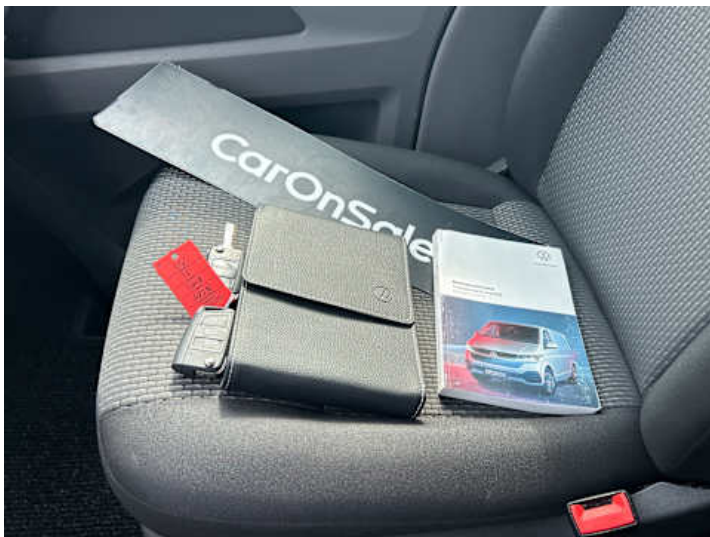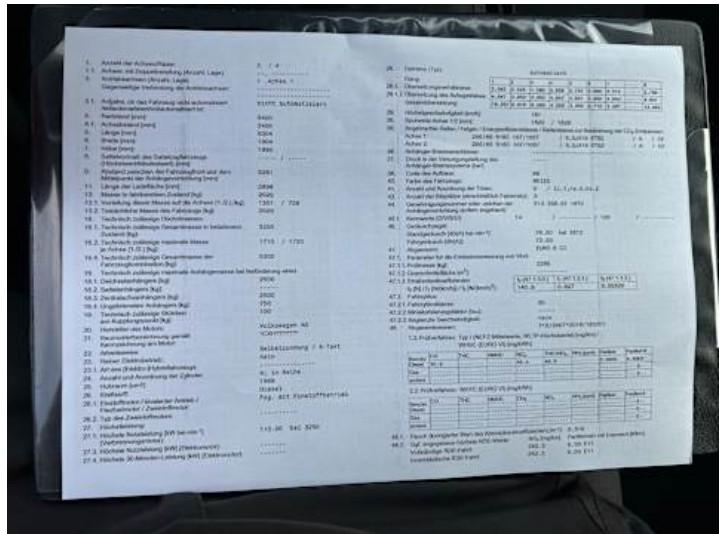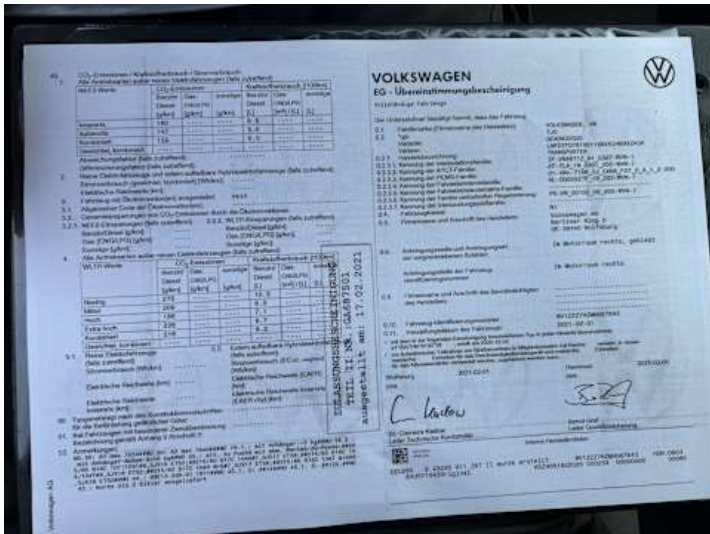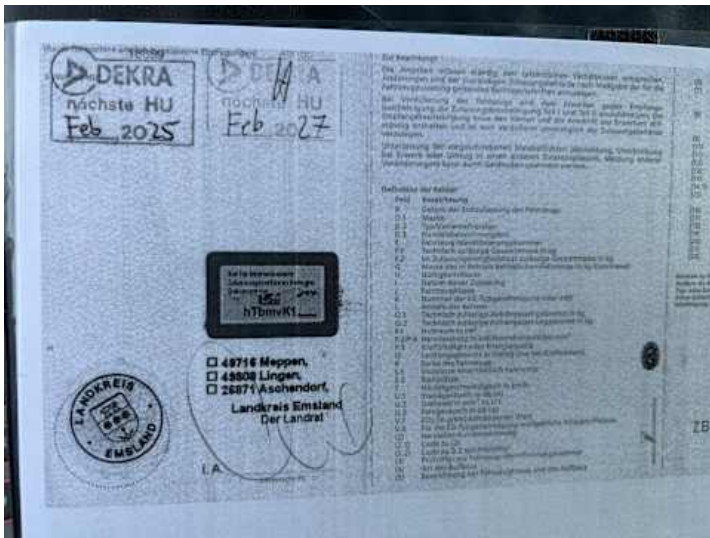

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

---



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Steinschlag)