

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

20.07.2026 19:55

Berichts-Nr:

FIN:

TMBLJ7NU6P5033161



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASQ
Erstzulassungsdatum:	23.02.2023
Laufleistung:	117.656 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" inkl. SAFE System	Chrom-Paket
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"SUNSET"	DAB - Digitaler Radioempfang
"TOUR" (DE) ohne MATRIX HSW	Dachreling, schwarz
"Virtual Cockpit"	Dachspoiler
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
2 Leseleuchten vorn	Dämpfung vorn
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dekor-Einlagen
3. Kopfstütze hinten	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Drehstromgenerator 180 A
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einparkhilfe
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablagenpaket 3	Elektrische Luftzusatzheizung
Aero Kappe schwarz matt	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Allradantrieb	Embleme
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Außen-Sound Standard	Fahrerkniefairbag
Außenspiegel links, konvex	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Betriebsspannung 12 V	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bremsbelagverschleißkontrolle	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Brillen-Ablage/Halter	Hinterachsgewicht Ausführung 1
	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
 Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
 Innenspiegel automatisch abblendbar
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Kindersicherung, manuell
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
 Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
 Klimakomfortscheibe
 Komfortausstattung
 Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
 Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kühlerschutzgitter
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED- Hauptscheinwerfer
 LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
 Leergewichtsbereich 1
 Leichtmetallräder "SCUTUS" grau 7J x 17" - 4 Stk.
 Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
 Leuchtweitenregulierung
 Linkslenker
 Luftfilter für staubreiche Länder
 Mit Adapter
 Mittelarmlehne vorn
 Modul Boden hinten Ausführung 7
 MPV
 Müdigkeitserkennung
 Navi Amundsen + Web radio
 Nebelscheinwerfer
 Nebelschlussleuchte
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung
 Normal-Lackierung
 Normalsitze vorn
 Notrufsystem eCall+
 Ohne "drive select"
 Ohne Ablagekästen im Kofferraum
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Anschlussgarantie
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Durchladeeinrichtung
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Emblempaket
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Halter
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Ladeboden
 Ohne Ladedose
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Multifunktionskamera
 Ohne Schmutzfänger
 Ohne Spurhalteassistent
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Verkehrszeichenerkennung
 Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Pannen-Set
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 225/55 R17 97V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruckkontrolle
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Scheinwerferreinigungsanlage
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sondermodell 2022
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tankdeckel
Technology Amundsen Plus (Web Radio) für AM
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	3,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	3,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	4,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
3	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLJ7NU6P5033161

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

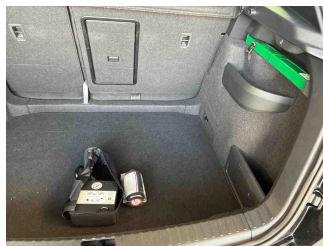

Equipment - Bordwerkzeug

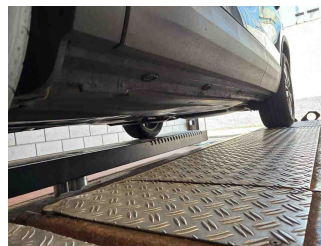


Seitenansicht - Schweller links

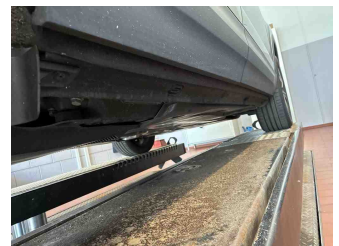


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

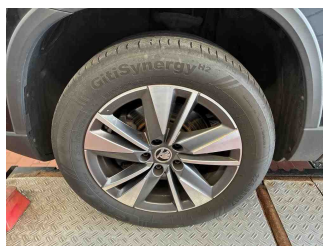


Räder - Rad montiert vorne
links

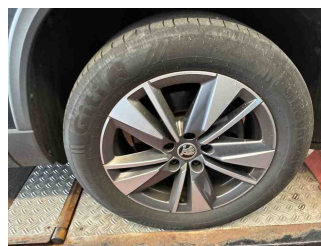

Räder - Rad montiert vorne
rechts

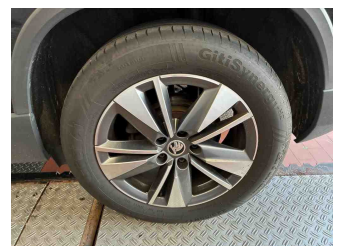


Räder - Rad montiert hinten
links

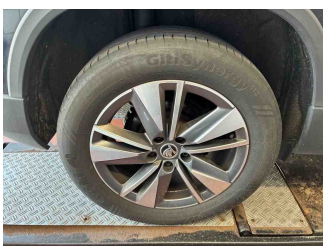


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

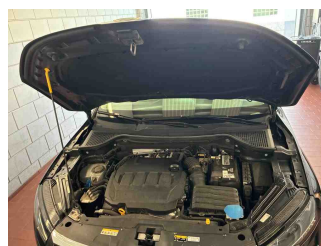


Fahrzeug - Motorraum offen

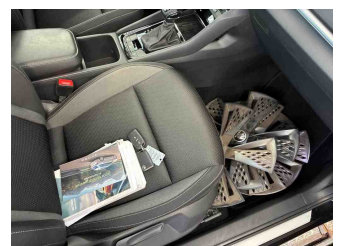

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

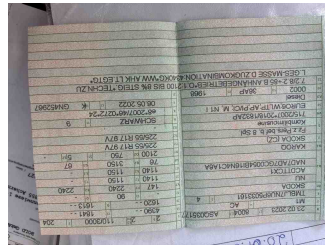


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung

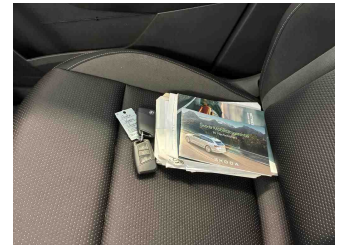

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

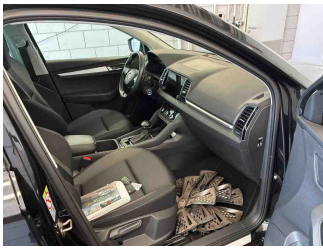

Innenraum - vorne

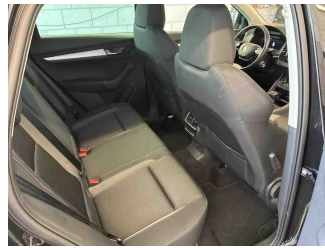


Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan

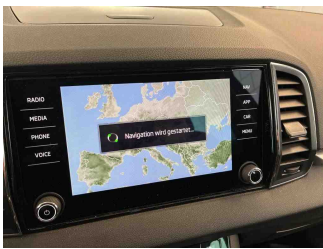



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

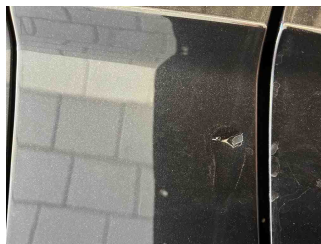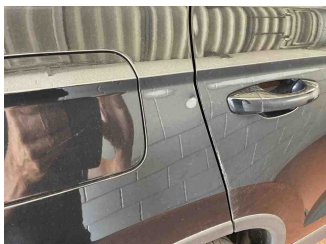



3 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

2x drücken, 1x Gebrauchsspur

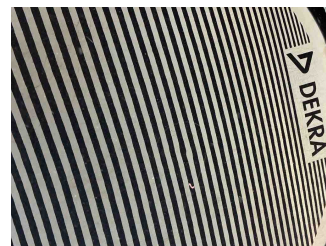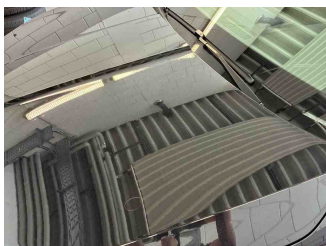

4 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

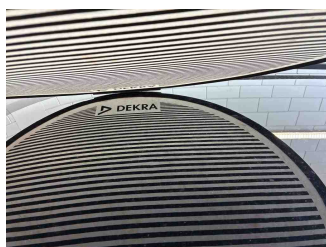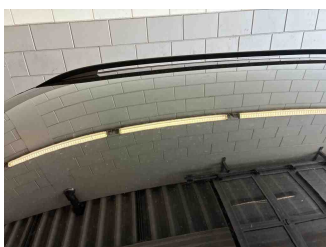

5 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

zerkratzt, Minderwert

