



Dacia Sandero Laureate

EZ 06/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 75.093km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Laureate [AT - LimS5 1,2 16V EU4, Laureate, 2009 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN UU1BSDBNH41245484	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.093km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm) Kratzer	(5 mm) Kratzer	(5 mm) Kratzer

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm) Reifenschäden: Kratzer	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	190 	Heckklappe	200 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektro-Paket
- Gepäckraumabdeckung
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelkonsole Chrom, satiniert
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- SUV-Paket
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Chrom, satiniert
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen vorn crash-optimiert
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINGRAU
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen Chrom, satiniert
- Wegfahrsperre mit Transponder

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio-CD 4 x 15 Watt
- Cool & Sound-Paket
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos









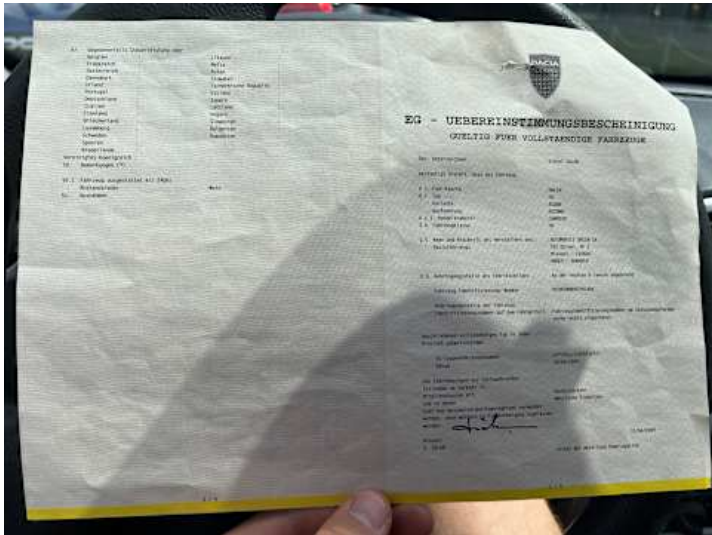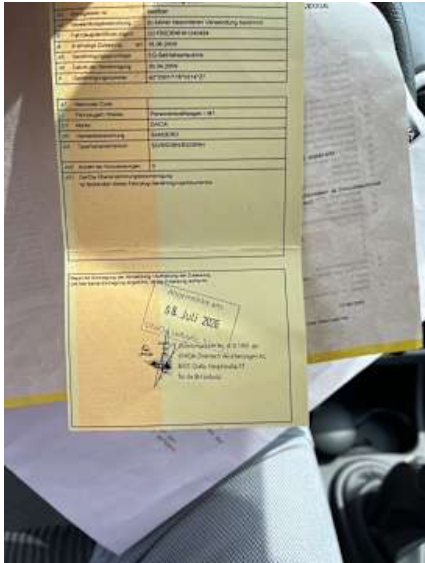




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)

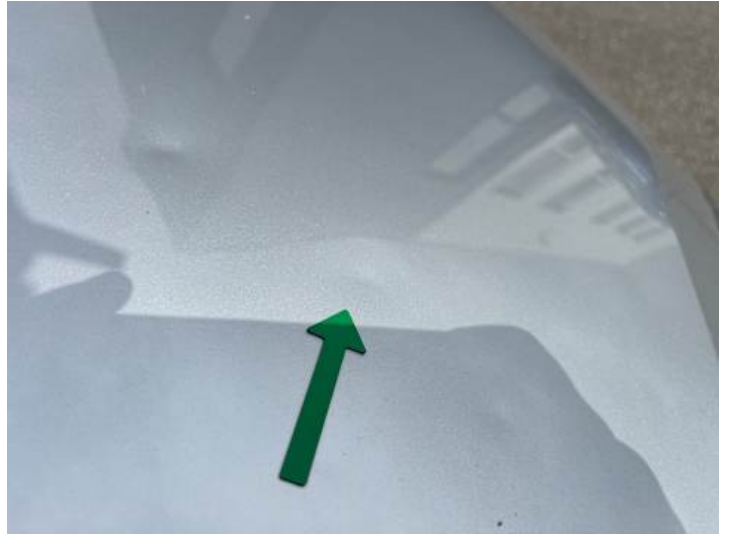

Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)