

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

19.08.2026 15:33

Berichts-Nr:

FIN:

TMBJF7NU1P5008077



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / AVU
Erstzulassungsdatum:	28.07.2022
Laufleistung:	95.325 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.000 KM



» Fahrzeugausstattung

"KESSY GO" ohne SAFE System	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
"Virtual Cockpit"	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Einparkhilfe vorn und hinten
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad und Schaltwippen für das DSG	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
3. Kopfstütze hinten	Elektrische Luftzusatzheizung
4 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Entriegelung Hintersitz mechanisch
7-Gang-Automatikgetriebe	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
8 Lautsprecher (passiv)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrerknieschutz
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Ablagenpaket 3	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Aero Kappe schwarz matt	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel links, konvex	Feststellbremse
Außenspiegel rechts, konvex	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug	Hinterachse "Standard"
Bremsbelagverschleißkontrolle	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Brillen-Ablage/Halter	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Chrom-Paket	Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
DAB - Digitaler Radioempfang	Innenspiegel automatisch abblendbar
Dachreling, schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachspoiler	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekor-Einlagen	Kindersicherung, manuell
Doppelton-Signalhorn	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Drehstromgenerator 140 A	Klappbare Haltegriffe, mehrteilig



Klimaanlage mit elektronischer Regelung

Komfortausstattung

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kühlerschutzgitter

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer

LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "SCUTUS" 7J x 17" - 4 Stk.

Leseleuchte vorn

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Luftfilter für staubreiche Länder

Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)

Mittelarmlehne vorn

Modul Boden hinten Ausführung 7

MPV

Müdigkeitserkennung

Navi Amundsen + Web radio

Nebelscheinwerfer

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Normalsitze vorn

Notrufsystem eCall+

Ohne "drive select"

Ohne Ablagekästen im Kofferraum

Ohne Adapter

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängenvorrichtung

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Durchladeeinrichtung

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Emblempaket

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Fußmatten

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Halter

Ohne Innenleuchte im Fußraum

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladeboden

Ohne Ladedose

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Lichtassistent

Ohne Multifunktionskamera

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzheizung

Ohne Spurhalteassistent

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Pannen-Set

Parking Paket

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung



Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tankdeckel
Technology Amundsen Plus (Web Radio)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfamt Deutschland
Variante Grundausrüstung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2030

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Alufelge vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJF7NU1P5008077

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

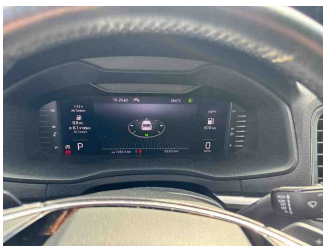


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

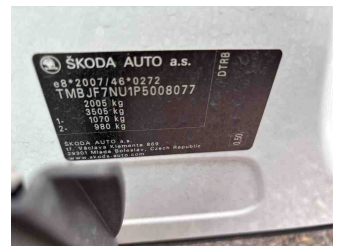

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts

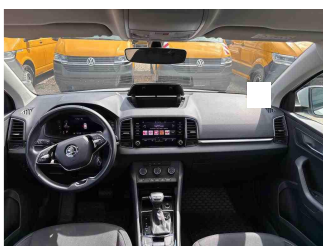

Innenraum - Mittelkonsole

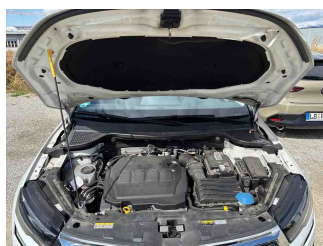

Fahrzeug - Motorraum offen

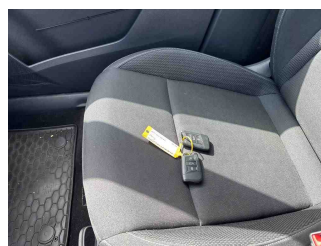

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

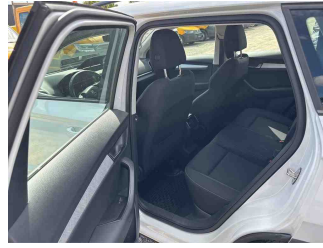

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

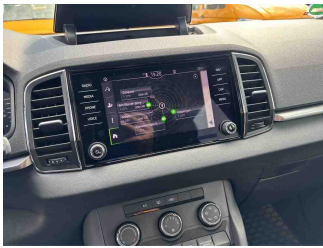

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)





2 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

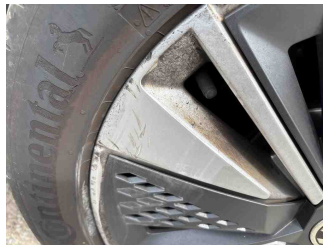

3 - Alufelge vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



4 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

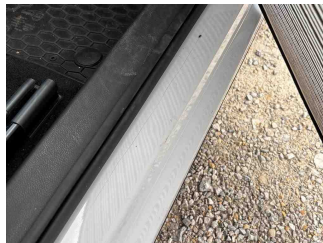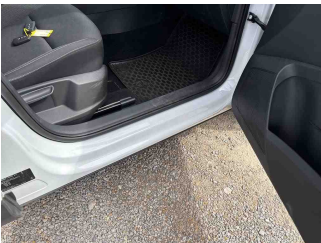

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

