



Opel Zafira Family

EZ 05/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 121.341km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Family [DE - Van5 1.8 EU5, Family, (Facelift) 2011 - 2014]		
Kategorie Van	FIN W0LOAHM75E2071082	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.341km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Die Felgen haben Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	165 
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	125	Heckklappe	145
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 5-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole Mattchrom
- Motor 1,8 Ltr. - 103 kW 16V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Flexx-Paket (Flex-Organizer)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Triple-Info-System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Touch & Connect) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Bordcomputer | • Check-Control-System |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Klimaautomatik |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)




Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)

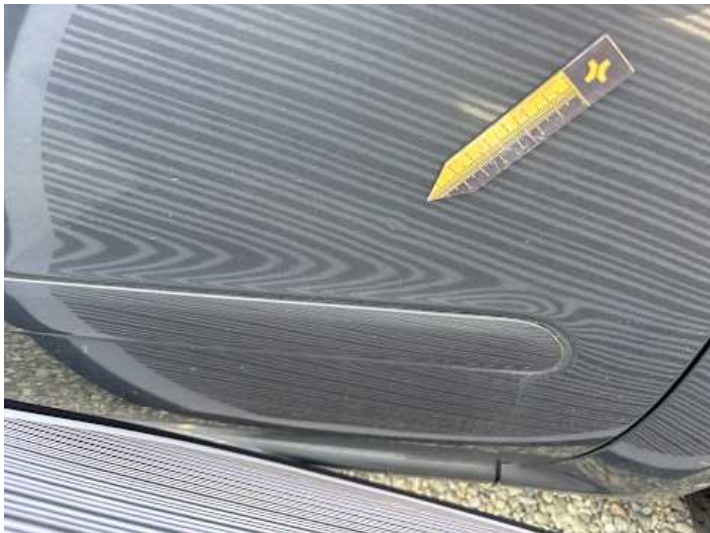

Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Anderer Schaden): Antenne verklebt



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)