

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002555541
Besichtigt am: 21.07.2026 19:17
Berichts-Nr: 11046300
FIN: WVVZZZE1ZMP076027



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 11046300
 vom: 21.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKT
Erstzulassungsdatum:	08.06.2021
Laufleistung:	98.256 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Platinum Grey - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	503 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11046300
vom: 21.07.2026

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn	Fahrersitz mit Höheneinstellung
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar	Fahrprofilauswahl
4+1 Lautsprecher	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
50 kW DC-Ladeleistung (Gleichstrom)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
7,2 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fertigungsablauf Standard
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fußhebelwerk "Standard"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Gepäckraumboden
Armaturentafel Standard	Geschwindigkeitsbegrenzer
Armlehne für Vordersitze	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse	Heckantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Hinterachsgewicht Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hochvolt-Batterie 55 kWh (brutto) (netto: 45kWh)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel abblendbar
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Car2X	Keine Aktionsausführung
CCS-Ladedose	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachleiste schwarz matt, Lufteinlass und Schweller schwarz matt	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
Dämpfung hinten, Basis 1	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung vorn	Kurzheck
DC/DC Wandler 3,0 KW	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Digitaler Radioempfang DAB+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Rückleuchten
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Leergewichtsbereich Standard
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Linkslenker
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Einton-Signalhorn	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Elektrische Luftzusatzheizung	Mittelkonsole mit 2 Becherhaltern vorn
Elektro-Motor Aggr.0EH.A	Müdigkeitserkennung
Elektro-Motor Systemleistung 110KW Grundmotor ist: N06	Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Navigationssystem "Discover Pro"
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen	Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
e-Sound	Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11046300
vom: 21.07.2026

Notrufsystem eCall	Stabilisator hinten
o.b.Abgas	Stabilisator vorn
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Stahlräder 7,5 J x 18
Ohne Anhängervorrichtung	Standard-Klimazonen
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Telefonschnittstelle
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Trommelbremsen hinten
Ohne Head-Up Display	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Ohne Individualeinbau	Typrprüfand Deutschland
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Umweltbonus
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Lichtassistent	VBV-08 Werk Zwickau
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Sitzheizung	Verkehrszeichenerkennung
Ohne spezielle Aufkleber/Schilder	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne Spurwechselassistent	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Wegfahrsperre elektronisch
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Winterräder(zusätzlich), 4 Stahlräder 7,5 J x 18, AirStop®- Winterreifen 215/55 R 18 T
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Zellmodul A
Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)	
Ohne Zusatz-/Standheizung	
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS- Verbund	
Plattformgruppenklasse 1	
Pure	
Radio "Ready 2 Discover"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 215/55 R 18	
Reifenkontrollanzeige	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe- Sicherung	
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fragment"	
Softwareverbund Ausführung 5	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachbedienung	
Spurhalteassistent "Lane Assist"	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 11046300
 vom: 21.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	1,0 mm
Goodyear			Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	1,0 mm
Goodyear			Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	3,0 mm
Goodyear			Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2025

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 11046300
 vom: 21.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Lenkrad	Beschädigt	Ersetzen
3	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
6	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
7	Fußmatten	Loch	Ersetzen
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
9	Heckklappe	Kratzer	Auslegen + Polieren
10	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Beklebt / beschriftet	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekabel (Normalladung)	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11046300
vom: 21.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11046300
vom: 21.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE1ZMP076027

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11046300
vom: 21.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 11046300
 vom: 21.07.2026


» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links


 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

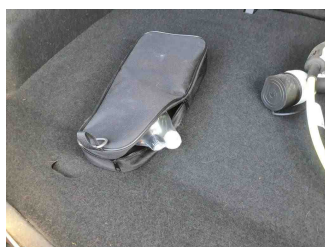 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung


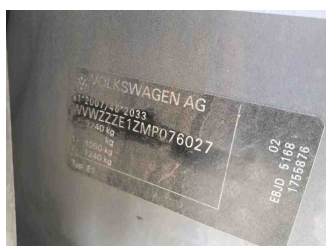
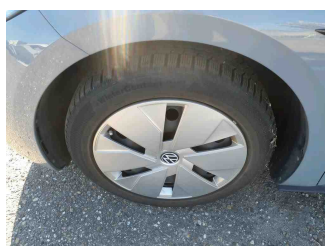
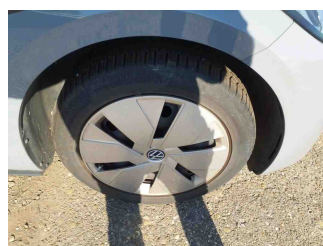
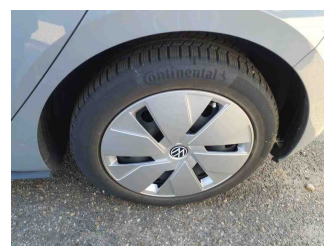
Equipment - Bordwerkzeug

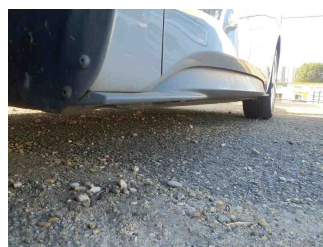

Seitenansicht - Schweller links

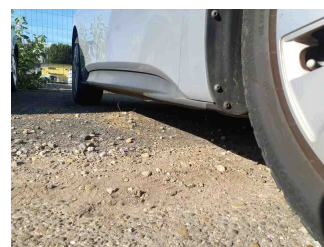


Seitenansicht - Schweller rechts



 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

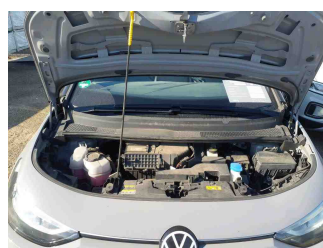 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts

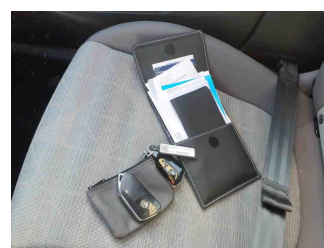
Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11046300
vom: 21.07.2026



Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug

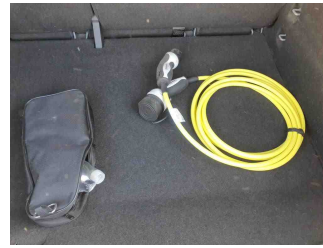

Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

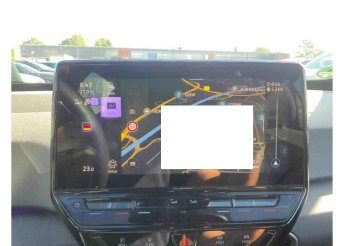


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen

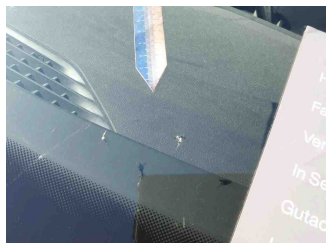

2 - Lenkrad - Beschädigt - Ersetzen

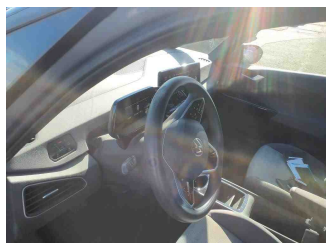


3 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen

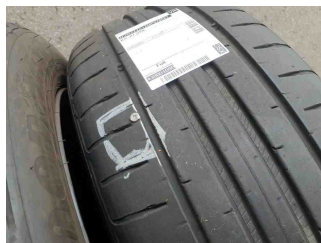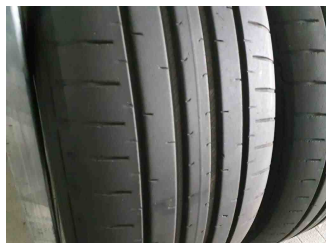

4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



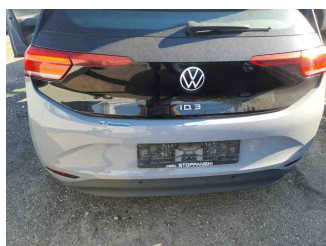


Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 11046300
 vom: 21.07.2026

6 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

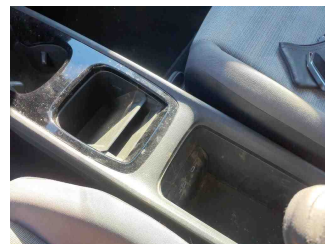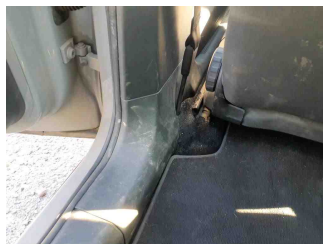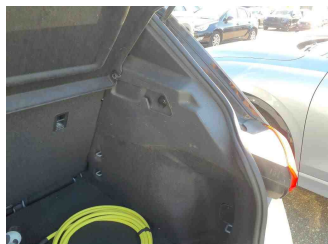


7 - Fußmatten - Loch - Ersetzen

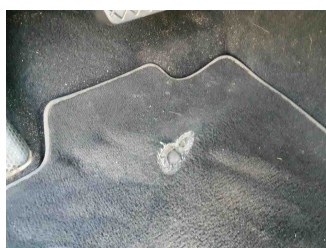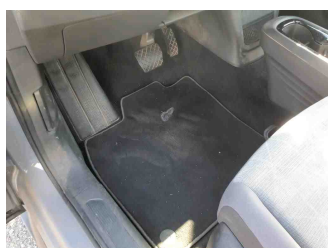



8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



9 - Heckklappe - Kratzer - Auslegen + Polieren

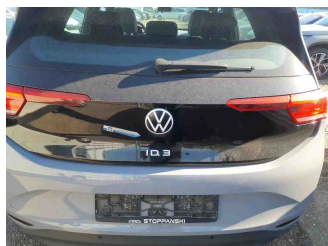

10 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

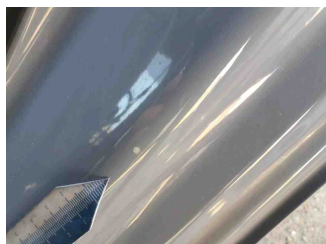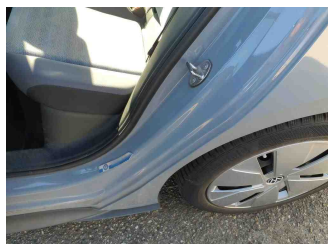





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11046300
vom: 21.07.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Beklebt / beschriftet - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

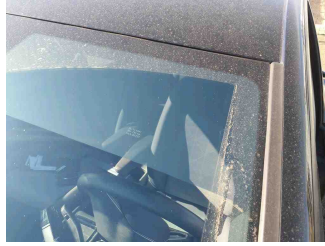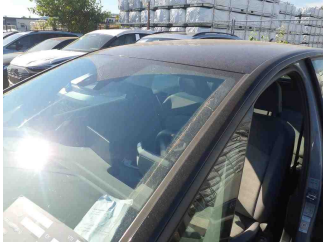

FEHLTEILE

1 - Ladekabel (Normalladung) - Fehlt - Ersetzen

