



PROTOKOLLNUMMER: 42942127

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Gutachten

Betreff

Minderwertgutachten

Fahrzeug-Identnummer

WVWZZZCD0PW514695

ZUSAMMENFASSUNG



PROTOKOLLNUMMER: 42942127

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Gutachten

Betreff

Minderwertgutachten

Auftrag durch

Unterschleißheim (Tagessatz)

Michael-Kölbl-Str. 1-3

85716 Unterschleißheim

Fahrzeugart

PKW Kombi

Hersteller

Volkswagen

Modell / Verkaufsbezeichnung

GOLF

Schlüssel-Nummern HSN / TSN

0603 CNN 01408

Fahrzeug-Identnummer

WVWZZZCD0PW514695

Anzahl Besitzer

unbekannt

Erstzulassung

01.12.2022

Nächste HU

12/2027

Fahrzeug Dokumente

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.

Laufleistung

145.820 km / abgelesen

Farbe / Farbcode

Grau Metallic

Antriebsart

Frontantrieb

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum / Leistung

1.968 ccm/ 110 kW

Zylinder / Schadstoffklasse

4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I

zul. Gesamtgewicht (kg)

2.060

Anzahl Türen / Anzahl Sitze

5 / 5



PROTOKOLLNUMMER: 42942127

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Alcantara/Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	18.600 km
Durchgeführte Wartungen	24.10.2024 bei 139.280 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 91V	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 205/55 R16 91V	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand (Orangenhaut, Lacknebel, Interne Nacharbeit) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren behoben
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Lackläufer, Interne Nacharbeit) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren
3	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen behoben
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe (2x) - Delle(n) - sanft instandsetzen behoben
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



PROTOKOLLNUMMER: 42942127

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Pos. 7+8 behoben
7	Schweller links	Schweller - verformt - erneuern	
8	Karosserie	Karosserie (Preis geschätzt, separates Gutachten erforderlich) - Hagelschaden - instandsetzen	

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug
2	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - kein Abzug

Summe (netto):

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo

Summe (netto):

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe	Wertminderung
1	Heck, Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber		

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dachholm rechts, Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	117 µm



Nr.	Ort	Messung
2	Dachholm links	120 µm
3	Dachholm rechts	154 µm
4	Heckklappe/-tür	112 µm
5	Kotflügel links	116 µm
6	Kotflügel rechts	121 µm
7	Motorhaube	116 µm
8	Seitenwand links	117 µm
9	Seitenwand rechts	253 µm
10	Tür hinten links	114 µm
11	Tür hinten rechts	177 µm
12	Tür vorne links	119 µm
13	Tür vorne rechts	113 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht



PROTOKOLLNUMMER: 42942127

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.




PROTOKOLLNUMMER: 42942127

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Alteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

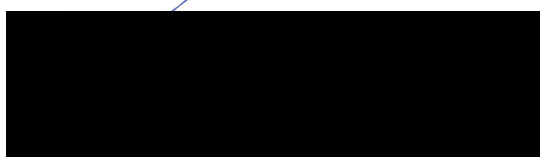

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 35 Übersichtsfotos, 42 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 42942127

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Übersichtsfotos

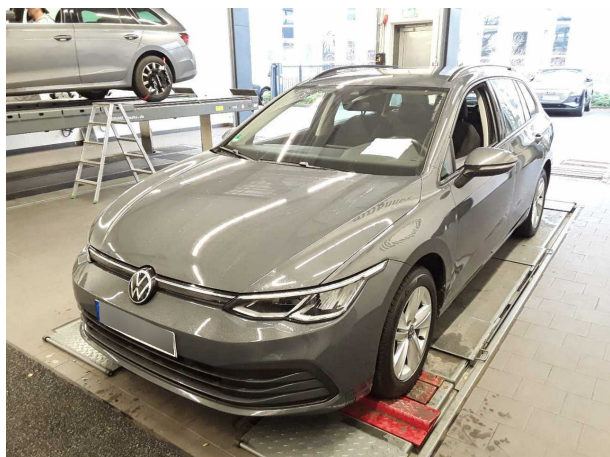


Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 42942127

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

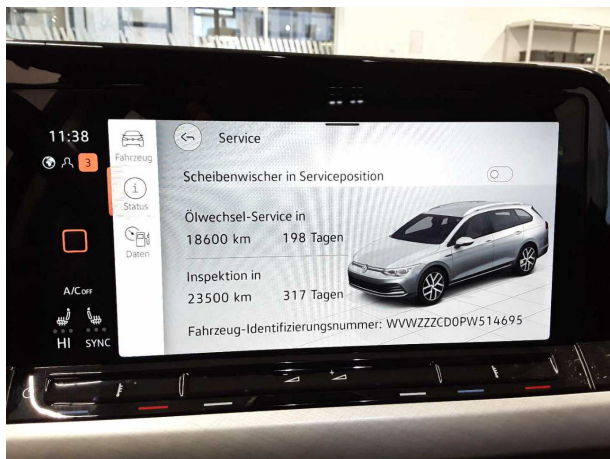


Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

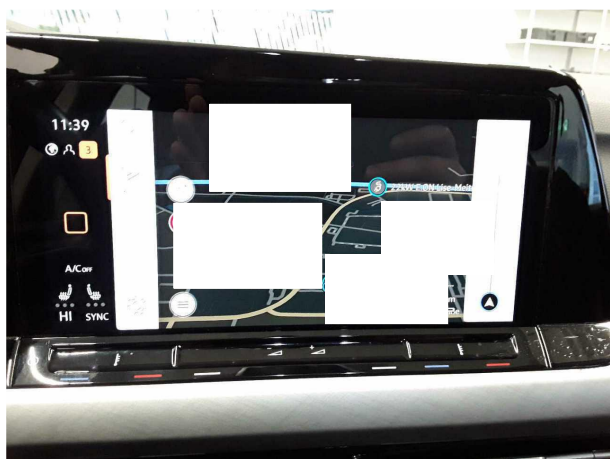


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum

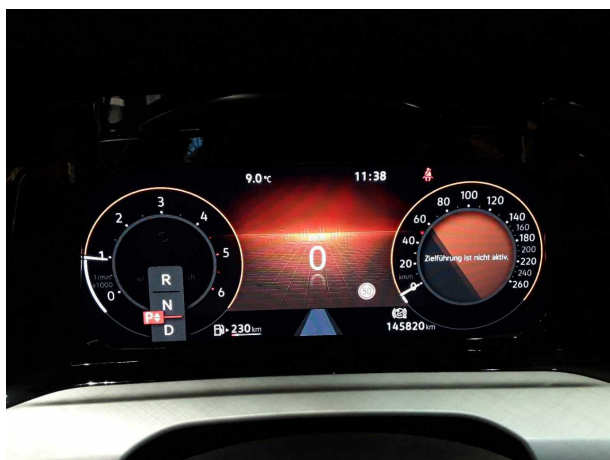


Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument



PROTOKOLLNUMMER: 42942127

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Laderaum

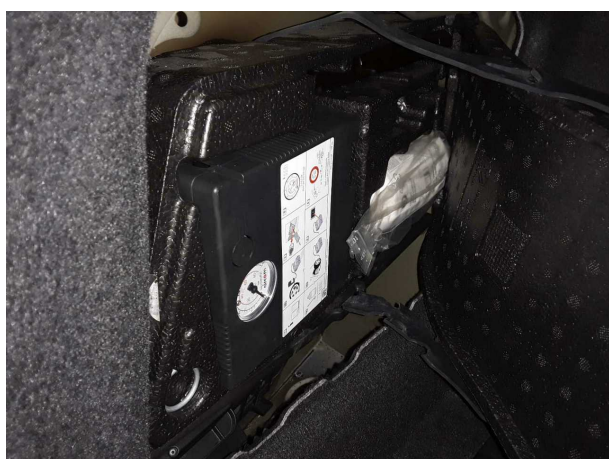


Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 42942127

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

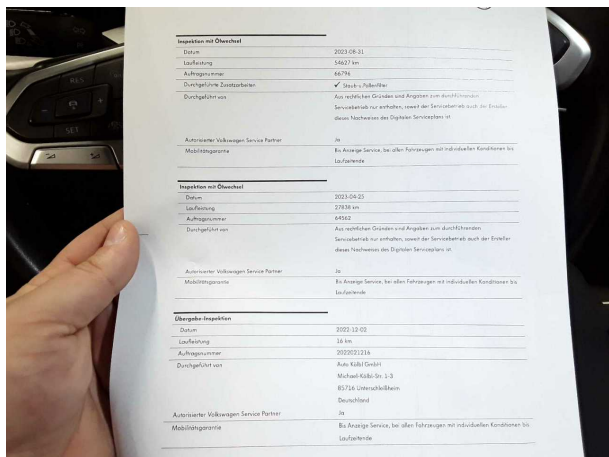


Abbildung 19: Dokumente

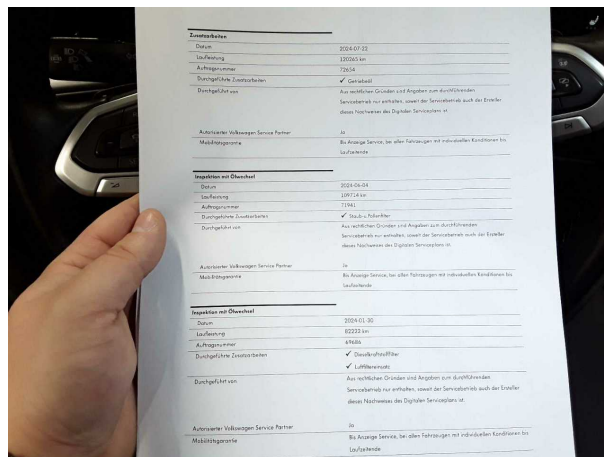


Abbildung 20: Dokumente

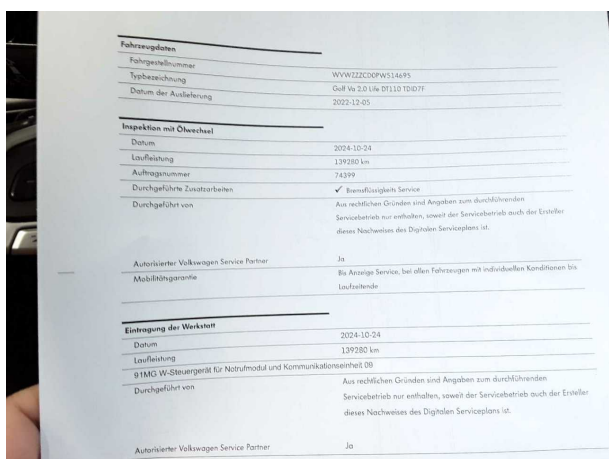


Abbildung 21: Dokumente

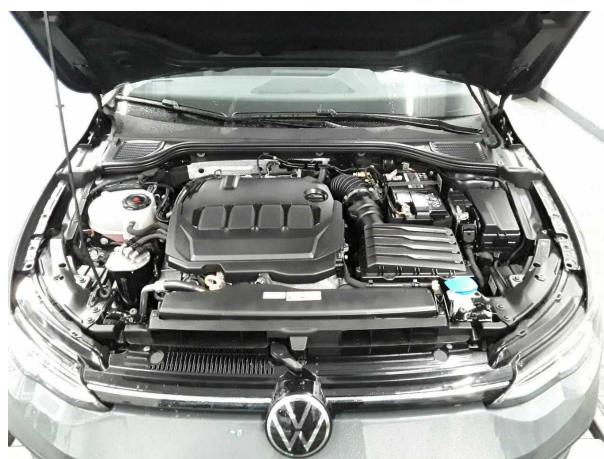


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 42942127

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

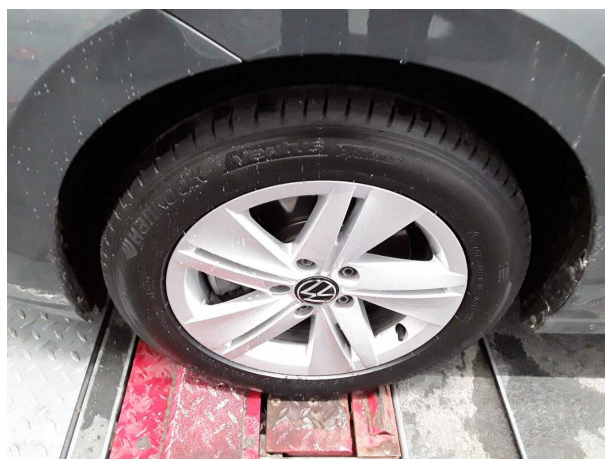


Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 42942127

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Abbildung 31: Sonstiges

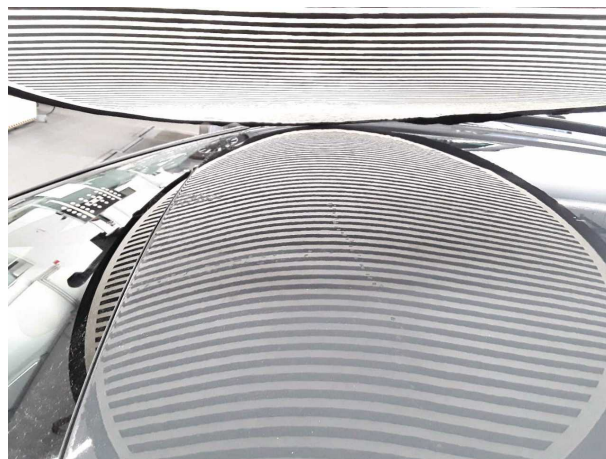


Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges






PROTOKOLLNUMMER: 42942127

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben





Beschädigungsfotos



PROTOKOLLNUMMER: 42942127

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

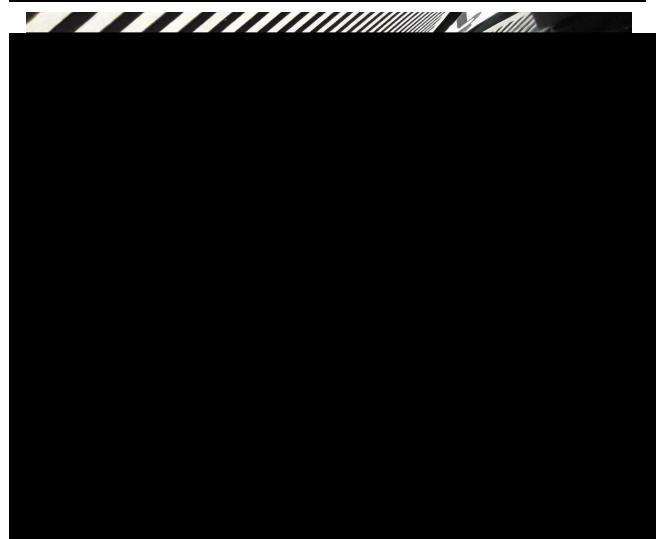

Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben





Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

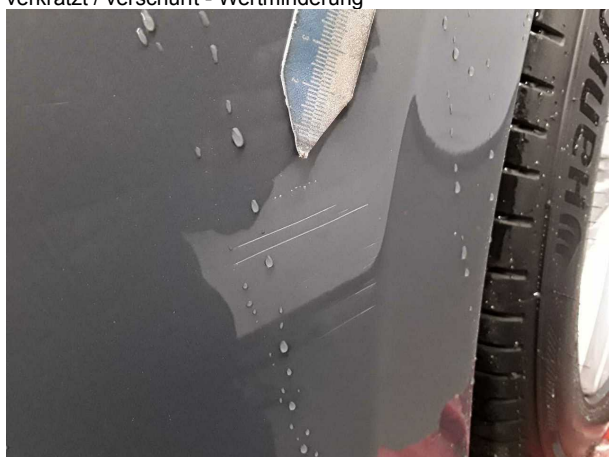


Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

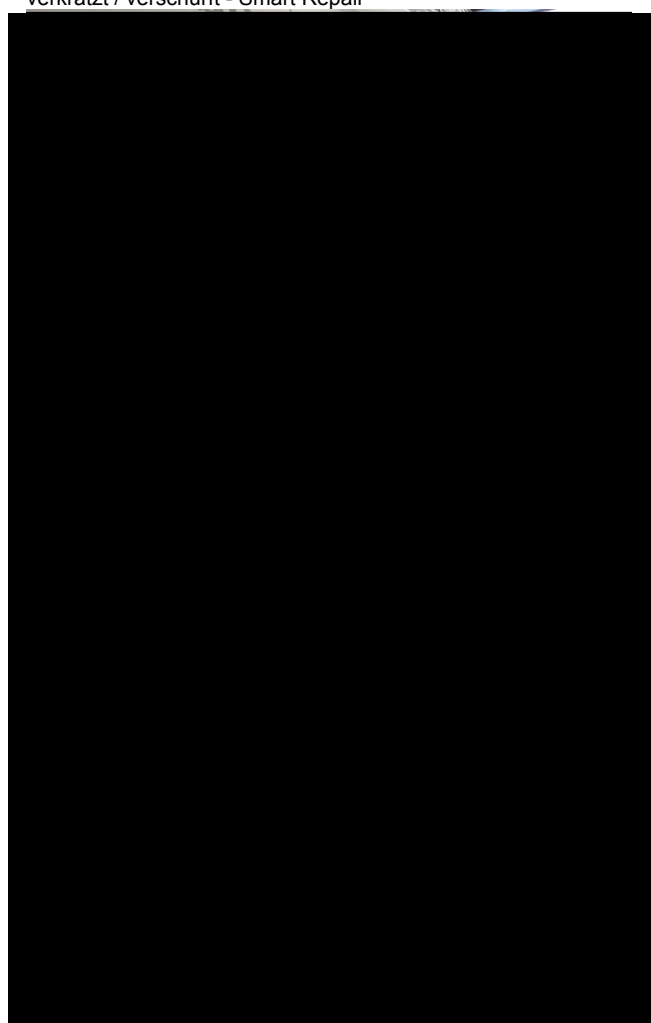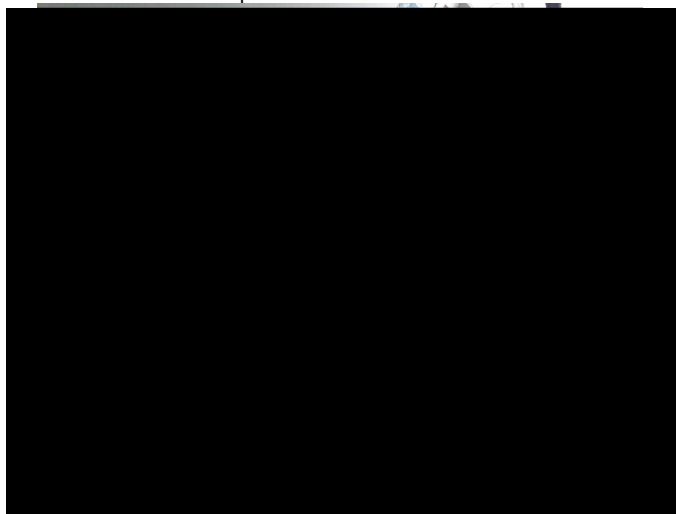




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben






Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben






Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



PROTOKOLLNUMMER: 42942127


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Gebrauchsspur 1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - kein Abzug

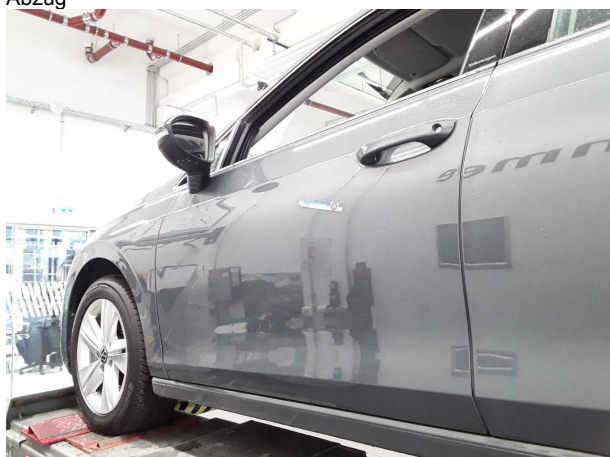

Gebrauchsspur 3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - kein Abzug



Fehlteil #1: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - fehlt - erneuern

