



## Mercedes-Benz CL 500

EZ 09/2007 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 236.050km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 84\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                  |                                             |                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>CL 500 [DE - Cp2 CL 500, 2006 - 2009] |                                             |                                           |
| Kategorie<br>Coupé                                   | FIN<br>WDD2163711A012287                                         | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>236.050km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>02/2028 / Vorhanden | Polster<br>Leder                                                 | Leistung<br>387 PS (285 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                      |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                           |
| Hubraum<br>5.461 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                           | Letzter Service<br>231.900km                | Letzter Service am<br>09/2024             |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                            | Sitze<br>4                                                       | Türen<br>2/3                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe         |
| EZ<br>09/2007                                        | Farbe<br>Schwarz                                                 | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1        |                                           |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                  | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                           |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                  | CO2-Emissionen<br>289g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>12.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)

Rost



(4 mm)

Kerben, Rost



(4 mm)

Rost



(4 mm)

Kerben, Rost



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                               | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 95                                                                                     | Beifahrertür             | 115                      |
| Kotflügel vorne links   | 10  | Kotflügel vorne rechts   | 115                      |
| Türe hinten links       | -                                                                                      | Türe hinten rechts       | -                        |
| Seitenteil hinten links | 100                                                                                    | Seitenteil hinten rechts | 105                      |
| Motorhaube              | 125                                                                                    | Heckklappe               | -                        |
| Dach                    | 110                                                                                    |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktives Federungs-/Dämpfersystem (Aktive Body Control / Magic Body Control)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 5,5 Ltr. - 285 kW V8 KAT
- Parameterlenkung
- Reifendruckwarner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Servoschliessung für Türen und Heckklappe / Heckdeckel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Klimaautomatik (Thermotronic)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Memory-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Reiserechner
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder

- Sitzheizung vorn
- Tempomat
- Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: DESIGNO-MOKKASCHWARZ LACKIERUNG



## Sonderausstattung

---

- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung, Sitzheizung)
- Lackierung: designo Metallic-Lackierung
- Multikontursitze vorn
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos















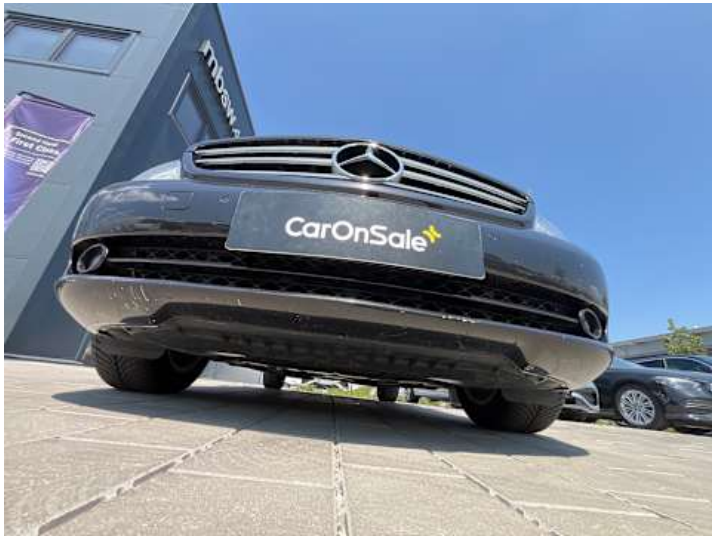







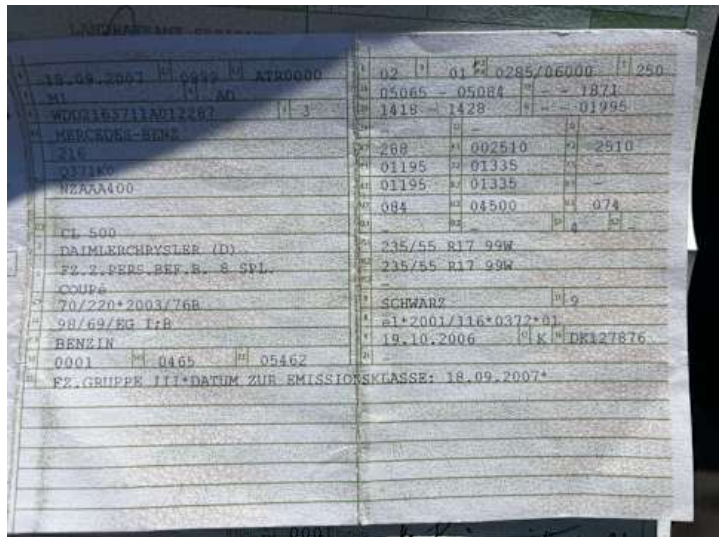



[illegible][illegible][illegible][illegible]

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Rost)





Rad (Kerben, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Kerben, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)





Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Kratzer)





Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)





Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)