



Mazda 2 1.3 Sendo

EZ 11/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 134.675km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 35***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 2 1.3 Sendo [DE - LimS5 1.3 EU5, Sendo, 2014 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JMZDEA4J210527453	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.675km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 84 PS (62 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.349 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 22.044km	Letzter Service am 11/2016
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Reifenschäden: 2x Reifen einseitig abgefahren, 1x Reifenflanke beschädigt, Felgen haben Bordsteinschäden,

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	75	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	75	Türe hinten rechts	75
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	75	Heckklappe	70
Dach	65		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Zierblende silber
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe abgedunkelt
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 62 kW 16V KAT
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Textil
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Multimediabuchse AUX-IN
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Trend-Paket | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Schnittstelle | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Nebelscheinwerfer |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzheizung vorn | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLUE REFLEX | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















13.11.2014	M7118	ADU00016X	2	P 1	M 62/6000	M172
MI	AB		1900-3920			1695-1695
MZDEA4J210527453	No		1475-1475			1087-1087
Mazda				50		
DE				1485		1485
A4J				750		
2EU				750		
				3750		68
				500		
Mazda 2						
MAZDA (J)						
Ex. 2. Pers. bef. b. 8 Spl.						
Schragecklimousine						
715/2007*630/2012J						
EURQ5J:PI/CI: M. N1 1						
Benzin						
0001	M3510	M1349				
O. 1.1000 BIS 23. STEIG. DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.1						
1.2014*						

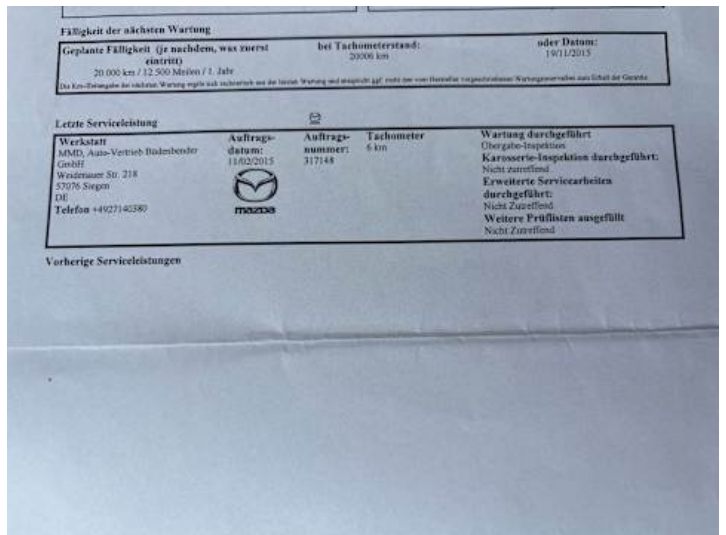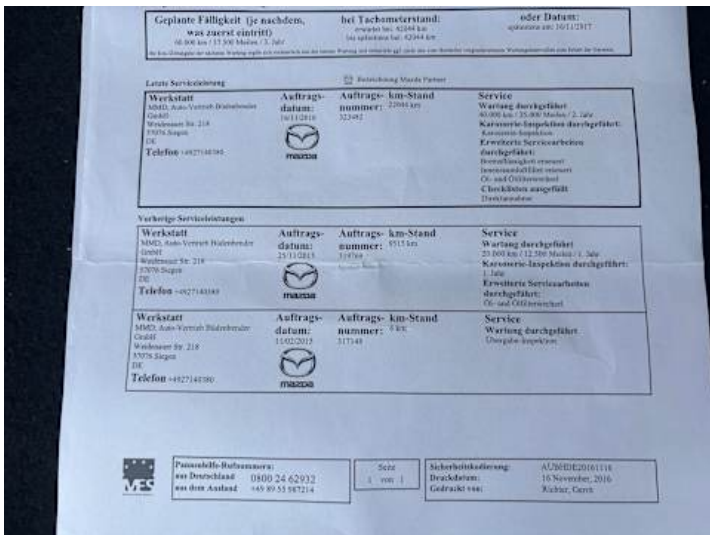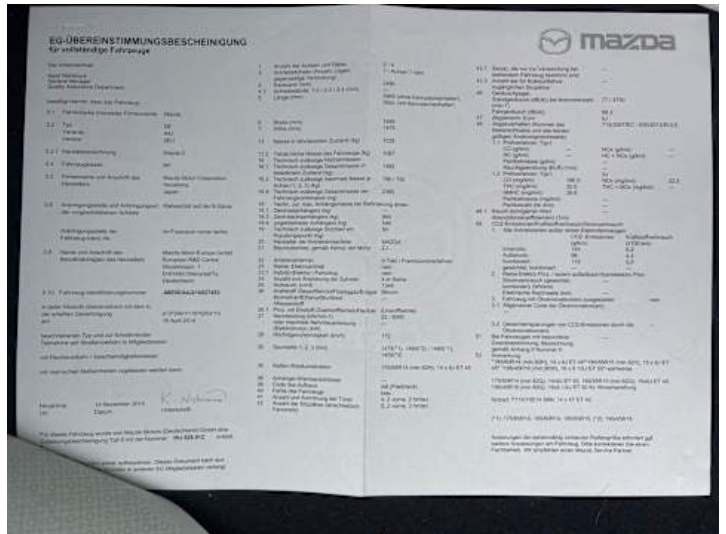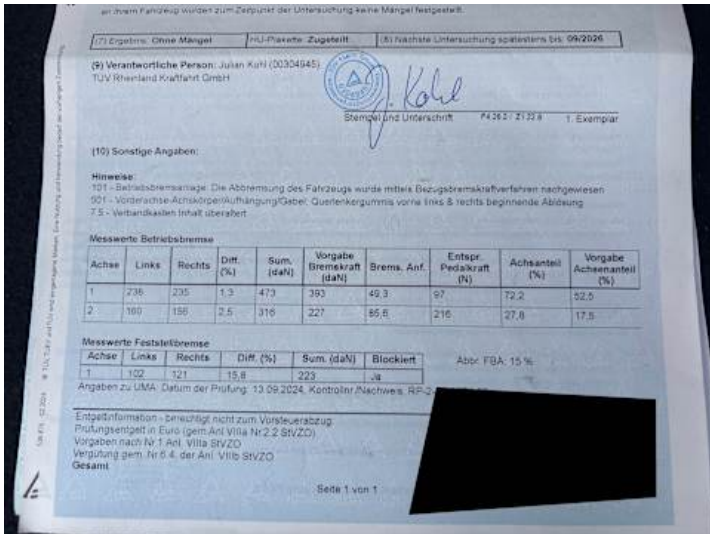

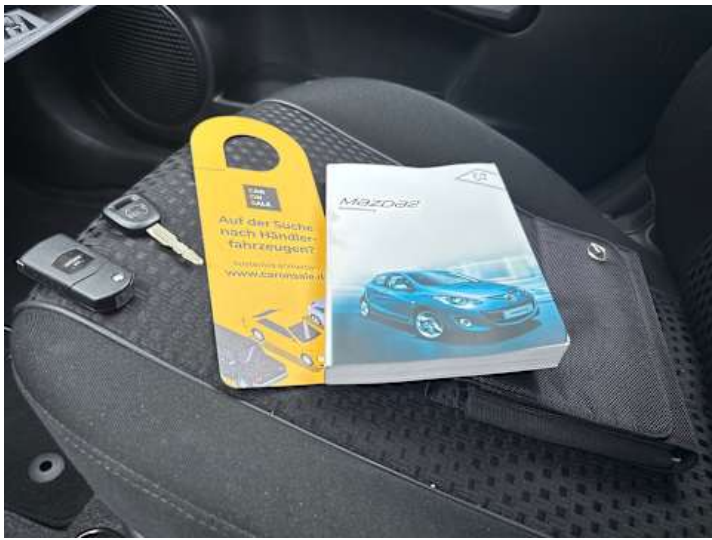

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)