

WDC2539091F092293

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	247.084 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	-316 Tag(e)
Typ/Modell	GLC 250 d 4MATIC	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WDC2539091F092293	Leistung / Hubraum	150 kW / 2.143 ccm
Erstzulassung	25.04.2016	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	09/2024, 217.370 km	Lackierung	Silber
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik (Getriebe Automatik - (9-Stufen))

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - leer - befunden ggf. instandsetzen	15,00 €
2	Unterlagen	Zulassungsbescheinigung Teil I und II - Abmeldegebühr - durchführen	29,00 €
3	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Wertminderung	100,00 €
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung	200,00 €
5	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Tür VR & HR Beleuchtung o.F.) - Teilfunktion - Diagnose durchführen	250,00 €
6	Multimediasystem	Radio (Reagiert langsam) - Befund festlegen - Diagnose durchführen	250,00 €
7	2.Radsatz	2.Radsatz - verkratzt / verschürft - Wertminderung	400,00 €
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung	500,00 €
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern	650,00 €
10	2.Radsatz	Reifensatz komplett (DOT 3017) - unzulässig - erneuern	800,00 €
11	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - unzulässig - erneuern	3.500,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung	100,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 ZR20 105Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/45 ZR20 105Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptives Bremslicht
Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer- / Beifahrerseite
Aktive Motorhaube
AMG-Line Interieur
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
Außenspiegel Wagenfarbe
Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bremsassistent
Brillenfach im Dachhimmel integriert
Chrom-Paket
Dachreling (Aluminium)
Design- und Ausstattungslinie AMG Line
Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
Edelstahlpedale Sportdesign
Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fernentriegelung Heckdeckel
Feststellbremse elektrisch
Fußmatten AMG
Getriebe Automatik - (9-Stufen)
Getränkehalter vorn
Heckleuchten LED
Infotainment-System: Mercedes me connect
Innenausstattung: Zierteile Aluminium
Innenhimmel schwarz
Innenraumlicht-Paket
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
Knieairbag Fahrerseite
Kopf-Airbag-System (Windowbag)



Bezeichnung
Lenkrad (Leder)
Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
LM-Felgen
Mercedes-Benz Notrufsystem
Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
Radstand 2873 mm
Reifendruck-Kontrollsystem
Reiserechner
Rußpartikelfilter
Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Scheibenwischer mit Regensensor
SCR-System (AdBlue-Technologie)
Seitenairbag (Sidebag) vorn
Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
Sport-Fahrwerk
Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß)
Stoßfänger Wagenfarbe
Styling-Paket (AMG / Exterieur)
Unterfahrschutz (Chrom)
Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
Wegfahrsperre
Wärmeschutzverglasung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Abstandsregeltempomat DISTRONIC Plus mit Lenk-Assistent
Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
Ambiente-Beleuchtung
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
Bereifung mit Notlaufsystem
Fahrassistenz-Paket Plus
Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
Gepäckraumabdeckung/Rollo
Intelligent Light System LED
Kamerasystem 360 Grad
Keyless Go Startanlage
Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
Kraftstofftank: vergrößert
LM-Felgen 8,5x20 (AMG, Vielspeichen)
Metallic-Lackierung
Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
Park-Paket
PRE-SAFE-System
PRE-SAFE-System Plus
Rückfahrkamera
Scheibenwaschanlage beheizt
Seitenscheiben vorn Akustikglas
Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
Sitzheizung hinten
Sitzheizung vorn
Spiegel-Paket
Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Bemerkungen

- Komfortelektronik geprüft n.i.O.
- Klimaanlage geprüft i.O.
- Die Besichtigung erfolgte bei verschmutztem Fahrzeugzustand. Aufgrund der Verschmutzung konnten Lackkratzer, Beschädigungen oder Gebrauchspuren gegebenenfalls nicht vollständig erkannt werden. Mehrkosten möglich.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	GLC 250 d 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	247.084 km
Fahrgestellnummer	WDC2539091F092293	Erstzulassung	25.04.2016

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	6.694,00 €
Gebrauchsspuren	100,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne MwSt.)	6.794,00 €
Mwst. (19%)	1.290,86 €
Gesamtsumme (inkl. MwSt.)	8.084,86 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Angelo Dimonte)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

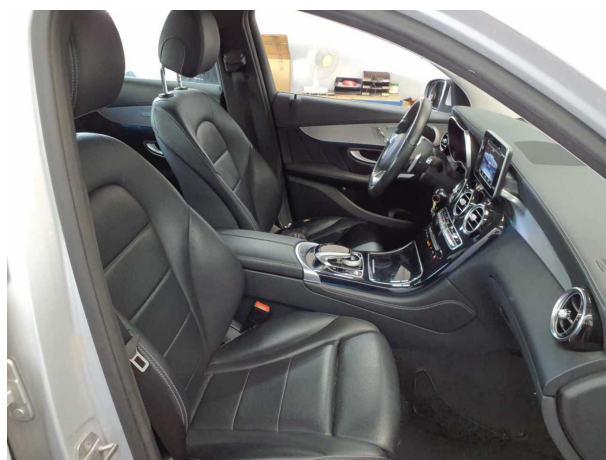


Abbildung 6: Innenraum

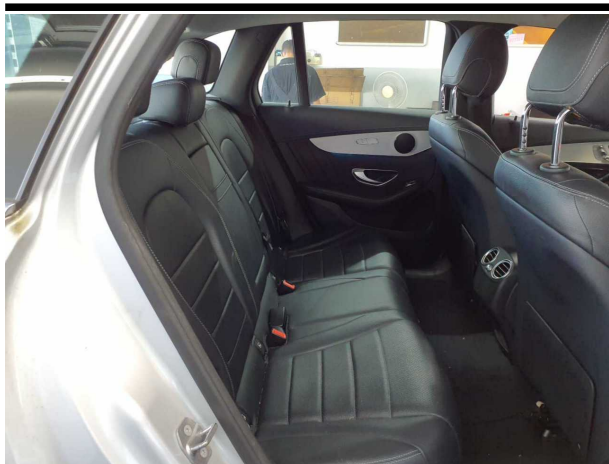


Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

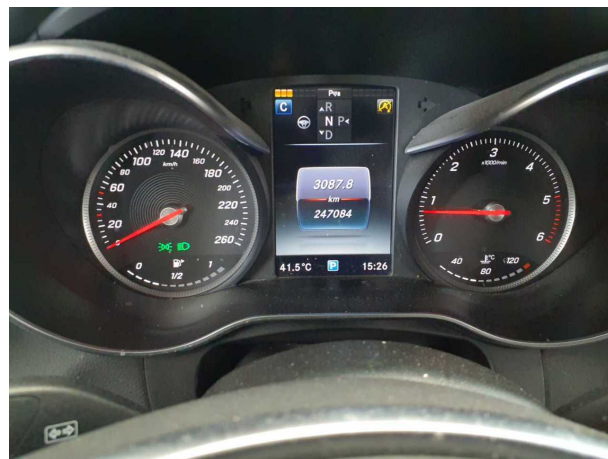


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

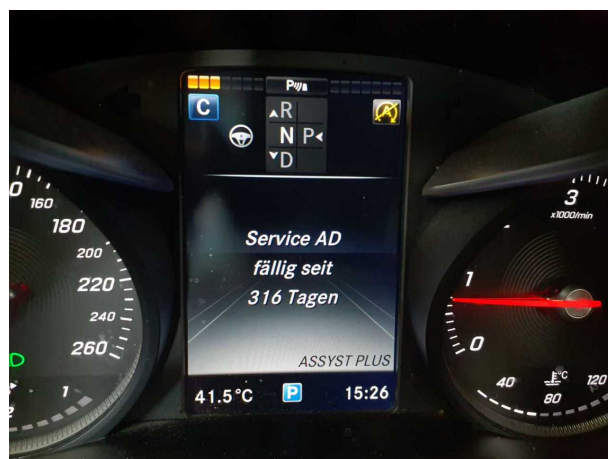


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

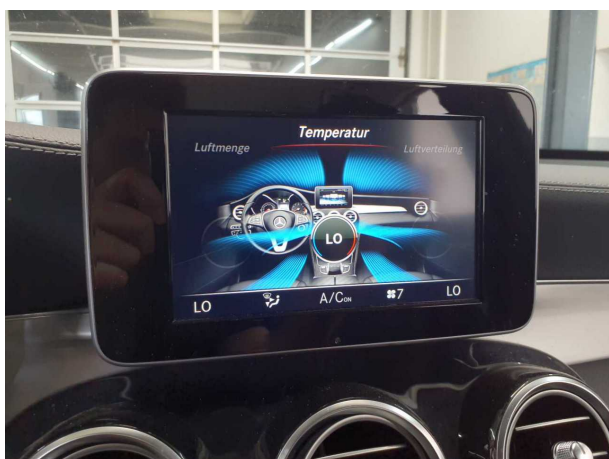


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

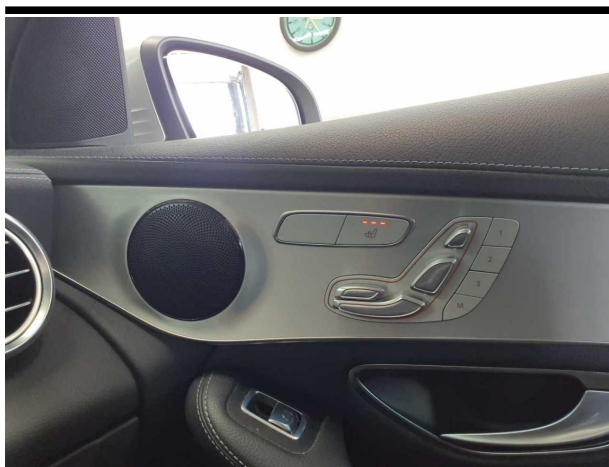


Abbildung 19: Sonstiges

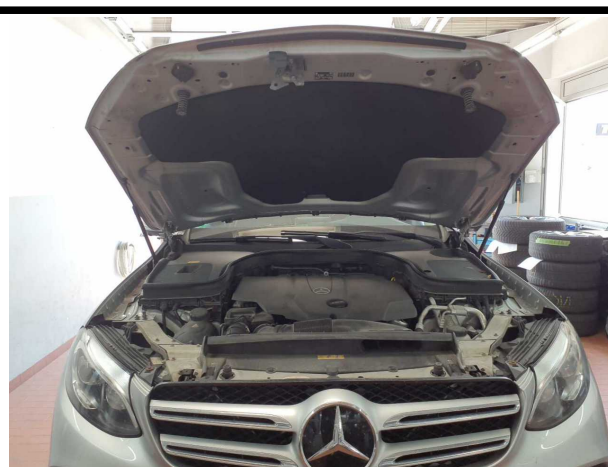


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

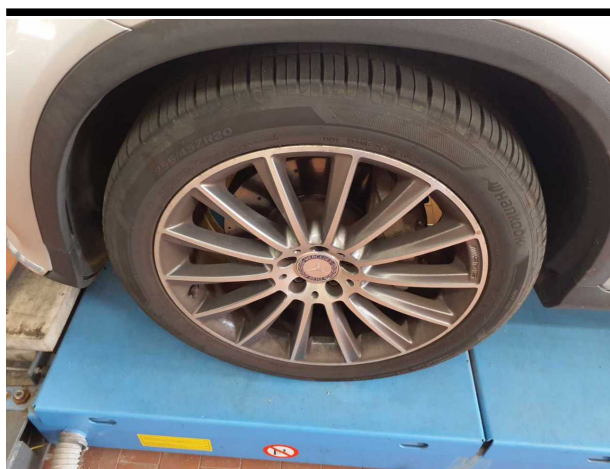


Abbildung 25: Sonstiges

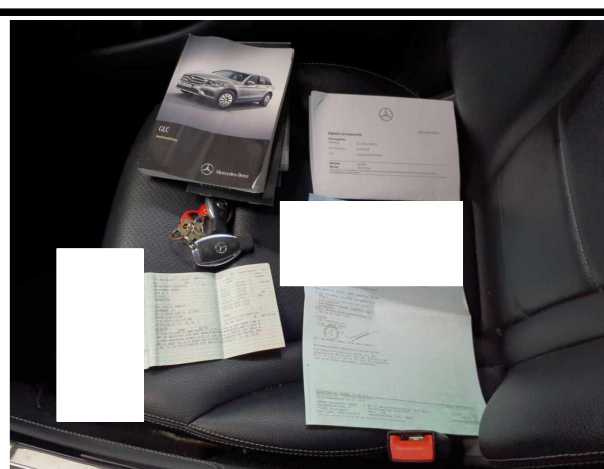


Abbildung 26: Dokumente

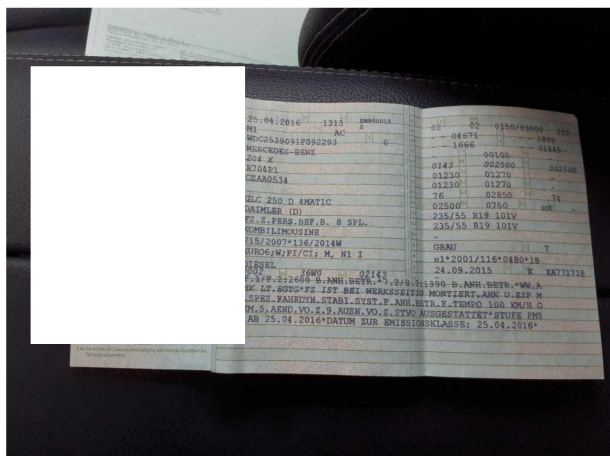


Abbildung 27: Dokumente



Abbildung 28: Dokumente

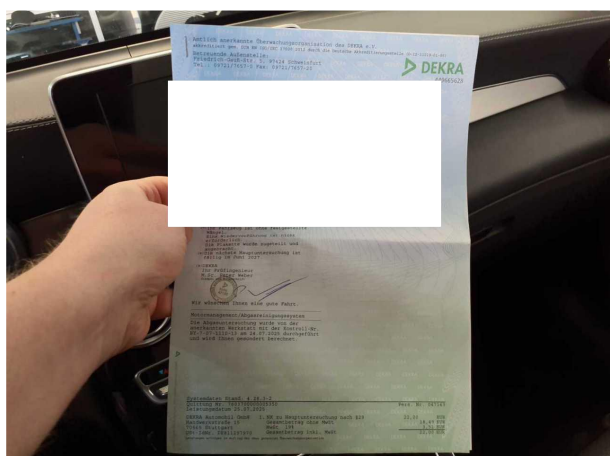


Abbildung 29: Dokumente

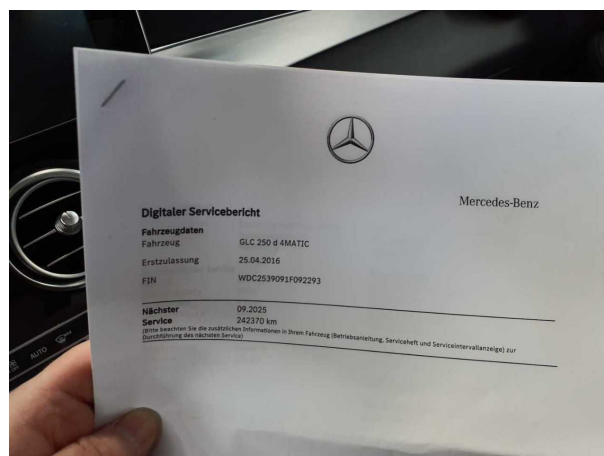


Abbildung 30: Dokumente

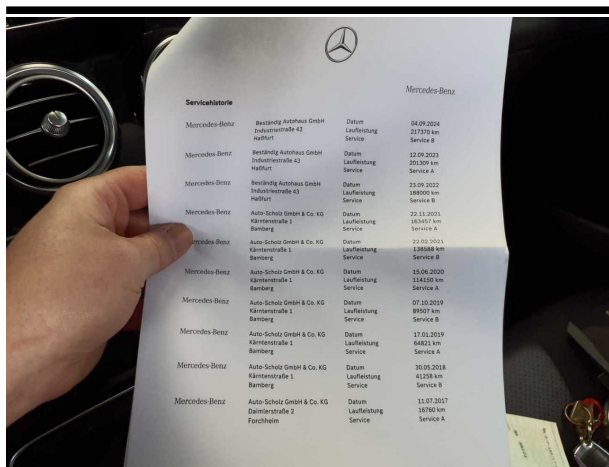


Abbildung 31: Dokumente



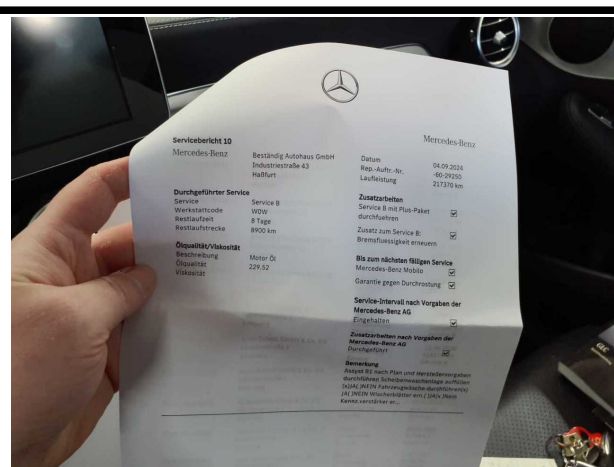


Abbildung 32: Dokumente


Beschädigungsfotos

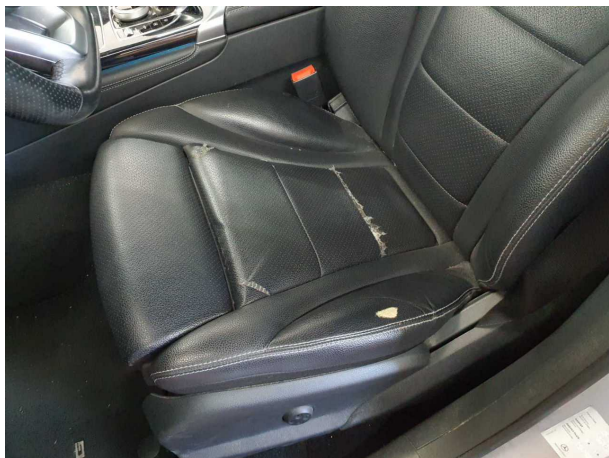

Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Wertminderung

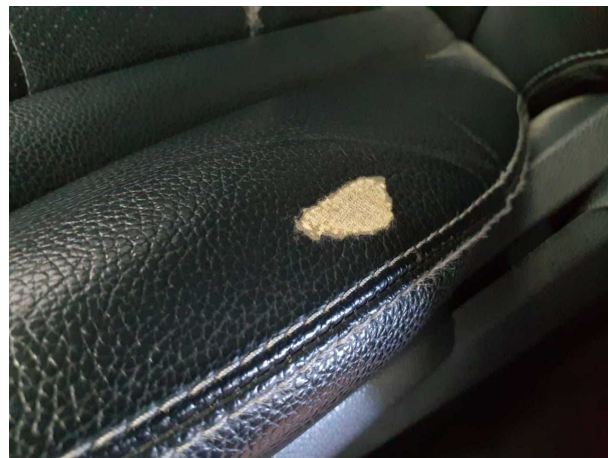

Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Wertminderung

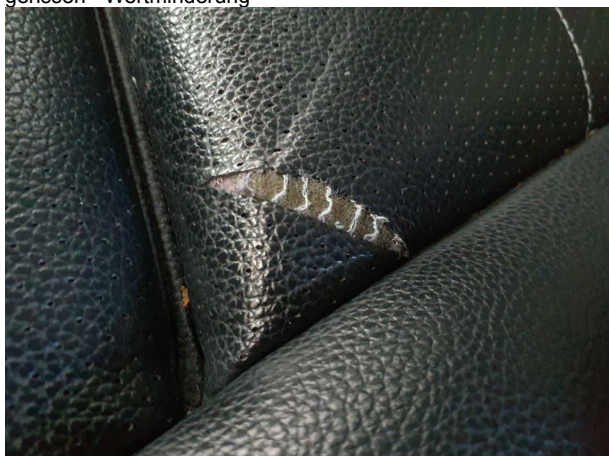


Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Wertminderung




Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Wertminderung




Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Wertminderung

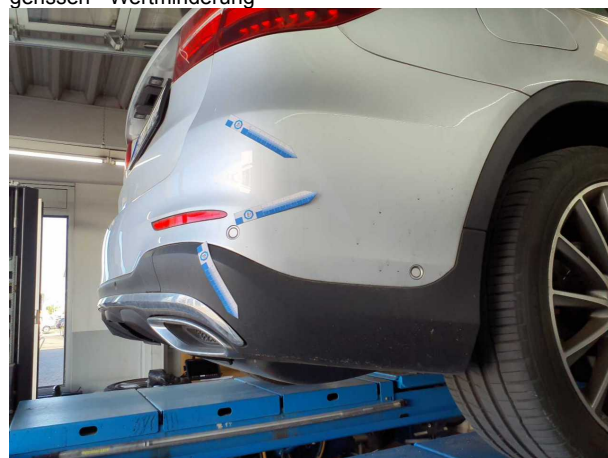

Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung

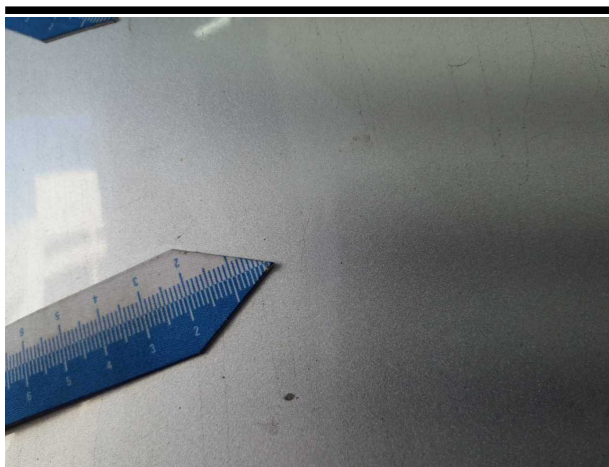

Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung

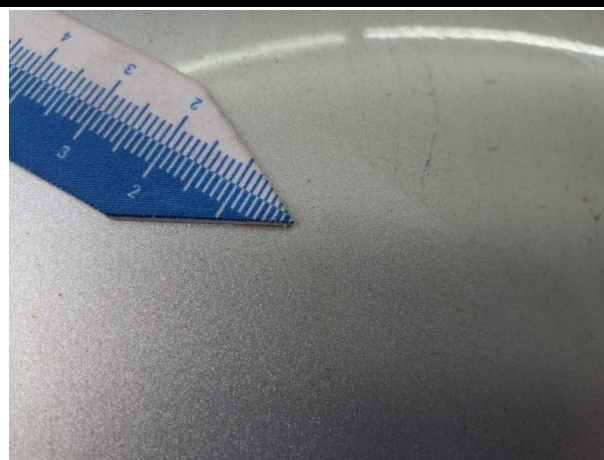

Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Verkraz / versch / Verwind / Verwind

XENTRY


Mercedes-Benz

N69/2 - Vordertür rechts (TSG-VR)

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version	Fingerprints
Hardware	222 901 56 03	Temic	12/20 000	OK
Software	222 902 00 12	Temic	15/18 000	OK
Boot-Software	---	---	11/50 000	---

Diagnosekennung

020115

Steuergerätevariante

DMR222 BR222 R29

Fehler	Text	Status
B175515	Der Ausgang für Umfedeuchte hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.	A+S
B22EF15	Der Ausgang für Türgriffbeleuchtung außen hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.	A+S

A+S-AKTUELL und GESPEICHERT

N69/3 - Fondtür links (TSG-HL)

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version	Fingerprints
Hardware	222 901 58 03	Temic	12/20 000	OK
Software	222 902 54 11	Temic	15/18 000	OK
Boot-Software	---	---	11/50 000	---

Diagnosekennung

020114

Steuergerätevariante

DMR222 BR222 R25 1

Fehler	Text	Status
B22EF15	Der Ausgang für Türgriffbeleuchtung außen hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.	A+S

A+S-AKTUELL und GESPEICHERT

N69/4 - Fondtür rechts (TSG-HR)

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version	Fingerprints
Hardware	222 901 58 03	Temic	12/20 000	OK
Software	222 902 54 11	Temic	15/18 000	OK
Boot-Software	---	---	11/50 000	---

Diagnosekennung

020114

Steuergerätevariante

DMR222 BR222 R25 1

Fehler	Text	Status
B22EF15	Der Ausgang für Türgriffbeleuchtung außen hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.	A+S

A+S-AKTUELL und GESPEICHERT


Beschädigung #5: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Tür VR & HR Beleuchtung o.F.) - Teilfunktion -



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2.Radsatz - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2.Radsatz - verkratzt / verschürft - Wertminderung

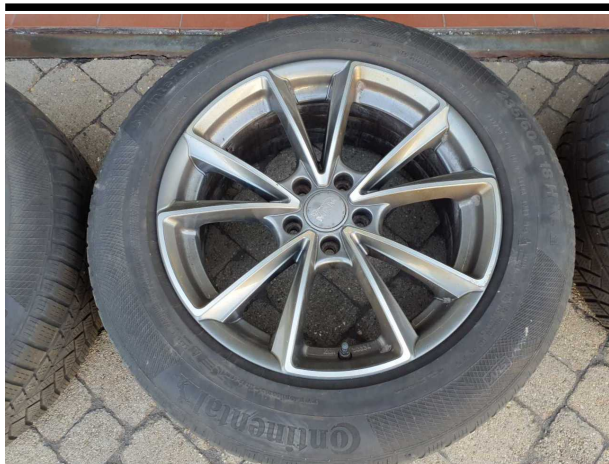

Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2.Radsatz - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2.Radsatz - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2.Radsatz - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2.Radsatz - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2.Radsatz - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2.Radsatz - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2.Radsatz - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2.Radsatz - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #11: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - unzulässig... erneuern



Beschädigung #11: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - unzulässig - erneuern

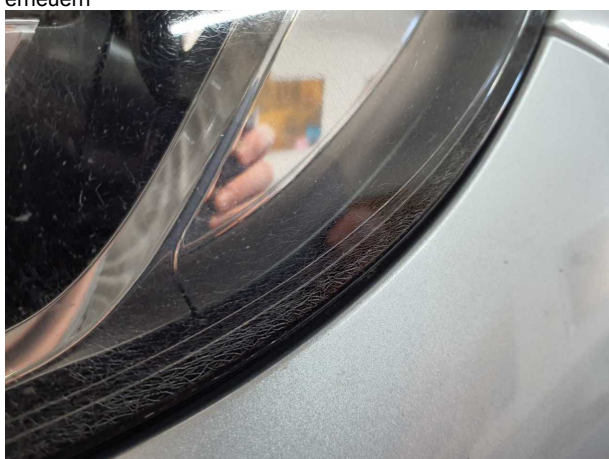

Beschädigung #11: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - unzulässig... erneuern



Beschädigung #11: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - unzulässig - erneuern