



Dacia Duster Comfort

EZ 04/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 147.230km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Duster Comfort [DE - SUV5 1.6 SCe 115 EU6, Comfort 2WD, 2017 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1HJD20158767917	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.230km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	195 	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	160	Heckklappe	175 
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio-CD (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth (Dacia Plug & Radio)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System seitlich
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auspuffblende verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Motor 1,6 Ltr. - 84 kW S Ce KAT

- | | |
|--|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Radstand 2673 mm |
| • Raucher-Paket | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Comfort |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Lenkrad (Leder) |
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












05.04.2018	3333	BFI000059	2	1	84/5500	170
M1	AC		4341		1804	
VE1HID20158767917	5		1626 - 1687		1254 - 1337	
DACIA			75		9	
SR			176	1712	1712	
DHE2			890	910		
M15CV000M000			890	910		
			78	3750	74	
DUSTER			1400	625	5	
RENAULT (F)			215/65 R16 (98)H			
FZ 7 PERS. BEF. B. 8 SPL			215/65 R16 (98)H			
KOMBIUMOUSINE						
715/2007*2017/1347AD/EG			ORANGE/		2/	
EURO6:WLTP:AD:PI/C: M. N1.1			2*2001/115*0323*44			
BENZIN			13.12.2017	K	EX527690	
0001	36AD	1598				
TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMBINATION: 2812KG* DATUM ZUR EMIS-						
SIONSKLASSE: 05.04.2018*KORR.NEFZ-CO2W-176***						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

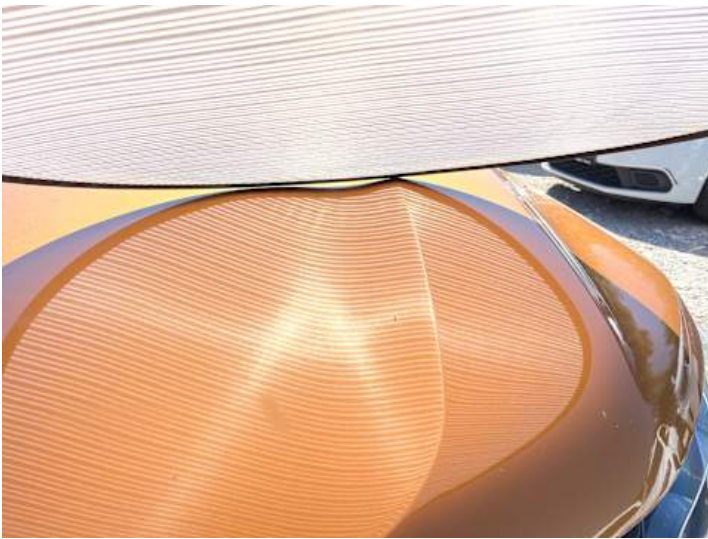

Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)