



## Seat Altea Stylance / Style

EZ 08/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 198.285km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                   |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Seat                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Altea Stylance / Style [DE - Van5 1.4 TSI EU4, XL Kombi Style, (Facelift) 2009 - 2010] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>VSSZZZ5PZ9R507693                                                                                          | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>198.285km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                  | Leistung<br>125 PS (92 KW)                | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>1.390 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                                      | Letzter Service<br>123.163km              | Letzter Service am<br>08/2020            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>5                                                                                                        | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>08/2009                                              | Farbe<br>Blau                                                                                                     | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>4      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                   | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                   | CO2-Emissionen<br>154g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>6.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 125                      | Beifahrertür             | 110                      |
| Kotflügel vorne links   | 135                      | Kotflügel vorne rechts   | 135                      |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 115                      |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 135                      |
| Motorhaube              | 130                      | Heckklappe               | 115                      |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



# Technischer Zustand

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                          |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                          |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                          |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                          |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                          |
| Unterer Motorbereich        | Andere: Laut Verkäufer: zeitweise Ölleuchte aktiv, Ölverlust; ; |

## Sonstige technische Mängel

Keine

## Zusatzinformationen

laut Verkäufer: COC Papiere vorhanden; Halterzahl laut Verkäufer, da Brief nicht vorliegend; Fahrzeugdaten laut DAT;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



# Serienausstattung

|                                                            |                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                        | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                               |
| • Anti-Blockier-System (ABS)                               | • Antriebsart: Frontantrieb                                   |
| • Audiosystem CD 1 inkl. MP3-Laufwerk                      | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide |
| • Außenspiegel konvex, links                               | • Außenspiegel konvex, rechts                                 |
| • Außenspiegel lackiert                                    | • Außentemperaturanzeige                                      |
| • Bordcomputer                                             | • Dachantenne                                                 |
| • Dachreling silber                                        | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                        |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Fensterheber elektrisch vorn                                |
| • Fzg. ohne Start/Stop-Anlage                              | • Gepäckraumabdeckung / Rollo                                 |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                  | • Getriebe 6-Gang                                             |
| • Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer                          | • Innenraumfilter: Pollenfilter                               |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                          | • Karosserie: 5-türig                                         |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                          | • Kopf-Airbag-System                                          |
| • Kopfstützen hinten                                       | • Kopfstützen vorn verstellbar                                |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar                 | • Lendenwirbelstütze verstellbar                              |
| • Lenkrad (Leder)                                          | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar                        |

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Mittelarmlehne hinten                       | • Mittelarmlehne vorn                               |
| • Modellpflege                                | • Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI                    |
| • Nebelscheinwerfer                           | • Radiovorbereitung                                 |
| • Radstand 2578 mm                            | • Reifen-Reparaturset                               |
| • Reifenkontroll-Anzeige                      | • Rücksitz geteilt                                  |
| • Rücksitz klappbar                           | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                      |
| • Seitenairbag                                | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar            | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                 |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)      |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten     | • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn                 |
| • Türgriffe außen lackiert                    | • Verglasung getönt                                 |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung             |
| • Audiobedienung am Lenkrad                   | • USB-Anschluss                                     |
| • Lenkrad mit Multifunktion                   | • Traction-Control-System (TCS)                     |
| • elektronische Schlupfregulierung (ESR)      | • Klimaautomatik                                    |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRIS URANO         |                                                     |



## Sonderausstattung

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • Raucher-Paket                     | • Technologie-Paket   |
| • Licht- und Regensensor            | • Einparkhilfe hinten |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik |                       |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos


















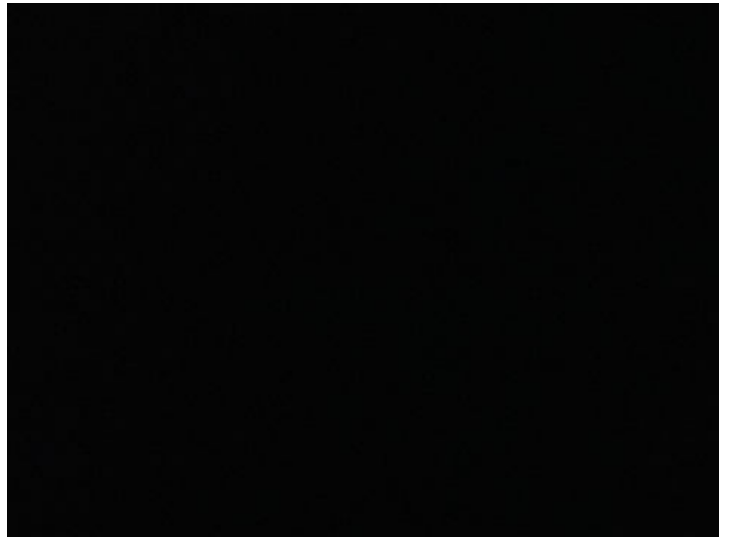

## Inspektionsnachweise

**Inspektionsnachweise**

Datum: 11.08.2020

Arbeiter ausgefüllt:

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Zusätzliche Arbeiter zum Inspektions-Service:

Nein ☐ ja ☐

Jahre ☐ ☐

Spezialausgebildete Service ☐ ☐

Zahnarztbesuch ☐ ☐

EPB-Elektrotechnik-Mechanik ☐ ☐

Regelungstechnik ☐ ☐

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausfüllung von jedem der vorgegebenen zu einem Zeitpunkt einen I&S-Prüfungsausschuss aufzusuchen. Wenn das komplette Abgabende Service-Programm bei dem I&S-Prüfungsausschuss ausgefüllt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Im Ausgabende:

Nr: 123163

Angeworbene Inspektoren:



Inter-tec  
an der  
Technische HS  
2006 Hamburg  
0411-4000-1000

Mehreren Tätigen Service:

Datum: 11.08.2020  
13.8.163  
(von unten unten)



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)





Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)





Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)





Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)





Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)





Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)