


» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002562582
Besichtigt am: 23.07.2026 12:44
Berichts-Nr: 11063809
FIN: WVGZZZ5N3PW014371



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

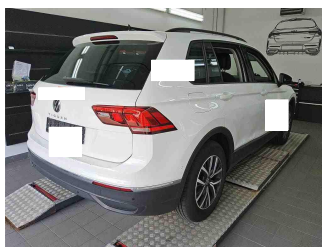

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

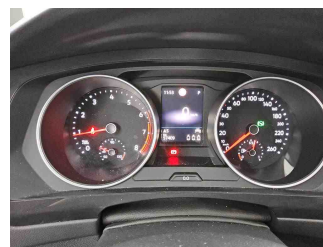

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIR
Erstzulassungsdatum:	15.11.2022
Laufleistung:	57.409 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.600 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Doppelton-Signalhorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Tulsa" 7 J x 17 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
8 Lautsprecher	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	ergoActive Sitze vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
Abgasnorm EU6 AP	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Ablagefach am Dachhimmel	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außen-Sound Standard	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Frontantrieb
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußgängererkennung
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Gepäckraumboden
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumleuchte
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Betriebsspannung 12 V	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Dachreling schwarz	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung hinten, Basis 1	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung vorn	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dekoreinlagen "Weave" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	

Komfortausstattung	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Mode3 Ladekabel
Kurzheck	Ohne Nebelscheinwerfer
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Scheinwerfer	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Leuchtweitenregulierung	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radio
Nebelschlussleuchte	Radschrauben Standard
Netztrennwand	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Regensensor
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne 2. Batterie	Reifenkontrollanzeige
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rückleuchten
Ohne Alu/Chrom-Paket	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne Anhängervorrichtung	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen hinten
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dynamic Drive Control	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne ECO-Funktion	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Ohne Feuerlöscher	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Head-Up Display	Sprachbedienung
Ohne Heckspoiler	Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Komfortsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Tür hinten rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
3	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
4	Stoßängerverkleidung hinten	Kratzer	Ersetzen
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Rücklicht rechts	Gebrochen	Ersetzen
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
9	Stoßängerverkleidung vorne	Kratzer	Smart Repair
10	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Seitenwand hinten links	Kratzer	Smart Repair
12	Radkastenverkleidung hinten links	Kratzer	Ersetzen
13	Radkastenverkleidung hinten rechts	Deformiert	Ersetzen
14	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
15	Türzierleiste hinten rechts	Deformiert	Ersetzen
16	Türzierleiste hinten rechts	Deformiert	Ersetzen
17	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N3PW014371

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

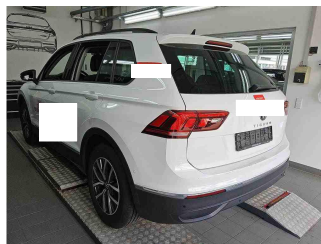


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

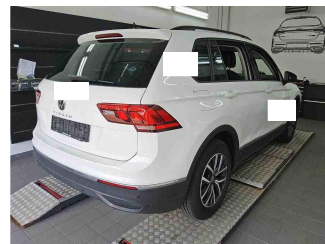


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

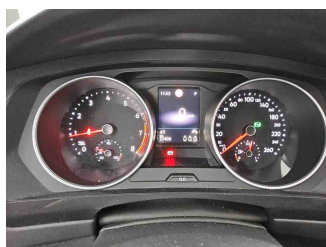


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

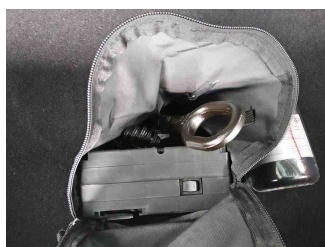


Equipment - Bordwerkzeug

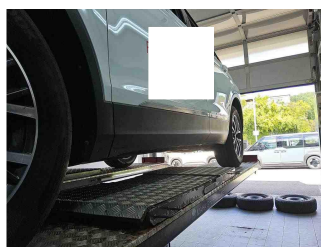

Seitenansicht - Schweller links

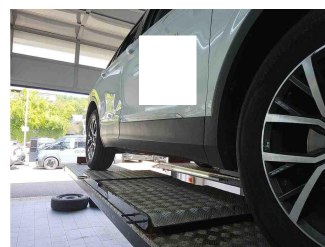


Seitenansicht - Schweller rechts

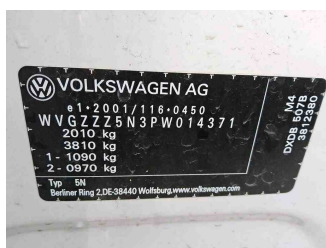


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

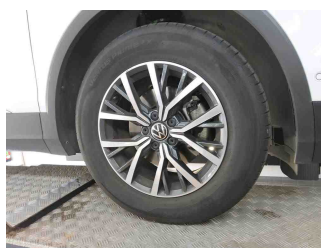

Räder - Rad montiert vorne
rechts

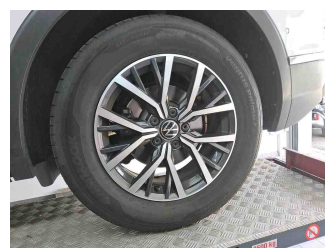


Räder - Rad montiert hinten
links

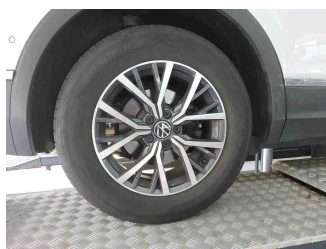


Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole

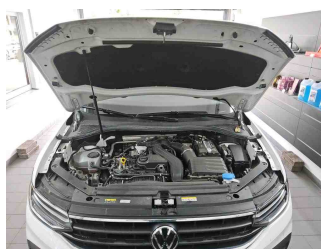


Fahrzeug - Motorraum offen

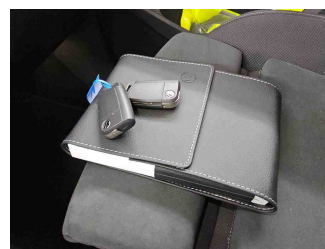

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

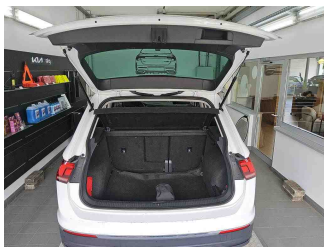


Innenraum - Kofferraum

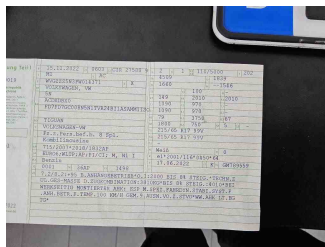


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

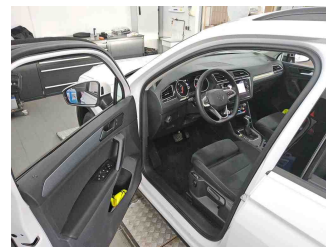

Innenraum - vorne

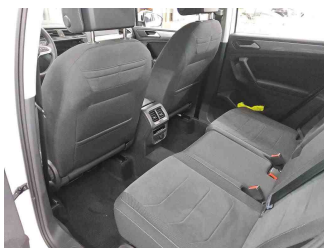

Innenraum - hinten

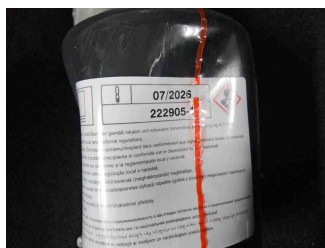

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit


Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**


1 - Tür hinten links - Deformiert - Ersetzen und lackieren

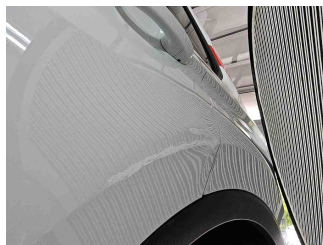



2 - Tür hinten rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren

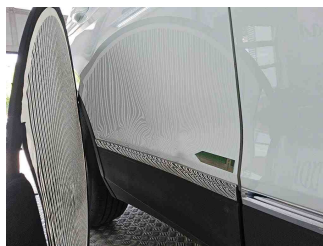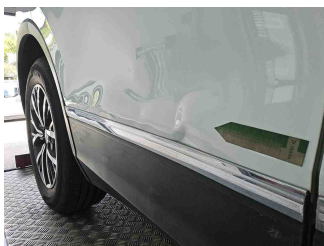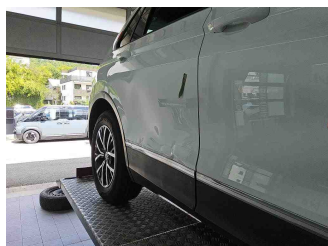



3 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen

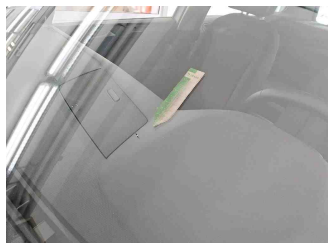


4 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Ersetzen

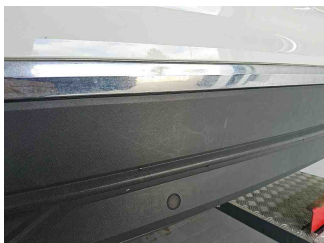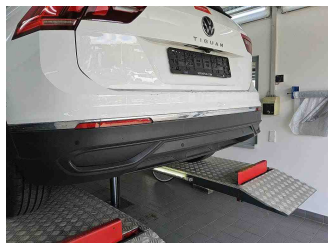

5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

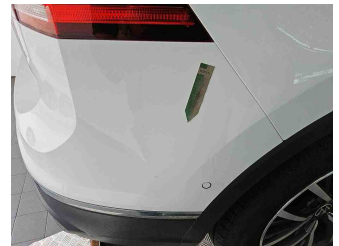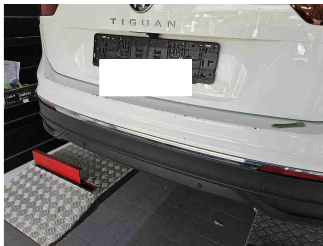








6 - Rücklicht rechts - Gebrochen - Ersetzen

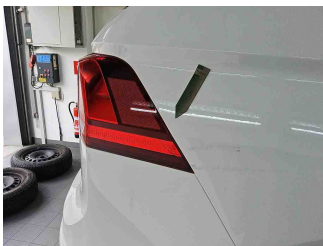




7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

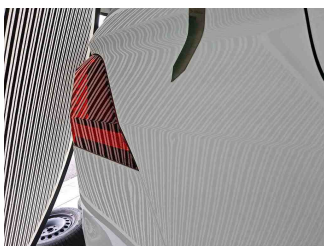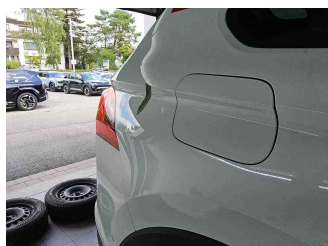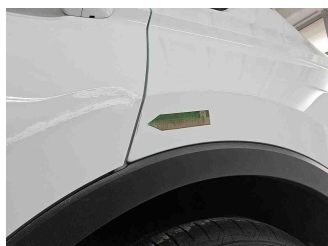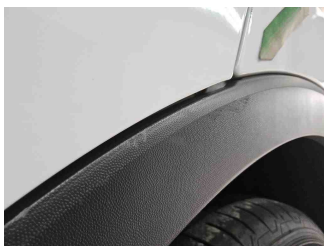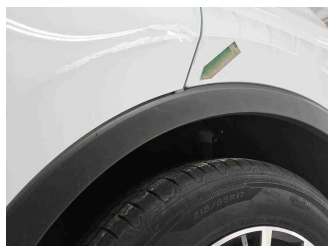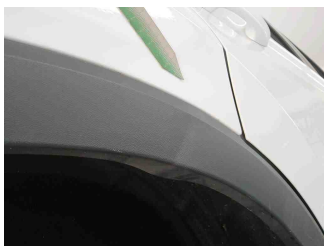
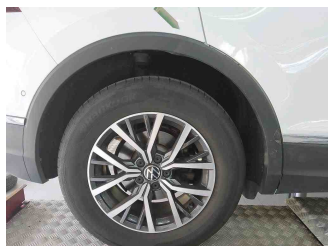


9 - Stoßfängerverkleidung vorne - Kratzer - Smart Repair**10 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken****11 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair****12 - Radkastenverkleidung hinten links - Kratzer - Ersetzen****13 - Radkastenverkleidung hinten rechts - Deformiert - Ersetzen**


14 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

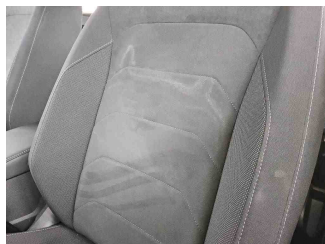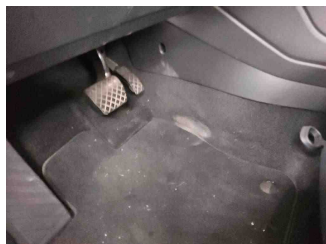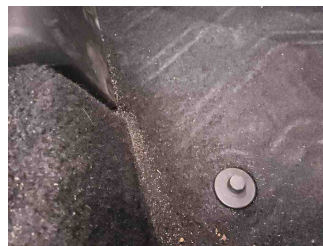

15 - Türzierleiste hinten rechts - Deformiert - Ersetzen

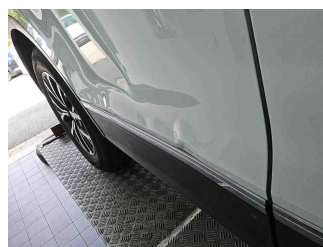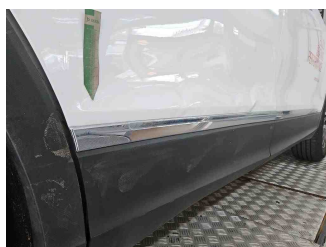


16 - Türzierleiste hinten rechts - Deformiert - Ersetzen

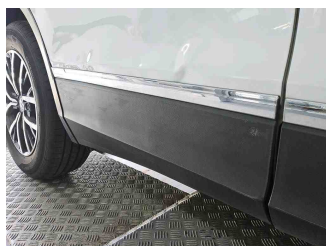

17 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen



Kommentar

Motorabdeckung Nagetierschaden

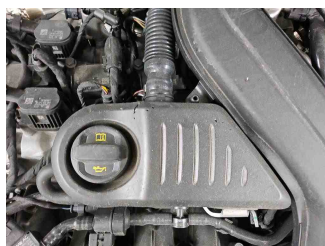

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

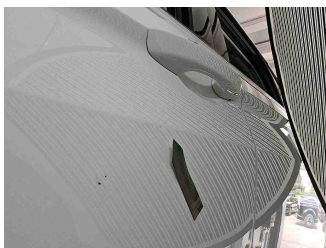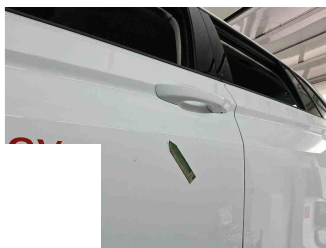

2 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer -

sspur)

