



Mercedes-Benz A 150 5-türig

EZ 10/2007 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 70.513km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 150 5-türig [DE - LimS5 A 150 EU4, Classic, 2006 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1690311J536469	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 70.513km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.869km	Letzter Service am 11/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	140	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Bedienungsanleitung fehlt,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: KOMETGRAU
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Fußmatten Teppich / Rips | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Scheinwerfer (links) (Blind)

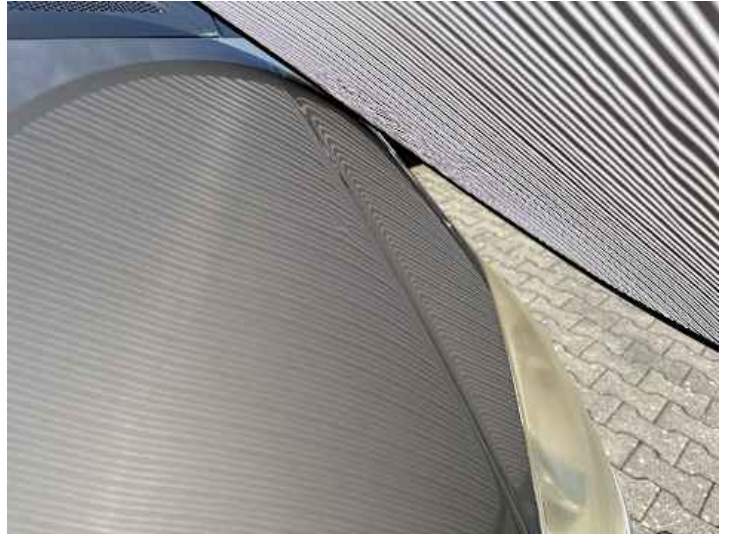

Motorhaube (Delle)



Dach (Delle)

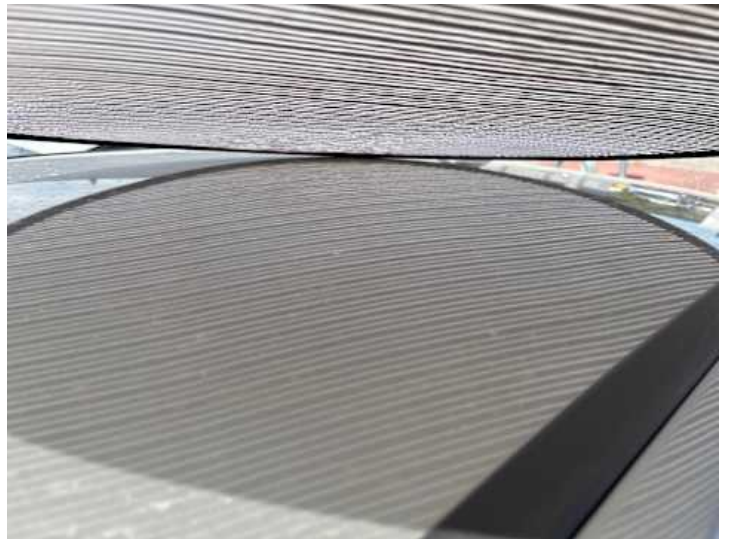

Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)